



# СТАНКИ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ

ЗЕ711ВФ1, ЗЕ711АФ1, [ЗЕ711В,  
ЗЕ721ВФ1-1, ЗЕ721АФ1-1, ЗЕ721В-1,  
ЗЕ711В-1, ЗЕ710А]

1174

Руководство по эксплуатации  
ЗЕ711ВФ1.00.0.000.0.00 РЭ

СТАНКОИМПОРТ

СССР

МОСКВА

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.



#### СОДЕРЖАНИЕ

I. Техническое описание .....	3	2.5. Особенности разборки и сборки при ремонте .....	55
I.1. Назначение и область применения .....	3	2.6. Схема расположения подшипников .....	55
I.2. Состав станка .....	3	3. Паспорт .....	59
I.3. Устройство и работа станка и его составных частей .....	7	3.1. Общие сведения .....	59
I.4. Система смазки .....	36	3.2. Основные технические данные и характеристики .....	59
I.5. Приспособления .....	43	3.3. Сведения о ремонте .....	68
2. Инструкция по эксплуатации .....	45	3.4. Сведения об изменениях в станке .....	69
2.1. Указания мер безопасности .....	45	3.5. Комплект поставки .....	70
2.2. Порядок установки .....	45	3.6. Свидетельство о приемке .....	73
2.3. Настройка, наладка и режимы работы ..	47	3.7. Свидетельство о консервации .....	84
2.4. Регулирование станка .....	50	3.8. Свидетельство об упаковке .....	84

стр.

**Напечатано**

4 Рис. 7

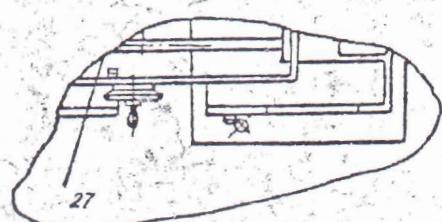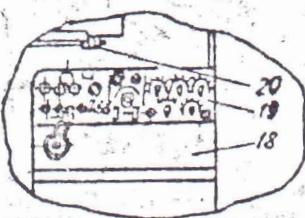

6 Таблица 1  
26 Сборник ЗЕ7118Ф1. для ЗЕ7118  
61.0.000.  
0.00-04

9 Рис. 2



Пульт стакнов ЗЕ7118; ЗЕ7218-1.

10 Таблица 2

37 Переключатель „Поперечная подача автоматическая - ручная”

13 Таблица 4

Механизм ручного перемещения стола



4	30	1.5	6.5	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ229...285
5	28	1.5	5.5	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ229...285
29	1.5	5.5		Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	
7	29	1.5	6.5	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ229...285
8	24	2	10	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ229...285

зубья ТВЧ 10.8...1.2 НРС 48...56

17 1.3.8. Устройство отсчета вертикальных перемещений  
Для точной установки и отсчета вертикальных перемещений шлифовальной головки по ее корпусу справа предусмотрена кронштейн 5 (рис.7) с индикатором 4. Упор 2 с микрометрическим винтом 7 крепится в Т-образном пазу в передней планке 6 головки 7 и имеет возможность установки на всей высоте перемещения шлифовальной головки. Болт 3 служит для предотвращения передвижения полозки индикатора 2 при движении шлифовальной головки вниз и перемещает упор 2 при движении шлифовальной головки вверх для предотвращения надегания защелки стола на упор 2.

**Должно быть**

Рис. 1

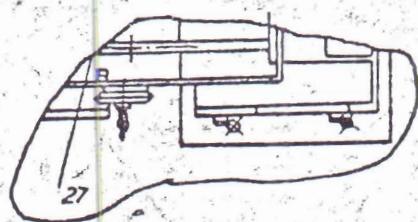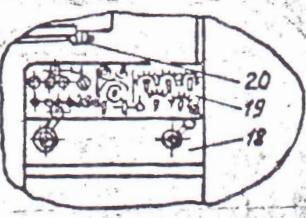

7 Таблица 1  
26 Сборник ЗЕ7118Ф1. для ЗЕ7118  
61.0.000.  
0.00

Рис. 2



Пульт стакнов ЗЕ7118; ЗЕ7218-1

8 Таблица 2

37 Переключатель „Поперечная подача автоматическая - ручная - фиксация суппорта”

10 Таблица 4

Механизм ручного перемещения стола

—  
—  
—  
—

1.3.8. Устройство отсчета вертикальных перемещений  
Для точной установки и отсчета вертикальных перемещений шлифовальной головки по ее корпусу справа предусмотрена кронштейн 5 (рис.7) с индикатором 4 (рис.7) с микрометрическим упором 2. Упор с индикатором 5 крепится в Т-образном пазу в передней планке 6 головки и имеет возможность установки на всей высоте перемещения шлифовальной головки. Болт 3 служит для предотвращения передвижения полозки индикатора 2 при движении шлифовальной головки вниз и перемещает упор 2 при движении шлифовальной головки вверх для предотвращения надегания защелки стола на упор 4.

	Напечатано	Должно быть
7	1.3.10 Датчик контроля размера изделия.	1.3.10. Датчик контроля размера изделия.
	Датчик установлен на колонне 8 и передвигается в Т-образном пазу, фиксируя его в нужном положении по высоте производится зажимка 7. На шлифовальной головке 10 установлен кронштейн 5 с микропротравическим упором 6, который воздействует на упор датчика 4, связанный с контактами переключения головки.	Датчик установлен на колонне и передвигается в Т-образном пазу, фиксируя его в нужном положении по высоте производится зажимка 9. На шлифовальной головке установлен кронштейн 1 с микропротравическим упором 2, который воздействует на упор датчика 5, связанный с контактами переключения головки.
	При шлифовании партии деталей после каждой проклейки шлифовального круга для обеспечения получения заданного размера по высоте микропротравический упор 6 следует передвигать вверх на величину переносчения шлифовальной головки 10 вниз, произведенной при проклейке шлифовального круга, т.е. на величину уменьшения шлифовального круга по радиусу. Барaban 3 служит для постройки величины чистового притяжки.	При шлифовании партии деталей после каждой проклейки шлифовального круга для обеспечения получения заданного размера по высоте микропротравический упор 2 следует передвигать вверх на величину уменьшения шлифовального круга по радиусу.
	При цикле шлифовального круга на 25 мк по радиусу микропротравический упор 6 возвращается в исходное нижнее положение, а электромагнитный датчик перемещается вниз по пазу. Для предотвращения полочки датчика, при переноске шлифовальной головки в нижнее положение вверх, датчик передвигается вместе с головкой барбана 3.	При цикле шлифовального круга на 25 мк по радиусу микропротравический упор 2 возвращается в исходное нижнее положение, а электромагнитный датчик передвигается вниз по пазу.
22	Рис. 12	Рис. 12
23	1.3.16. Механизм поперечной подачи. Все автоматические движения производятся от одного электродвигателя 12 с регулирующей спиральной муфтой.	1.3.16. Механизм поперечной подачи. Все автоматические движения производятся от одного электродвигателя.
	Гайка 17 с устройством устремления махорков крепится к нижней поверхности суппорта. Выборка махорка регулируется упором 18 суппорта.	Гайка 17 с устройством устремления махорков крепится к нижней поверхности суппорта.
	При этом зеркаль 13 выводится из зацепления.	При этом зеркаль 13 выводится из зацепления.
25	Рис. 17	Рис. 17

стр.	Напечатано	Должно быть
36	1.4.4. Указания по монтажу и эксплуатации. Бак установки заполнить предварительно тищательно промывочным маслом Н-5А ГОСТ 20799-75, количество заливаемого масла 40л.	1.4.4. Указания по монтажу и эксплуатации. Бак установки заполнить предварительно тищательно промывочным маслом Н-5А ГОСТ 20799-75, количество заливаемого масла 40л.
41	1.4.7. Схема спуски станка Туда же попадает масло с винта вертикаль- ной подачи и излишки масла, которые сбрасыва- ются из маслораспределителя 7.	1.4.7. Схема спуски станка Туда же попадает масло с винта вертикаль- ной подачи.
41	Таблица 7 2 - Маслоуказатель 1-20 к-во 1 6 - Маслоуказатель 1-20 к-во 1 7 ЗЕ7118.72.0.040.0.00 Маслораспределитель к-во 1	Таблица 7 2,6 - Маслоуказатель 1-20 к-во 2 аникодируется 7 ЗЕ7118Ф1.72.0.013.1.00-16 Маслораспределитель к-во 1
44	Таблица 9 ЗЕ7118 245 215 ЗЕ7118Ф1 245 215 ЗЕ711AФ1 245 215	Таблица 9 ЗЕ7118 245 225 ЗЕ7118Ф1 245 225 ЗЕ711AФ1 245 225
48	2.3.17. На станках ЗЕ7118 и ЗЕ7218-1 вертикальную подачу автоматическую, ручную, ускоренную произ- вести переключателем 59.	2.3.17. На станках ЗЕ7118 и ЗЕ7218-1 установку вертикальной подачи автоматической, ручной, ускоренной производить переключателем 59.
	2.3.23. работа с установленной вертикальной подачей без выхода на размер.	2.3.23. работа с установленной вертикальной подачей без выхода на размер (упор 2 рис. 9 не соприкасается с датчиком).
49	2.3.25. Настройка датчика звукоизлучающего ДПО-4 228 ПС Датчик обеспечивает автоматический пере- ход с чернового на чистовое шлифование. Вели- чина чистового припуска устанавливается бараба- нами 2 и 3 (рис. 9). Для этого необходимо: вращая барабан 3, замкнуть верхние контакты датчика, при этом загорается сигнальная лампа 29 (см. рис. 2) "Чистовая подача" перемещая упор датчика 4 (см. рис. 9) вниз, до- стигнув загорания лампы 28 (см. рис. 2) "Размер гото- вой детали", в этом случае вертикальная пода- ча отключается. Путь проходимый упором датчика 4 (см. рис. 9), является величиной чистового припуска и визуально контролируется по индикатору 1; припуск может быть установлен в желаемых размерах вращением барабана 2 в ту или иную сторону;	2.3.25. Настройка датчика звукоизлучающего ДП-0,4 233 ПС Датчик обеспечивает автоматический пере- ход с чернового на чистовое шлифование. Вели- чина чистового припуска устанавливается бараба- нами 8 и 10 (рис. 9). Для этого необходимо: вращая барабан 10, замкнуть верхние контакты датчика, при этом загорается сигнальная лампа 29 (см. рис. 2) "Чистовая подача" перемещая упор датчика 5 (см. рис. 9) вниз, до- стигнув загорания лампы 28 (см. рис. 2) "Размер готовой детали", в этом случае вертикальная пода- ча отключается. Путь проходимый упором датчика 5 (см. рис. 9), является величиной чистового припуска и визуально контролируется по шкале микрометрического упора; припуск может быть установлен в желаемых размерах вращением барабана 8 в ту или иную сторону;
	поставить образец, подвести шлифовальный круг до соприкосновения с деталью, при этом при- брать датчик 4 подвести к микрометрическому упо- ру 6, но не до полного соприкосновения. После чего микрометрический упор 6 подвести к упору датчика 4 до соприкосновения и вращать микрометрический винт до засечки сигнальной лампы 28 (см. рис. 2) "Размер готовой детали" на электропульте станка, которая сигнализирует отключение вертикальной подачи (срабатывание второго контакта датчика); Осуществляется черновая подача и после воз- действия на упор датчика 4 (см. рис. 9).	поставить образец, подвести шлифовальный круг до соприкосновения с деталью, при этом при- брать датчик 5 подвести к микрометрическому упо- ру 2, но не до полного соприкосновения. После чего микрометрический упор 2 подвести к упору дат- чика 5 до соприкосновения и вращать микрометри- ческий винт до засечки сигнальной лампы 28 (см. рис. 2) "Размер готовой детали" на электропуль- те станка, которая сигнализирует отключение верти- кальной подачи/срабатывание второго контакта дат- чика); Осуществляется черновая подача и по- сле воздействия на упор датчика 5 (см. рис. 9).

нр.	Номенклатура	Данные о детали
50	2.4 Регулирование станка 2.4.1. Станок выпускается заводом в отрегулированном состоянии и не нуждается в регулировании до износа отдельных сборочных единиц конструкции. Регулирование деталей производится инженером специалистом, хорошо знающим конструкцию и работу станка.	2.4. Регулирование станка 2.4.1. Регулирование заводом производится отдельными станками, хорошо имеющей конструкцией и работой станка.
57	Таблица 11. Подшипник 942/15 О Механизм ручного переключения стола станков 39 2 ГОСТ 4060-60 щелевого стола 3E7118, 3E7218-1	Таблица 11. Подшипник 942/15 О Механизм ручного перекл. 39 2 ГОСТ 4060-60 щелевого стола
	Подшипник 942/20 О Механизм ручного перекл. 37 2 ГОСТ 4060-60 щелевого стола станков 3E7118, 3E7218-1	Подшипник 942/20 О Механизм ручного перекл. 37 2 ГОСТ 4060-60 щелевого стола
59	Подшипник 204 О Механизм ручного перекл. 38 2 ГОСТ 8338-75 щелевого стола станков 3E7118, 3E7218-1	Изменение величины пробольного хода стола при изменении его скорости от 2 до 30 м/мин, мм 200
65	Шайба 7008103	Таблица 15. Электродвигатель охлаждения масла гидропривода: типа 4AA5082
70	Таблица 15. Электродвигатель охлаждения масла гидропривода: типа 4AA5082	3.5. Комплект поставки 3E7118901.90.0.204.0.00 Прихват ---4 4 4 2 2
73	3E70.1192.00.0.000.0.00-07 Контроликоцца пин. отсасывающего приспособления 11-11-1- 3E70.1194.00.0.000.0.00-07 Контроликоцца пин. отсасывающего приспособления 11-11-1-	3E70.1194.00.1.000.0.00 Устройство 11----1- 3E70.1194.00.1.000.0.00-01 для уменьшения 11----1- 3E70.1194.00.1.000.0.00-02 ку приспособления 11-1- жима. Двигателем
74	Таблица 18 Пробка 1.2 пробка 1.2 3E7118 5	Таблица 18 Пробка 1.2 пробка 1.2 3E7118 6
75	3.6.6. Электрооборудование Станок 3E7118. 3E711.83.1.000.0.0033 3E711.83.1.000.0.0034 Станок 3E7118-1: 3E7118-1.83.0.000.0.0034 3E7118-1.84.0.000.0.0034 Электродвигатель: N3 Электродвигатель охлаждения 4010-12-2-C1 масла гидропривода	3.6.6. Электрооборудование Станок 3E7118. 3711.83.1.000.0.0033 3711.83.1.000.0.0034 Станок 3E7118-1: 3E7118-1.83.1.000.0.0034 3E7118-1.84.1.000.0.0034 Электродвигатель: N3 Электродвигатель охлаждения 4AA5082 масла гидропривода
82	N10 Электродвигатель охлаждения 4010-12-2-C1 масла гидропривода	

## I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### I.1. Назначение и область применения

Станки плоскошлифовальные с крестовым столом и горизонтальным шпинделем ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIAФI, ЗЕ7IIB, ЗЕ72IБФI-I, ЗЕ72IАФI-I, ЗЕ72IБ-I, ЗЕ7IIБ-I, ЗЕ7IOA предназначены для шлифования периферии круга плоских поверхностей различных изделий, закрепленных на зеркале стола, магнитной и электромагнитной плитах или в приспособлении. Возможно шлифование торцем круга вертикальных поверхностей.

С применением специальных приспособлений для профилирования шлифовальных кругов и крепления деталей на станках возможно профильное шлифование фасонных поверхностей и пазов, однако наиболее экономично данные работы производить на станках ЗЕ7IIB, ЗЕ7IIБ-I, ЗЕ72IБ-I.

Станки ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIAФI, ЗЕ72IБФI-I, ЗЕ72IАФI-I имеют программируенный съем припуска с цифровой индикацией, при котором обеспечивается

черновая автоматическая вертикальная подача с переходом в цикле на чистовую, отключение чистовой подачи при достижении заданного размера, выжигивание и отскок шлифовального круга.

В станках предусмотрена автоматическая попечечная подача, автоматический реверс суппорта, вывод стола в зону загрузки.

Станки с указанным уровнем автоматизации предназначены для использования в серийном и крупносерийном производстве.

Станки ЗЕ7IIB, ЗЕ72IБ-I, ЗЕ7IIБ-I, ЗЕ7IOA имеют автоматическую вертикальную и попечечную подачи с настройкой размеров.

Эти станки предназначены для использования в единичном, мелкосерийном и серийном производстве.

Станки ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIB-I, ЗЕ7IIБ, ЗЕ72IБ-I, ЗЕ72IБФI-I целесообразно использовать для точных работ, а станки ЗЕ7IIAФI, ЗЕ72IАФI-I, ЗЕ7IOA - для особо точных работ.

### I.2. Состав станка

I.2.1. Общий вид с обозначением составных частей станка представлен на рис. I.

I.2.2. Перечень составных частей станка дан в табл. I

Таблица I

Позиция на рис. I	Наименование	Обозначение							
		ЗЕ7IIBФI	ЗЕ7IIAФI	ЗЕ7IIB	ЗЕ72IБФI-I	ЗЕ72IАФI-I	ЗЕ72IБ-I	ЗЕ7IIБ-I	ЗЕ7IOA
I	Станина	ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIB.	ЗЕ72IБ-I.	ЗЕ72IБ-I.	ЗЕ72IБ-I.	ЗЕ7IIБ-I.	ЗЕ7IOA.
		10.0.000.	10.0.000.	10.0.000.	10.0.000.	10.0.000.	10.0.000.	10.0.000.	10.0.000.
		0.00	0.00-0I	0.00	0.00	0.00-05	0.00	0.00	0.00
2	Колонна	ЗЕ7IIBФI.	ЗЕ7IIBФI.	ЗЕ7IIBФI.	ЗЕ7IIBФI.	ЗЕ7IIBФI.	ЗЕ7IIBФI.	ЗЕ7IIBФI.	ЗЕ7IOA.
		II.0.000.	II.0.000.	II.0.000.	II.0.000.	II.0.000.	II.0.000.	II.0.000.	II.0.000.
		0.00-09	0.00-09	0.00-09	0.00-17	0.00-17	0.00-17	0.00-09	0.00

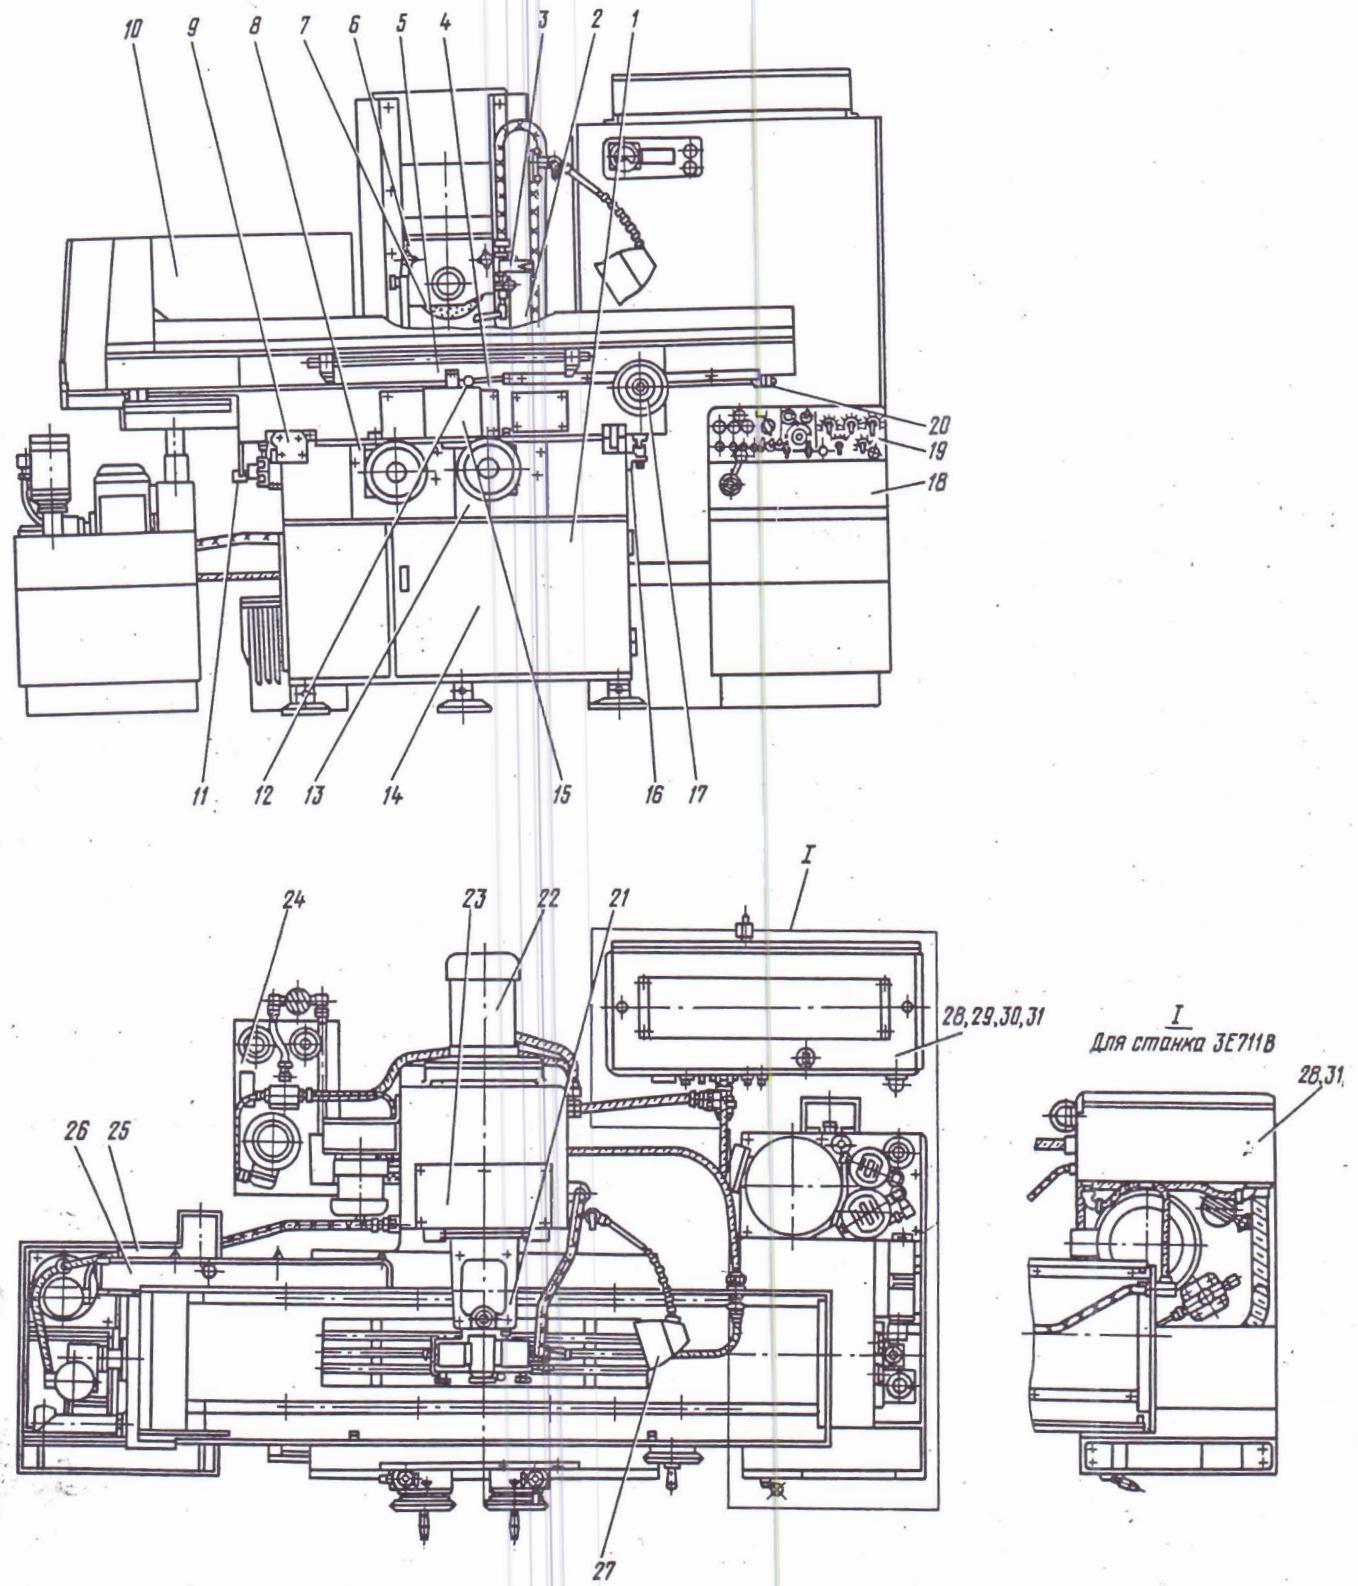


Рис. I. Расположение составных частей станка

Продолжение табл. I

Позиция на рис. I	Наименование	Обозначение							
		ЗЕ7IIBФI	ЗЕ7IIAФI	ЗЕ7IIB	ЗЕ72IБФI-I	ЗЕ72IAФI-I	ЗЕ72IB-I	ЗЕ7IIB-I	ЗЕ7I0A
	Устройство отсчета вертикальных перемещений	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIAФI. ЗЕ7IIB.			ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIAФI. ЗЕ7IIBФI.				
		16.2.000. 16.2.000.			16.2.000. 16.2.000.				
		0.00 0.00			0.00 0.00				
3	Датчик контроля размера изделия		ЗЕ7IIBФI.			ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIAФI. ЗЕ7IIBФI.			
			16.2.000.			16.2.000. 16.2.000. 16.2.000.			
			0.00-I6			0.00-I7 0.00-10 0.00-11			
4	Суппорт крестовый	ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIAФI. ЗЕ7IIB.	ЗЕ72IB-I.	ЗЕ72IAФI-I. ЗЕ72IB-I.	ЗЕ7IIB-I. ЗЕ7I0A.				
		20.0.000. 20.0.000. 20.0.000.	20.0.000.	20.0.000.	20.0.000. 20.0.000.	20.0.000.			
		0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00			
5	Стол	ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIAФI. ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIAФI.	ЗЕ7IIB-I. ЗЕ7IIAФI. ЗЕ7IIAФI.				
		21.0.000. 21.I.000. 21.0.000.	21.0.000.	21.I.000.	21.0.000. 21.I.000. 21.I.000.				
		0.00 0.00 0.00	0.00-04	0.00-05	0.00-04 0.00-09	0.00-04			
6	Кожух шлифовального круга	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIIBФI. ЗЕ7IIBФI.	ЗЕ7IIBФI.	ЗЕ7IIBФI.	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIIBФI. ЗЕ7IIIBФI.				
		34.I.000. 34.I.000. 34.I.000.	34.I.000.	34.I.000.	34.I.000. 34.I.000. 34.I.000.				
		0.00 0.00 0.00-02	0.00-04	0.00-04	0.00-04 0.00-02	0.00-02			
7	Фланцы для шлифовального круга	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIIBФI. ЗЕ7IIIBФI.	ЗЕ72IBФI-I.	ЗЕ72IBФI-I. ЗЕ72IBФI-I. ЗЕ7IIBФI.	ЗЕ7IIBФI.				
		39.0.000. 39.0.000. 39.0.000.	39.0.000.	39.0.000.	39.0.000. 39.0.000. 39.0.000.				
		0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00			
8	Механизм поперечной подачи	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIIBФI.	ЗЕ7IIBФI.	ЗЕ7IIBФI.	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIIBФI. ЗЕ7IIIBФI.				
		22.2.000. 22.2.000. 22.2.000.	22.2.000.	22.2.000.	22.2.000. 22.2.000. 22.2.000.				
		0.00 0.00 0.00-I6	0.00-04	0.00-04	0.00-I7 0.00-09	0.00-09			
9	Направляющая левая поперечная	ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB.				
		I3.0.000. I3.0.000. I3.0.000.	I3.0.000.	I3.0.000.	I3.0.000. I3.0.000. I3.0.000.				
		0.00 0.00 0.00	0.00-04	0.00-04	0.00-04 0.00-09	0.00-09			
10	Ограждение	ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB.				
		23.0.000. 23.0.000. 23.0.000.	23.0.000.	23.0.000.	23.0.000. 23.0.000. 23.0.000.				
		0.00 0.00 0.00	0.00-04	0.00-04	0.00-04 0.00-09	0.00-09			
II	Механизм поперечного реверса	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIIBФI. ЗЕ7IIIBФI.	ЗЕ7IIIBФI.	ЗЕ7IIIBФI.	ЗЕ7IIIBФI. ЗЕ7IIIBФI. ЗЕ7IIIBФI.				
		24.0.000. 24.0.000. 24.0.000.	24.0.000.	24.0.000.	24.0.000. 24.0.000. 24.0.000.				
		0.00 0.00 0.00	0.00-04	0.00-04	0.00-04 0.00-09	0.00-09			
	Механизм фиксации суппорта	ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB.				
		27.0.000. 27.0.000. 27.0.000.	27.0.000.	27.0.000.	27.0.000. 27.0.000. 27.0.000.				
		0.00 0.00 0.00	0.00-04	0.00-04	0.00-04 0.00-09	0.00-09			
13	Механизм вертикальной подачи	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIIBФI. ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIIBФI.	ЗЕ7IIIBФI.	ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB-I. ЗЕ7IIB-I.				
		32.0.000. 32.0.000. 32.0.000.	32.0.000.	32.0.000.	32.0.000. 32.0.000. 32.0.000.				
		0.00 0.00 0.00	0.00-04	0.00-04	0.00-I7 0.00	0.00			
14	Смазка станка	ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIB.	ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB.				
		72.0.000. 72.0.000. 72.0.000.	72.0.000.	72.0.000.	72.0.000. 72.0.000. 72.0.000.				
		0.00 0.00 0.00	0.00-I7	0.00-I7	0.00-I7 0.00-09	0.00-09			
15	Кран	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIIBФI. ЗЕ7IIIBФI.	ЗЕ7IIIBФI.	ЗЕ7IIIBФI.	ЗЕ7IIIBФI. ЗЕ7IIIBФI. ЗЕ7IIIBФI.				
		73.I.000. 73.I.000. 73.I.000.	73.I.000.	73.I.000.	73.I.000. 73.I.000. 73.I.000.				
		0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00			
16	Механизм отсчета поперечных перемещений	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIIBФI. ЗЕ7IIIBФI.	ЗЕ7IIIBФI.	ЗЕ7IIIBФI.	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIIBФI. ЗЕ7IIIBФI.				
		I5.0.000. I5.0.000. I5.0.000.	I5.0.000.	I5.0.000.	I5.0.000. I5.0.000. I5.0.000.				
		0.00 0.00 0.00	0.00-04	0.00-04	0.00-04 0.00-09	0.00-09			

## Продолжение табл. I

Позиция на рис. I	Наименование	Обозначение							
		ЗЕ7IIBФI	ЗЕ7IIАФI	ЗЕ7IIB	ЗЕ72IБФI-I	ЗЕ72IАФI-I	ЗЕ72IБ-I	ЗЕ7IIB-I	ЗЕ7IOA
17	Механизм ручного перемещения стола	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. 25.2.000. 25.2.000. 25.2.000. 25.2.000. 0.00 0.00 0.00 0.00			ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. 25.2.000. 25.2.000. 25.2.000. 25.2.000. 0.00 0.00 0.00 0.00				
18	Гидростанция	ГС-ЗЕ7IIB. ГС-ЗЕ7IIB. ГС-ЗЕ7IIB. ГС-ЗЕ7IIB. 00.0.000. 00.0.000. 00.0.000. 00.0.000. 0.00-OI 0.00-OI 0.00 0.00-OI			ГС-ЗЕ7IIB. ГС-ЗЕ7IIB. ГС-ЗЕ7IIB. ГС-ЗЕ7IIB. 00.0.000. 00.0.000. 00.0.000. 00.0.000. 0.00-OI 0.00 0.00-09 0.00-09				
19	Электрооборудование.	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIBФI. 84.0.000. 84.0.000. 84.0.000. 84.0.000.			ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB-I. ЗЕ7IOA. 84.0.000. 84.0.000. 84.0.000. 84.0.000.				
	Пульт управления	0.00 0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00 0.00				
20	Гидроцилиндр	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIBФI. 74.0.000. 74.0.000. 74.0.000. 74.0.000. 0.00 0.00 0.00 0.00			ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB-I. ЗЕ7IIB-I. 74.0.000. 74.0.000. 74.0.000. 74.0.000. 0.00 0.00 0.00 0.00				
21	Головка шлифовальная	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIB. ЗЕ72IБФI-I. ЗЕ72IАФI-I. ЗЕ72IБФI-I. ЗЕ7IIB. ЗЕ7IOA. 30.0.000. 30.0.000. 30.0.000. 30.0.000. 0.00 0.00 0.00 0.00			ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. 30.0.000. 30.0.000. 30.0.000. 30.0.000. 0.00 0.00 0.00 0.00				
22	Привод шлифовального круга	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. 18.I.000. 18.I.000. 18.I.000. 18.I.000. 0.00 0.00 0.00-09 0.00-04			ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. 18.I.000. 18.I.000. 18.I.000. 18.I.000. 0.00 0.00 0.00-09 0.00-14				
23	Редуктор вертикальной подачи	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. 36.0.000. 36.0.000. 36.0.000. 36.0.000. 0.00 0.00 0.00 0.00			ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. 36.0.000. 36.0.000. 36.0.000. 36.0.000. 0.00 0.00 0.00-09 0.00-09				
24	Установка смазки шлифовальной головки	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. - - 71.I.000. 71.I.000. 0.00 0.00			ЗЕ7IIBФI. - - - 71.I.000. 0.00 0.00				
25	Охлаждение	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIАФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. 60.0.000. 60.0.000. 60.0.000. 60.0.000. 0.00 0.00 0.00 0.00			ЗЕ7IIАФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IOA. 60.0.000. 60.0.000. 60.0.000. 60.0.000. 0.00 0.00 0.00 0.00				
26	Сборник	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. 61.0.000. 61.0.000. 61.0.000. 61.0.000. 0.00 0.00 0.00-04 0.00-04			- - - 61.0.000. 61.0.000. 0.00-09 0.00-14				
27	Электрооборудование.	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIАФI. ЗЕ7IIB. ЗЕ72IБФI. 80.0.000. 80.0.000. 80.0.000. 80.0.000.			ЗЕ7IIАФI. ЗЕ7IIB. ЗЕ7IIB-I. ЗЕ7IOA. 80.0.000. 80.0.000. 80.0.000. 80.0.000.				
	Размещение на станке	0.00 0.00 0.00 0.00			0.00-05 0.00-I7 0.00 0.00				
28	Электрооборудование. Блок попечечной подачи	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. 37II.83. ЗЕ7IIBФI. 81.I.000. 81.I.000. I.000.0. 81.I.000. 0.00 0.00 00 0.00			ЗЕ7IIBФI. 37II.83. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. 81.I.000. I.000.0. 81.I.000. 81.I.000. 0.00 0.00 00 0.00				
29	Электрооборудование. При вод вертикальной подачи	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. 82.0.000. 82.0.000. 82.0.000. 82.0.000. 0.00 0.00 0.00 0.00			ЗЕ7IIBФI. - - 82.0.000. 0.00 0.00 0.00				
					ЗЕ7IIB-I. ЗЕ7IIB-I. 82.0.000. 82.0.000. 0.00 0.00				

Окончание табл. I

Позиция на рис. I	Наименование	Обозначение							
		ЗЕ7IIBФI	ЗЕ7IIAФI	ЗЕ7IIB	ЗЕ72IБФI-I	ЗЕ72IАФI-I	ЗЕ72IБ-I	ЗЕ7IIB-I	ЗЕ7IOA
30	Электрооборудование. Размещение в шкафу	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIAФI. 83.0.000. 0.00	ЗЕ7IIAФI. 83.0.000.	ЗЕ7IIB. 83.0.000. 0.00-05	ЗЕ72IБФI-I. 83.0.000. 0.00-17	ЗЕ7IIAФI-I. 83.0.000. 0.00	ЗЕ7IIB-I. 83.0.000. 0.00	ЗЕ7IOA. 83.0.000.	
31	Электрошкаф	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIB. 86.1.000. 0.00	ЗЕ7IIBФI. ЗЕ7IIB. 86.1.000.	ЗЕ7IIBФI. 86.1.000.	ЗЕ7IIBФI-I. 86.1.000.	ЗЕ7IIB-I. 86.0.000.	ЗЕ7IIB-I. 86.0.000.	ЗЕ7IOA. 86.0.000.	


I.3. Устройство и работа станка и его составных частей

I.3.1. Общий вид с обозначением органов управления представлен на рис. 2.


I.3.2. Перечень органов управления приведен в табл. 2.

Таблица 2

Позиция на рис. 2	Органы управления и их назначение	Станок				
		ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIAФI, ЗЕ72IАФI-I	ЗЕ72IБФI-I	ЗЕ7IIB, ЗЕ72IБ-I	ЗЕ7IIB-I	ЗЕ7IOA
I	Кронштейн установки индикатора	+	+	+	+	+
2	Кронштейн установки головки микрометрической	+	+	+	+	+
3	Рукоятка крана охлаждения	+	+	+	+	+
4	Амперметр контроля нагрузки шлифовального круга	+	+	-	+	+
5	Лампа "Нет смазки"	+	-	-	-	+
6	Вводной автомат	+	+	+	+	+
7	Лампа "Станок включен"	+	+	+	+	+
8	Индикация "Шаговый привод включен"	+	+	-	-	-
9	Индикация величины вертикальной подачи	+	+	-	-	-
10	Тумблер "Освещение включено-отключено"	+	+	+	+	+
II	Маховик ручного продольного перемещения стола	+	+	+	+	+
I2	Болт фиксации крестового суппорта	+	+	+	+	+
I3	Рычаг продольного реверса	+	+	+	+	+
I4	Упор регулирования величины поперечного хода	+	+	+	+	+
I5	Упор ограничения поперечного хода	+	+	+	+	+
I6	Рукоятка включения тонкой поперечной подачи	+	+	+	+	+
I7	Маховик тонкой поперечной подачи	+	+	+	+	+
I8	Кнопка "Поперечная подача ручная-автоматическая"	+	+	+	+	+
I9	Маховик поперечной подачи	+	+	+	+	+
20	Маховик вертикальной подачи	+	+	+	+	+
21	Кнопка "Вертикальная подача ручная-автоматическая"	+	+	-	+	+
22	Маховик тонкой вертикальной подачи	+	+	+	+	+
23	Рукоятка включения тонкой вертикальной подачи	+	+	+	+	+

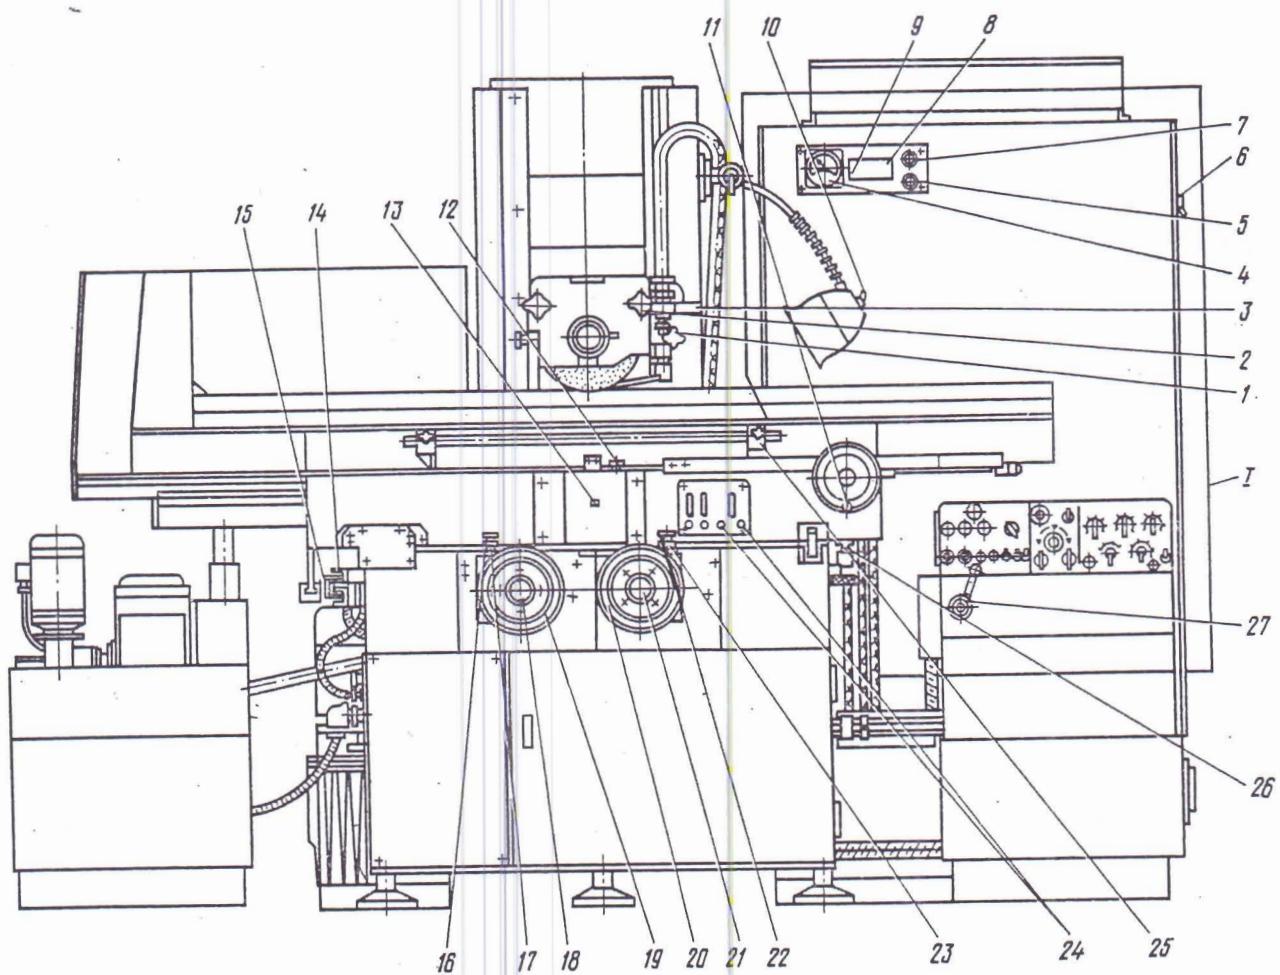

Для станков I  
ZE 7118; ZE 7218-1

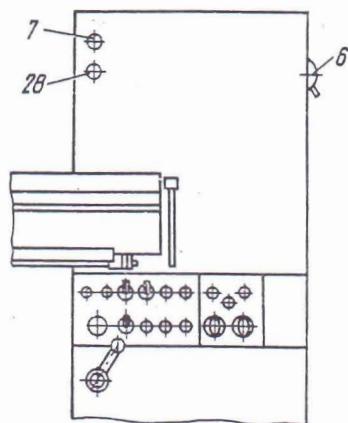

Для станков I  
ZE 7118-1; ZE 710A

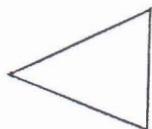
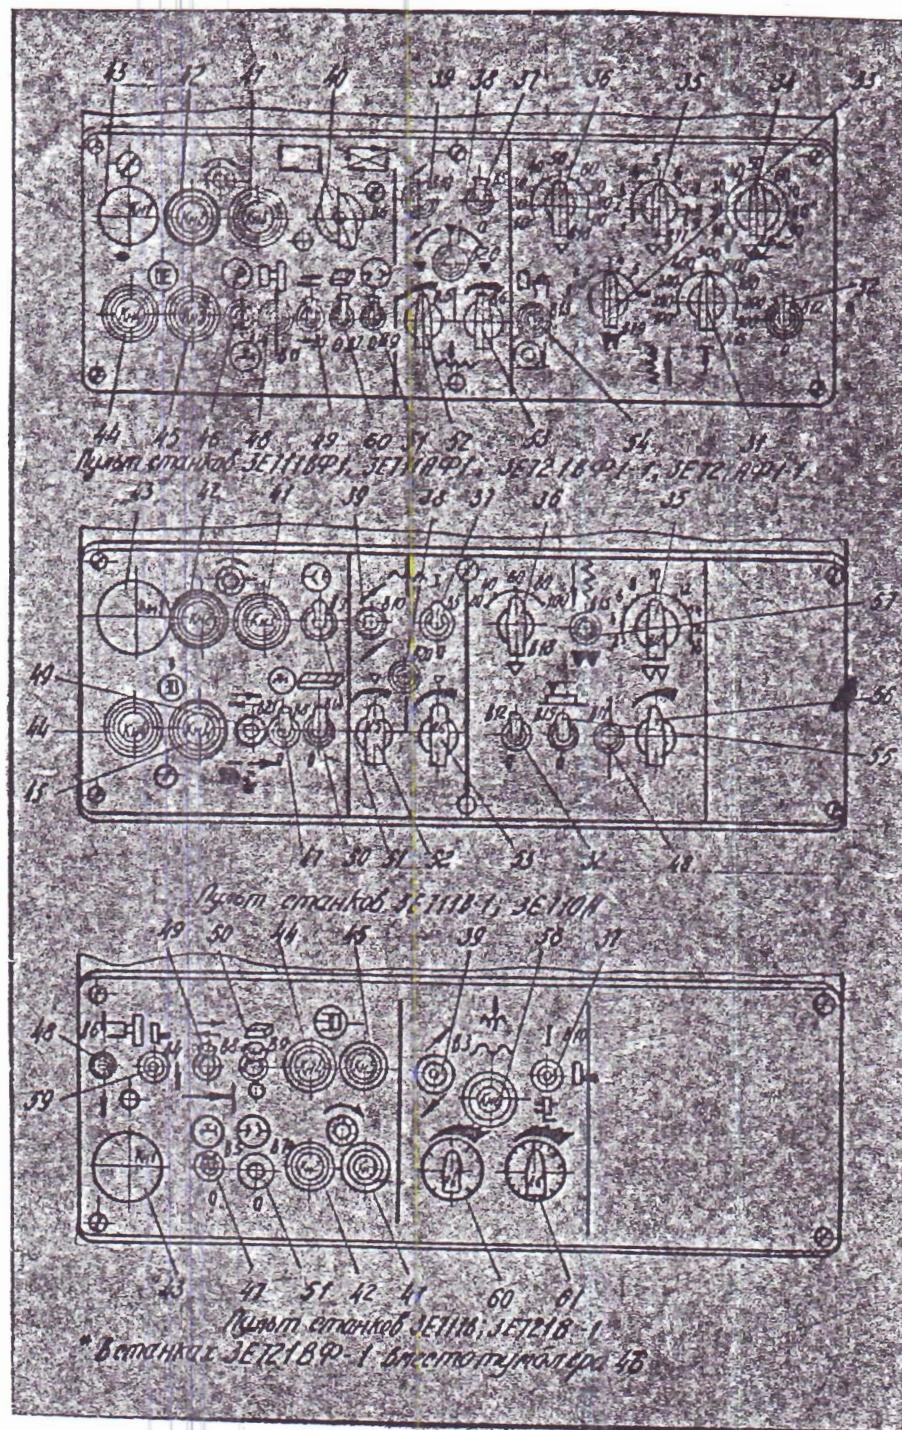
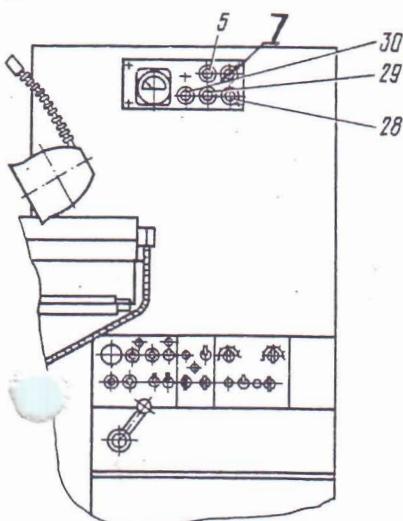


Рис. 2. Расположение органов управления и табличек с символами

## Продолжение табл. 2

Позиция на рис. 2	Органы управления и их назначение	Станок				
		ЗЕ71ВФ1, ЗЕ71АФ1, ЗЕ72АФ1-1	ЗЕ72ВФ1-1	ЗЕ71В, ЗЕ72В-1	ЗЕ71В-1	ЗЕ710A
24	Винты сливания воздуха из гидроцилиндра	+	+	+	+	+
25	Упоры регулирования длины продольного хода стола	+	+	+	+	+
26	Кронштейн установки индикатора	+	+	+	+	+
27	Рукоятка "Пуск-стоп стола" регулирования скорости стола	+	+	-	+	+
28	Лампа "Размер готов [ ]"	-	-	+	+	+
29	Лампа "Чистовая подача"	-	-	-	+	+
30	Лампа "Черновая подача"	-	-	-	+	+
31	Переключатель "Установка величины отсюда шлифовального круга"	+	+	-	-	-
32	Тумблер "Вертикальная подача включена-отключена"	+	+	-	+	+
33	Переключатель "Установка числа ходов выхаживания"	+	+	-	-	-
34	Переключатель "Установка величины чистового припуска"	+	+	-	+	+
35	Переключатель "Установка величины чистовой вертикальной подачи"	+	+	-	+	+
36	Переключатель "Установка величины черновой вертикальной подачи"	+	+	-	+	+
37	Переключатель "Поперечная подача автома-тическая-ручная"	+	+	+	+	+
38	Переключатель "Прерывистая, комбиниро-ванная-непрерывная поперечная подача"	+	+	-	+	+
39	Тумблер "Поперечная подача вперед-назад"	+	+	+	+	+
40	Переключатель "Работа вне цикла - работа в цикле"	+	+	-	-	-
41	Кнопка "Стоп шлифовального круга"	+	+	+	+	+
42	Кнопка "Пуск шлифовального круга"	+	+	+	+	+
43	Кнопка "Общий стоп"	+	+	+	+	+
44	Кнопка "Пуск гидропривода"	+	+	+	+	+
45	Кнопка "Стоп гидропривода"	+	+	+	+	+
46	Тумблер "Пуск смазки, охлаждение включено-отключено"	+	+	+	+	+
47	Тумблер "Охлаждение включено-отключено"	+	+	+	+	+
48	Тумблер "Шлифовальная головка вниз-вверх"	+	+	+	+	+
49	Тумблер "Пуск стола - загрузка"	-	-	+	-	-
50	Тумблер "Электромагнитная плита включе-на-отключена"	+	+	+	+	+
51	Тумблер "Приспособление включено-отклю-ченено"	+	+	+	+	+
52	Регулятор установки скоростей непрерыв-ной поперечной подачи	+	+	-	+	+
53	Регулятор установки величины прерывистой поперечной подачи	+	+	-	+	+
54	Тумблер "Ручное управление вертикальной подачей-компенсацией"	+	+	-	-	-
55	Переключатель размера детали включено-отключено	-	-	-	+	+

Окончание табл.2











Позиция на рис. 2	Органы управления и их назначение	Станок				
		ЗЕ711ВФI, ЗЕ711АФI, ЗЕ721АФI-I	ЗЕ721ВФI-I	ЗЕ711В, ЗЕ721В-I	ЗЕ711В-I	ЗЕ710A
56	Регулятор скоростей перемещения шлифовальной головки	-	-	-	+	+
57	Тумблер переключения подач	-	-	-	+	+
58	Кнопка "Ускоренная поперечная подача"	-	-	+	-	-
59	Переключатель "Вертикальная подача автоматическая-ручная-ускоренная"	-	-	+	-	-
60	Регулятор "Грубая регулировка величины поперечной подачи"	-	-	+	-	-
61	Регулятор "Тонкая регулировка величины поперечной подачи"	-	-	+	-	-

1.3.3. Перечень графических символов, указываемых на табличках, приведен в табл. 3.

Таблица 3

Символ	Наименование	Символ	Наименование
	Станок включен		Величина чистовой подачи
	Вертикальная подача		Величина чистовой подачи
	Вращение шлифовального круга		Величина чистового припуска
	Компенсация шлифовального круга на 1 мкм		Выхаживание
	Плита электромагнитная		Прерывистая, комбинированная-непрерывная поперечная подача
	Режим чистовых подач		Возвратно-поступательное движение стола в продольном направлении
			Работа в цикле
			Работа вне цикла
			Вверх

Продолжение табл. 3

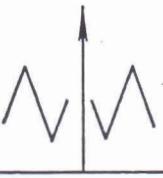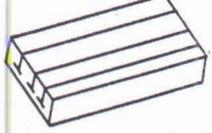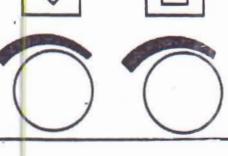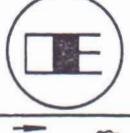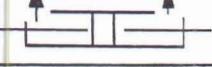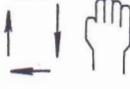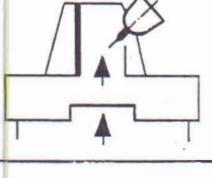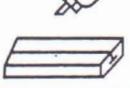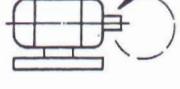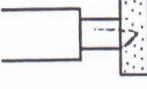Символ	Наименование	Символ	Наименование
↓	Вниз		Насос охлаждения
	Вперед		Контроль размера детали
	Назад		Насос смазки
	Поперечная подача		Стол
	Плавное регулирование		Выход стола вправо и стоп
	Ступенчатое регулирование		Смазка направляющих
	Гидронасос		Удаление воздуха из гидросистемы
	Включение цикла и ускоренный подвод шлифовального круга до искры		Смазка направляющих колонны, средней направляющей суппорта, винта вертикальной подачи
	Отключено		Смазка направляющих стола и суппорта
	Включено		Включена тонкая вертикальная (поперечная) подача
	Отсюда шлифовального круга		Отключена тонкая вертикальная (поперечная) подача
	Приспособление		Шаговый электродвигатель
	Шлифовальная бабка		

Окончание табл. 3

Символ	Наименование	Символ	Наименование
	Нет смазки		Ускоренное перемещение
	Направление вращения шлифовального круга		Загрузка (стол в исходное положение, вправо)
	Ручное перемещение		Автоматическая вертикальная подача

I.3.4. Схема кинематическая (рис. 3)

Ввиду широкой известности кинематической схемы станка описание ее не приводится. В табл. 4 указан перечень к кинематической схеме.

Таблица 4

Перечень к кинематической схеме

Куда входит	Позиция на рис. 3	Число зубьев зубчатых колес или заходов червяков, ходовых винтов	Модуль или шаг, мм	Ширина обода зубчатого колеса, мм	Материал	Показатели свойств материалов
Стол	9	92	2		Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HB 247...285
Механизм поперечной подачи	13	$25; \beta = 18^\circ 18'$ левое	1	10	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HB 229...285 зубья HRC 35...42
То же	14	$100; \beta = 18^\circ 18'$ правое	1	10	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HB 229...285 зубья HRC 35...42
"	15	$40; \beta = 18^\circ 18'$ левое	1	10	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HB 229...285 зубья HRC 35...42
"	16	$90; \beta = 18^\circ 18'$ правое	1	10	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HB 229...285 зубья HRC 35...42
"	17	$100; \beta = 18^\circ 18'$ левое	1	10	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HB 229...285 зубья HRC 35...42
"	18	50	1	6	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HRC 35...42
"	19	I левое	5	-	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	HB 241...285
"	20	I левое	5	42	Бронза Бр. ОЦС 5-5-5 ГОСТ 613-65	

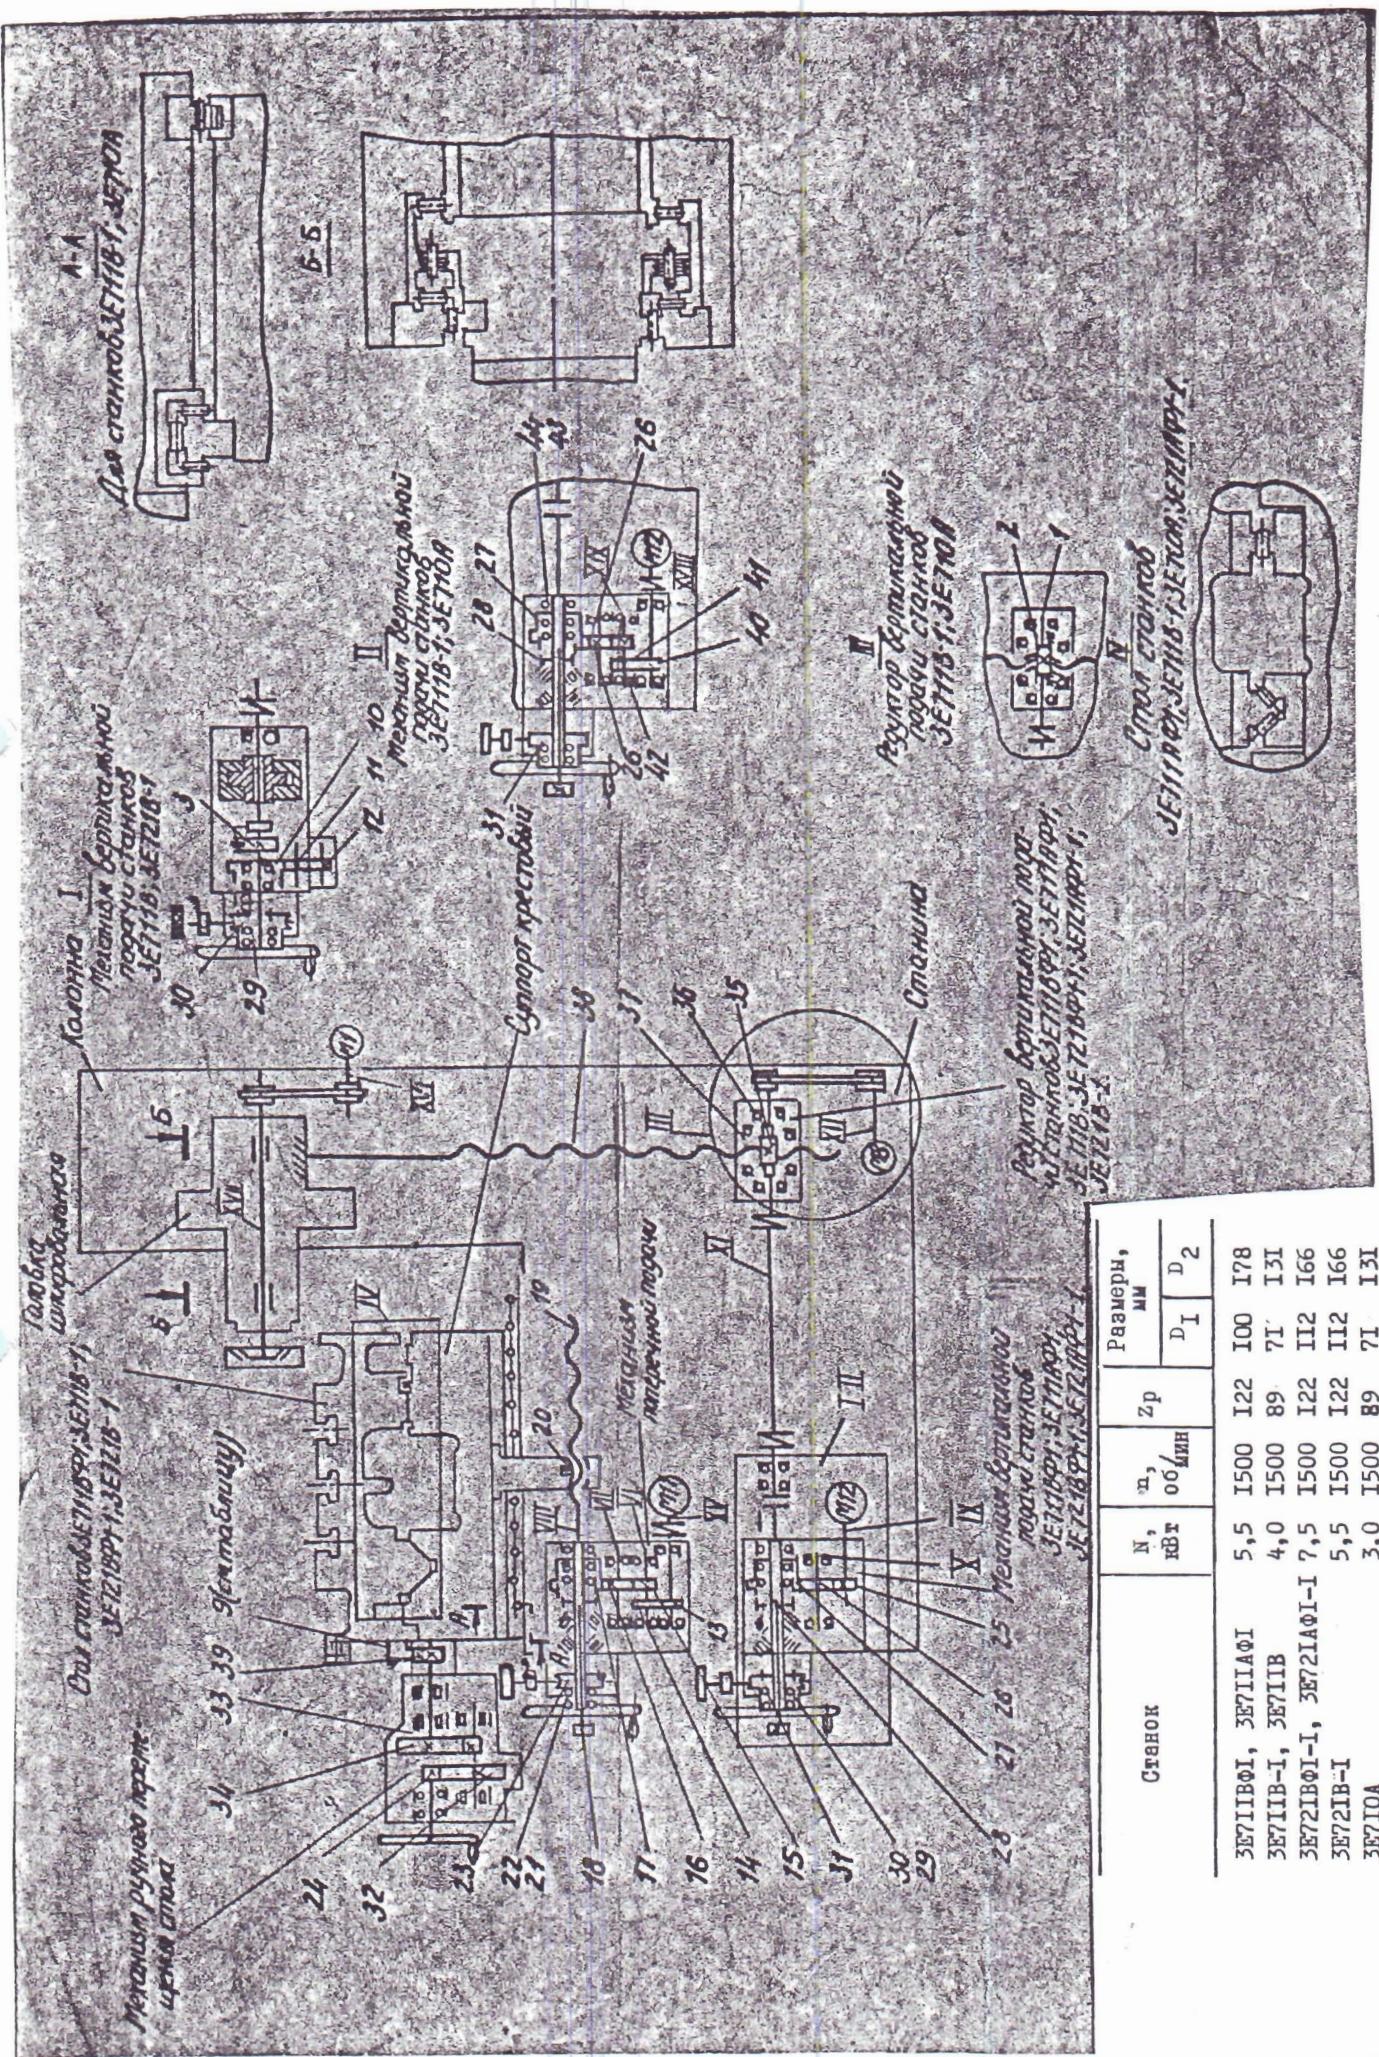


Рис. 3. Схема кинематическая

Продолжение табл. 4

Куда входит	Позиция на рис. 3	Число зубьев зубчатых колес или заходов червяков, ходовых винтов	Модуль или шаг, мм	Ширина обода зубчатого колеса, мм		Материал	Показатели свойств материалов
Механизм поперечной подачи	21	I левое	I	35	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 229...285 зубья ТВЧ н 0,8...I,2	
"	22	100; $\beta=2^{\circ}51'45''$ левое	I	14	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 229...285 зубья HRC 35...42	
"	23	50	I	6	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HRC 35...42	
Механизм вертикальной подачи	25	34; $\beta=18^{\circ}18'$ левое	I	10	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 229...285 зубья HRC 35...42	
То же	26	100; $\beta=18^{\circ}18'$ правое	I	10	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 229...285 зубья HRC 35...42	
"	27	100; $\beta=18^{\circ}18'$ левое	I	10	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 229...285	
"	28	50	I	6	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	зубья HRC 35...42	
"	29	I правое	I	35	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 229...285 зубья ТВЧ н 0,8...I,2 HRC 48...56	
"	30	100; $\beta=2^{\circ}51'45''$ правое	I	14	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 229...285 зубья HRC 35...42	
"	31	50	I	6	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	HRC 35...42	
Редуктор вертикальной подачи	35	I	3	55	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 229...285 зубья ТВЧ н 0,8...I,2 HRC 48...56	
То же	36	30	3	32	Бронза Бр. ОЦС 5-5-5 ГОСТ 613-65		
"	37	I левое	6	60	Бронза Бр. ОЦС 5-5-5 ГОСТ 613-65		
Механизм вертикальной подачи	38	I левое	6	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	НВ 24I...285		
То же	40	25; $\beta=18^{\circ}18'$ левое	I	10	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 229...285 зубья HRC 35...42	
"	41	100; $\beta=18^{\circ}18'$ правое	I	10	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 229...285 зубья HRC 35...42	
"	42	40; $\beta=18^{\circ}18'$	I	10	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 229...285 зубья HRC 35...42	
"	43	I левое	I	35	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 229...285 зубья ТВЧ н 0,8...I,2 HRC 48...56	
"	44	100; $\beta=2^{\circ}51'45''$ левое	I	14	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 229...285 зубья HRC 35...42	
Редуктор вертикальной подачи	I	50	I	6	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 229...285 зубья ТВЧ н 0,8...I,2 HRC 48...56	
		2	3	55	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71		

Куда входит	Позиция на рис. 3	Число зубьев зубчатых колес или заходов червяков, ходовых винтов	Модуль или шаг, мм	Ширина обода зубчатого колеса, мм	Материал	Показатели свойств материалов
Редуктор вертикальной подачи	2	30	3	32	Бронза Бр. ОЦС 5-5-5 ГОСТ 613-65	
Механизм вертикальной подачи	3	100	1	10	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	НВ 24I...285
То же	10	52	2	10	Чугун СЧ 2I-40 ГОСТ 1412-70	
"	II	26	2	10	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	НВ 24I...285
"	I2	26	2	10	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	НВ 24I...285
Механизм ручного перемещения стола	24	18	1	8	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	зубья ТВЧ н 0,8...I,2 HRC 45...50
То же	32	72	1	8	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	зубья ТВЧ н 0,8...I,2 HRC 45...50
"	33	25	1	8	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 24I...285
"	34	55	1	8	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	зубья ТВЧ н 0,8...I,2 HRC 45...50
"	39	24	2	10	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	НВ 229...285; зубья ТВЧ н 0,8...I,2 HRC 48...56

## 1.3.5. Станина

Станина I (рис. 4) коробчатой формы является основанием для главных узлов станка. На ее верхних пластиках крепятся направляющие качения для суппорта и установлена колонна. Правая направляющая 2 плоская, которая воспринимает вертикальные нагрузки, а левая II-образная направляющая воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки.

Правая направляющая защищена лентой 5, закрепленной на суппорте. Сверху на станине крепится пластина для фиксации суппорта и линейка 4 для отсчета поперечных перемещений. К передней стенке станины крепятся механизмы вертикальной и поперечной подач. Слева тумбы-станины, кроме стакнов ЗЕ711B-I и ЗЕ710A, установлен фланцевый электродвигатель 10 ускоренного перемещения, который крепится на пово-


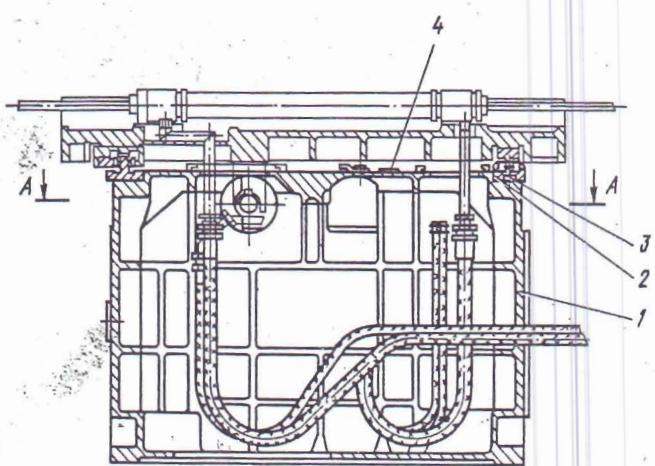


Рис. 4. Станина

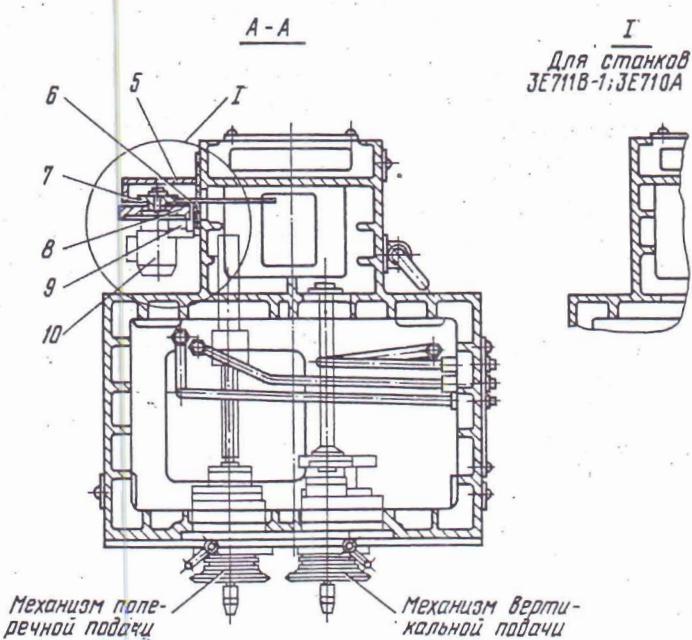

рачиваемое вокруг оси 9 кронштейне 8. Шкив 7, ремень 6 закрываются кожухом 5. Поворотом кронштейна обеспечивается натяжение ремня, передающего вращение от электродвигателя на редуктор вертикальных перемещений.

Внутренняя полость станины служит для разводки коммуникаций гидрооборудования и смазки.

На станках ЗЕ711Б-1 и ЗЕ710А отсутствует фланцевый электродвигатель 10 ускоренного перемещения, ось 9, кронштейн 8, шкив 7, ремень 6 и кожух 5. Ускоренное перемещение осуществляется от электродвигателя с печатным якорем, который установлен в механизме вертикальной подачи.

#### I.3.6. Колонна

Колонна (рис. 5) обеспечивает вертикальное перемещение шлифовальной головки по двум замкнутым направляющим качения. Направляющие поверхности образованы самой колонной 14 и планками 4, привернутыми к ее передней поверхности. Переднее и заднее окно колонны защищены щитками 5 и 8, перемещающиеся в пазах боковых планок 1 и 7. Планка 1 имеет Т-образный паз, где устанавливается устройство отсчета вертикальных перемещений или датчик контроля размера изделия.

Для ограничения подъема шлифовальной головки в верхней части колонны расположен микропереключатель 13. При нажатии на микропереключатель упором 12, установленным на шлифовальной головке 11, отключается электродвигатель ускоренного перемещения шлифовальной головки.

Вертикальные направляющие 2 качения головки собраны с предварительным натягом. В продольной плоскости натяг создается клином 3, который перемещается винтом 10.

В поперечной плоскости натяг обеспечивают пружины 6. Винт 9 вертикальной подачи крепится к нижней плоскости корпуса.

#### I.3.7. Направляющая левая, поперечная

Левая поперечная направляющая (рис. 6) имеет П-образную форму. Она воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. По боковым плоскостям П-образная направляющая 1 с роликами 6 собрана с предварительным натягом. Натяг роликов 6 создается клином 3, который перемещается винтом 7. После чего клин 3 фиксируется винтами 2. С боковой стороны направляющая 5 поджимается к станине планкой 4. Защищается левая направляющая гармошками 8.

#### I.3.8. Устройство отсчета вертикальных перемещений

Для точной установки и отсчета вертикальных перемещений шлифовальной головки на ее корпусе справа предусмотрен кронштейн 5 (рис. 7) с индикатором 4. Упор 2 с микрометрическим винтом 1 крепится в Т-образном пазу в передней планке 6 колонны 7 и имеет возможность установки на всей высоте перемещения шлифовальной головки. Болт 3 служит для предотвращения поломки индикатора 4 при движе-

нии шлифовальной головки вниз и перемещает упор 2 при движении шлифовальной головки вверх для предотвращения набегания защиты стола на упор 2.

#### I.3.9. Механизм отсчета поперечных перемещений

Механизм (рис. 8) предназначен для точной установки стола и отсчета перемещений. На крестовом суппорте 2 в поперечном направлении предусмотрен кронштейн 5 с индикатором 4. Упор 3 в Т-образном пазу кронштейна 1 крепится к станине 6 справа. Упор 3 имеет возможность устанавливаться на всей длине поперечного перемещения суппорта 2. Линейка закреплена на станине 6, а упор на суппорте 2.

#### I.3.10. Датчик контроля размера изделия

Датчик (рис. 9) предназначен для управления автоматической вертикальной подачей. Он обеспечивает автоматическое переключение с чистовых подач на чистовые, установленные величины чистового припуска и отключение подачи по достижении заданного размера. Датчик установлен на колонне 8 и перемещается в Т-образном пазу, фиксация его в нужном положении по высоте производится гайками 7. На шлифовальной головке 10 установлен кронштейн 5 с микрометрическим упором 6, который воздействует на упор датчика 4, связанный с контактами переключения команд.

При шлифовании партии деталей после каждой правки шлифовального круга для обеспечения получения заданного размера по высоте микрометрический упор 6 следует переместить вверх на величину перемещения шлифовальной головки 10 вниз, произведенную при правке шлифовального круга, т. е. на величину уменьшения шлифовального круга по радиусу. Барабан 3 служит для настройки величины чистового припуска.

При износе шлифовального круга на 25 мм по радиусу микрометрический упор 6 возвращается в исходное нижнее положение, а электроcontactный датчик перемещается вниз по пазу. Для предотвращения поломки датчика, при перемещении шлифовальной головки из нижнего положения вверх, он перемещается вместе с головкой болтом 9.

#### I.3.11. Привод шлифовального круга

Шпиндель шлифовального круга приводится во вращение от электродвигателя 1 (рис. 10), через поликлиновую ременную передачу. Натяжение ремня 2 осуществляется винтом 3, перемещающим кронштейн 8.

Кронштейн 8 крепится винтами 7 к заднему торцу корпуса шлифовальной головки 4. Снятие шкива 6 с конуса шпинделя производится винтом 5, который при его выворачивании стягивает шкив 6 с конуса шпинделя.

#### I.3.12. Суппорт крестовый

Суппорт крестовый 6 (рис. 11) обеспечивает продольное и поперечное перемещение стола. Верхние продольные (У-образная 15 и плоская 14) направ-

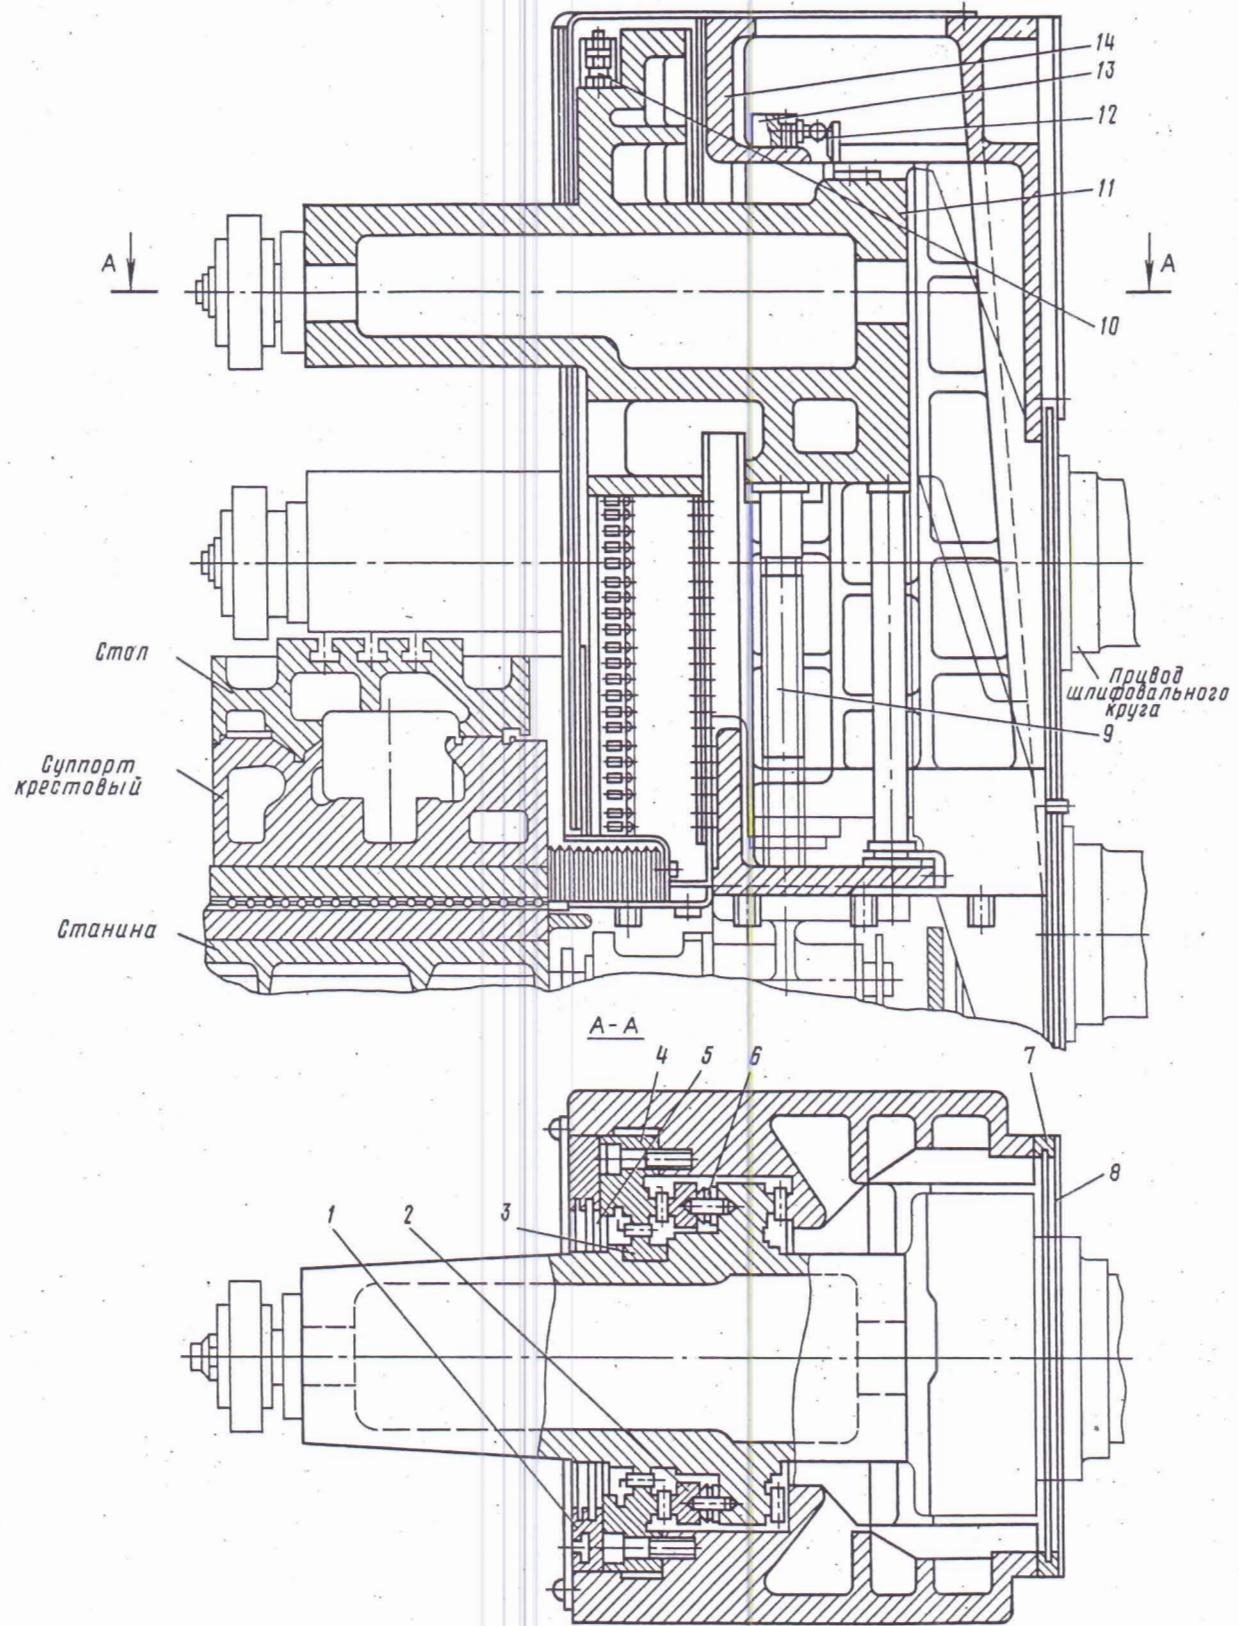


Рис. 5. Колонна

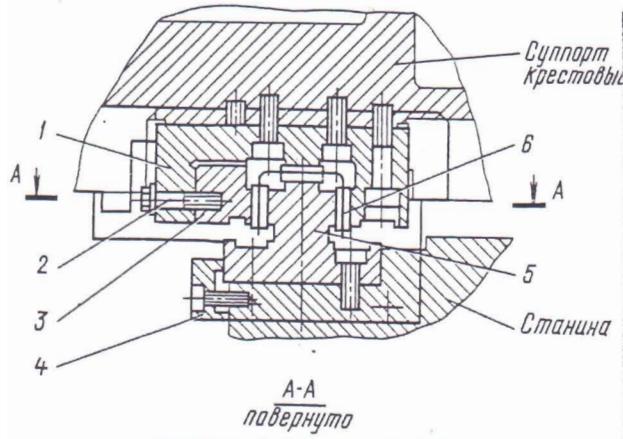


Рис. 6. Направляющая левая поперечная

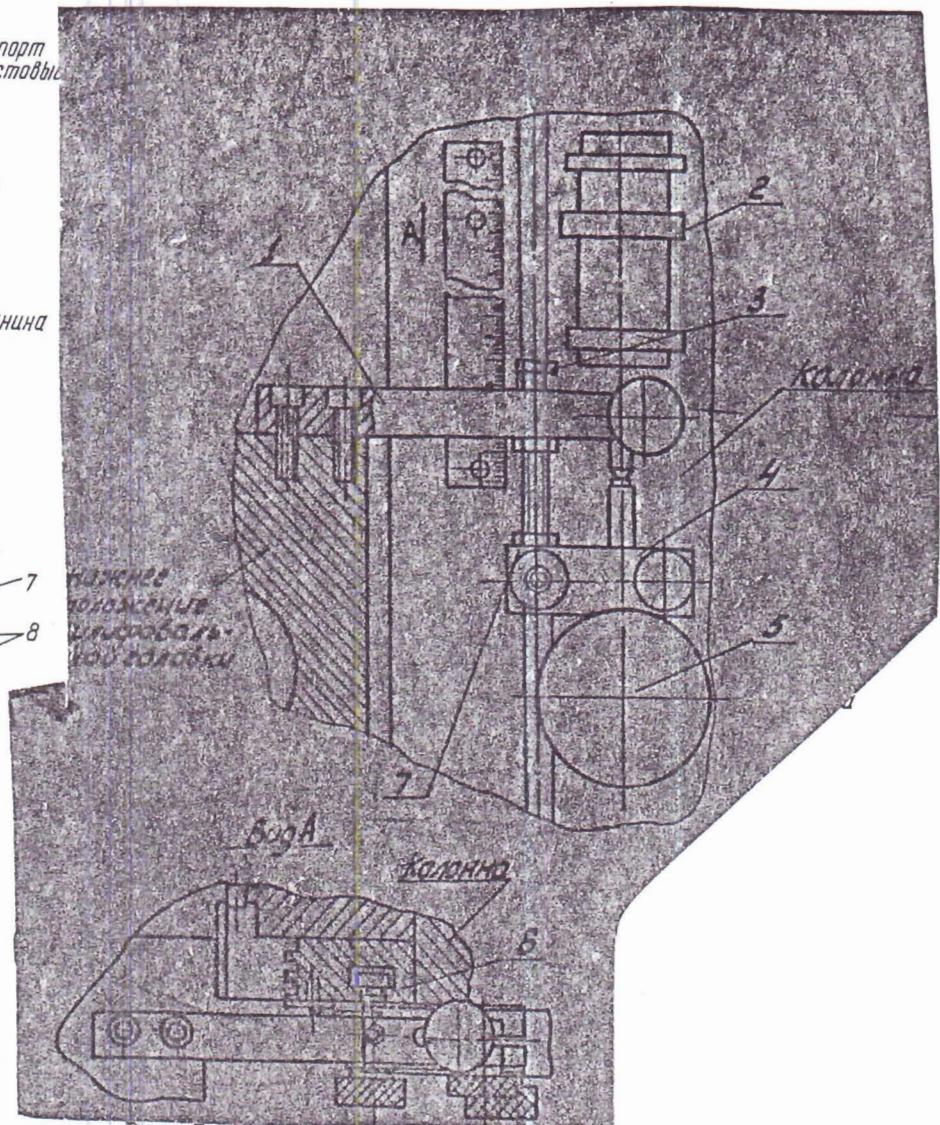


Рис. 7. Устройство отсчета вертикальных перемещений для станков ЗЕ711ВФI, ЗЕ711АФI, ЗЕ721ВФI-I, ЗЕ721АФI-I

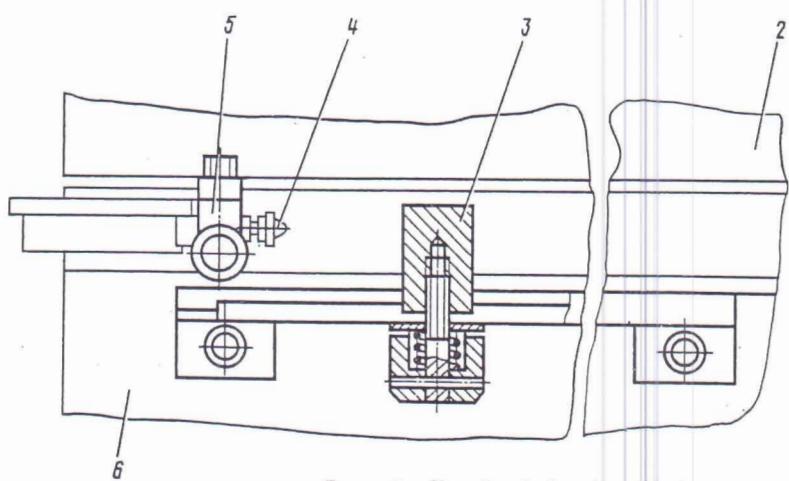


Рис. 8. Механизм отсчета поперечных перемещений

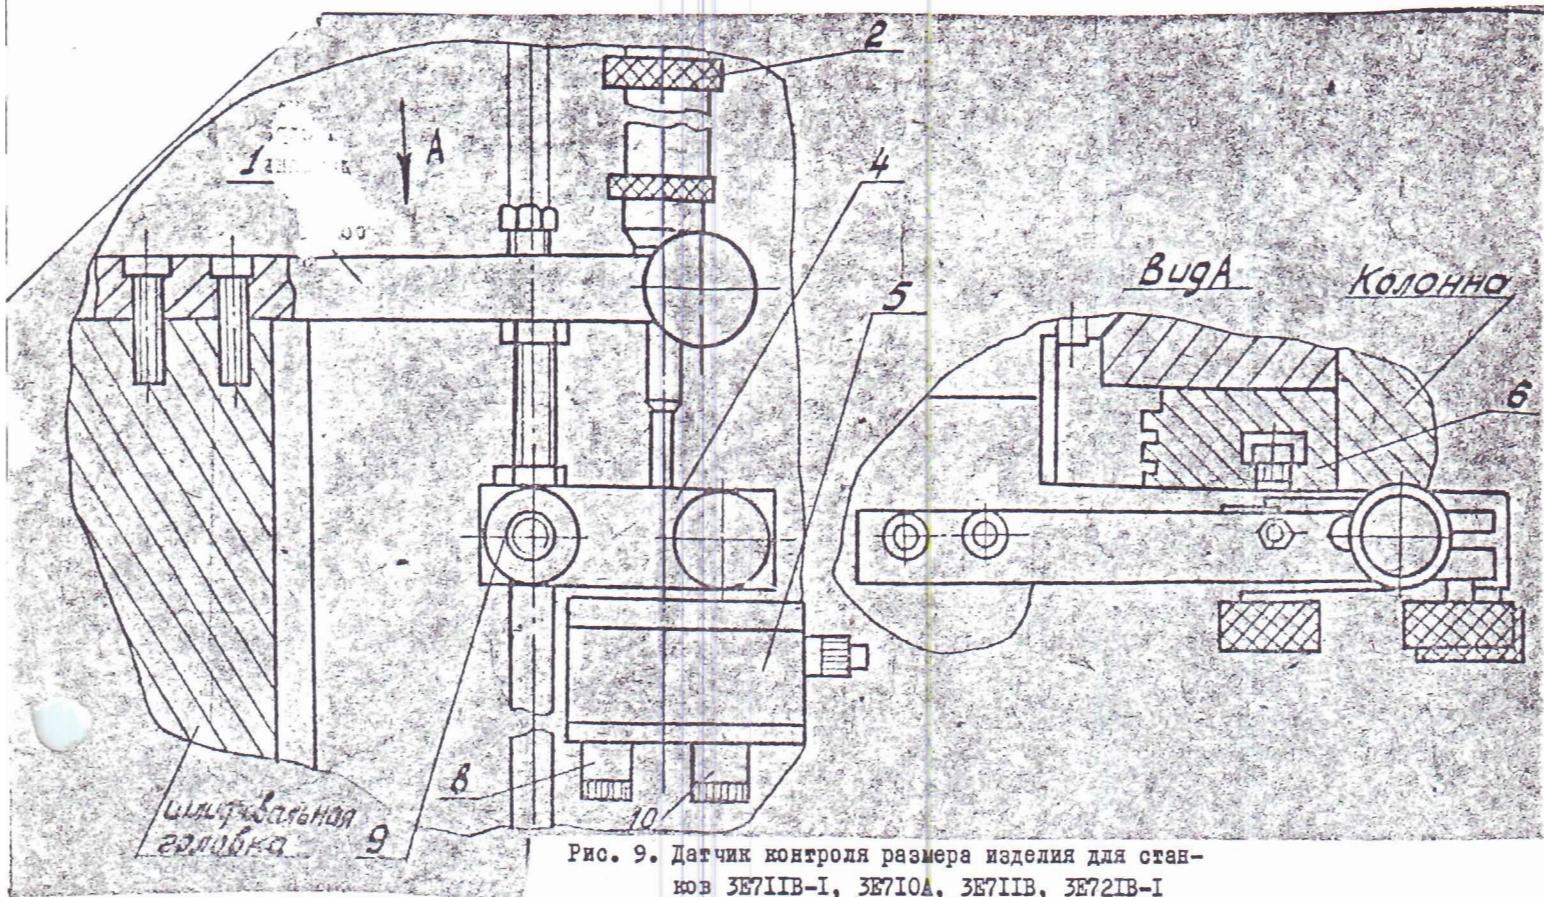


Рис. 9. Датчик контроля размера изделия для станков ЗЕ71В-1, ЗЕ710А, ЗЕ71В, ЗЕ721В-1

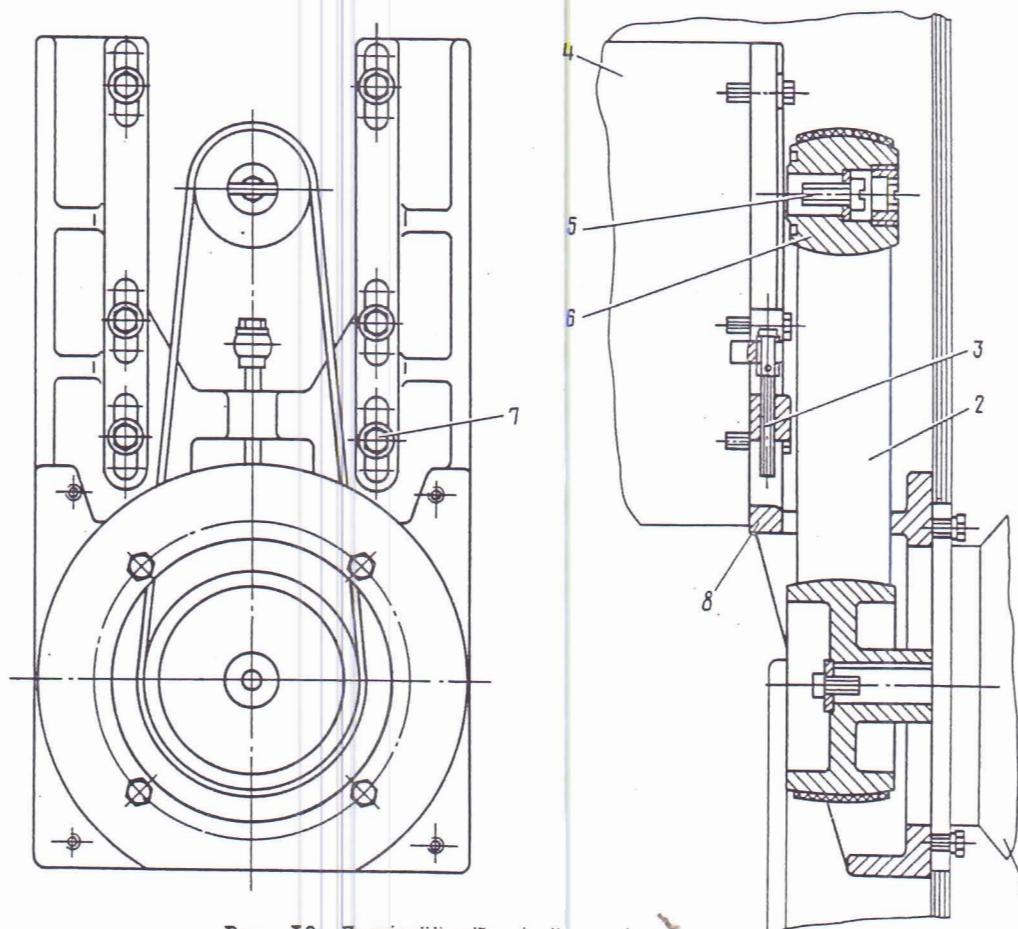


Рис. 10. Привод шлифовального круга

ляющие служат для продольного, а нижние поперечные (две плоские 2,5°) для поперечного перемещения.

К нижней поверхности суппорта 6 крепится кронштейн 3 гайки поперечной подачи. Кран 7 продольного реверса стола размещен в средней части на передней стенке суппорта. На валике 8 реверса крепится пластина 9, которая входит в паз бесконтактного путевого переключателя для получения команды на поперечную или вертикальную подачи. Рукояткой 10 и рычагом реверса 1 возможно ручное реверсирование стола.

Между верхними направляющими устанавливается гидроцилиндр 12. Справа на передней стенке внутри суппорта установлена колодка 4 для заслонки воздуха из гидроцилиндра и регулирования смазки направляющих.

Перед подъемом суппорта необходимо освободить кронштейн суппорта 6 в гайке поперечной подачи и отсоединить шланги от суппорта.

В стаканах ЗЕ71АФ1, ЗЕ721АФ1-1, ЗЕ71Б-1 и ЗЕ710А отличительной особенностью является то, что по верхним направляющим 14 и 15 суппорта стол перемещается на роликах 13.

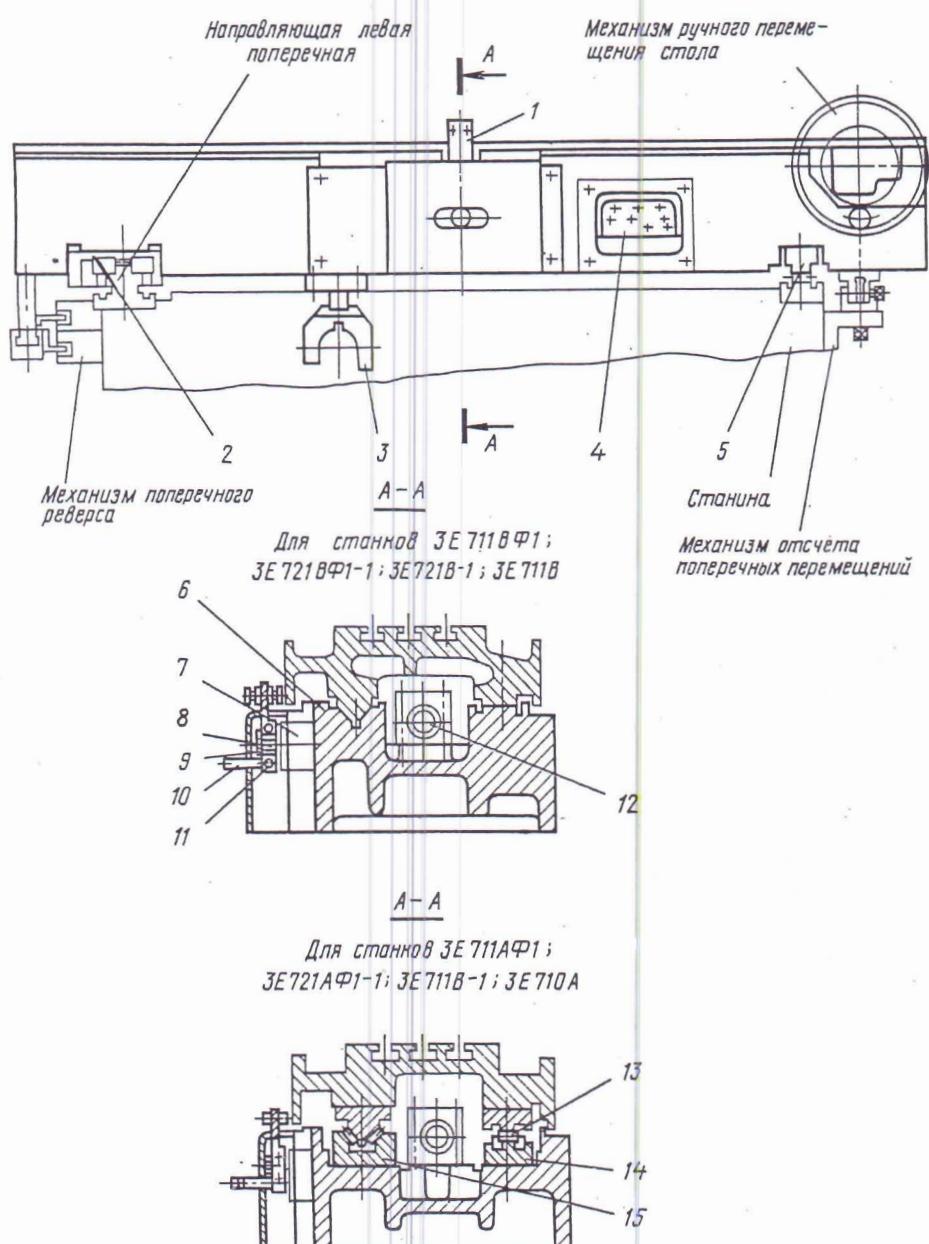


Рис. II. Суппорт крестовый

### I.3.13. Стол

Стол 4 (рис. I2) имеет рабочую поверхность с одним или тремя Т-образными пазами установки и крепления обрабатываемых деталей. Снизу имеются V-образная и плоская направляющие скольжения или качения продольных перемещений. К боковым стенкам стола привернуты крылья 1 для защиты направляющих суппорта и для крепления кронштейнов 5 штоков гидроцилиндров.

К передней стенке стола крепится клинообразная планка с кулачками 3 и упорами 6 продольного реверсирования. Величина продольного хода устанав-

ливается в зависимости от длины обработки. Кулачки с упорами фиксируются вращением кнопки 2. Для расфиксации кулачков с планкой кнопкой 2 ослабить клиновой зажим. Рейка 7 ручного перемещения стола установлена на передней стенке суппорта. Патрубок 8 предназначен для слива охлаждающей жидкости.

На станках ЗЕ711АФ1, ЗЕ721АФ1-1, ЗЕ710А отличительной особенностью является то, что к нижней части стола привернуты стальные каленые направляющие качения 9, 10 для продольного перемещения. Кроме того, на станке ЗЕ710А стол 4 имеет рабочую поверхность с одним Т-образным пазом.

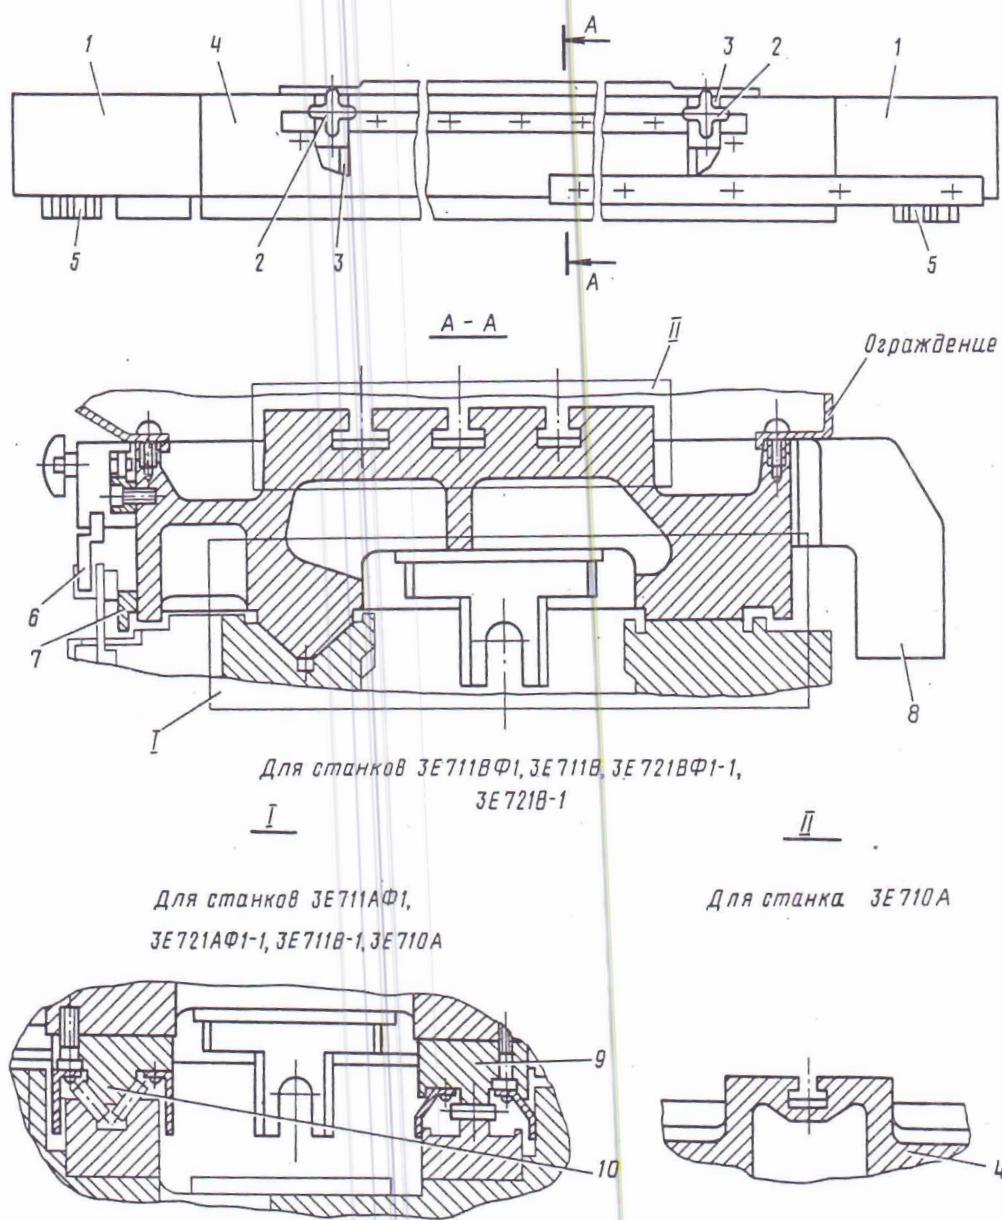


Рис. I2. Стол

### I.3.14. Ограждение стола

Ограждение 2 (рис. I3) предназначено для предохранения от разбрызгивания охлаждающей жидкости. Регулирование по высоте производится посредством набора передних и задних щитков 1.

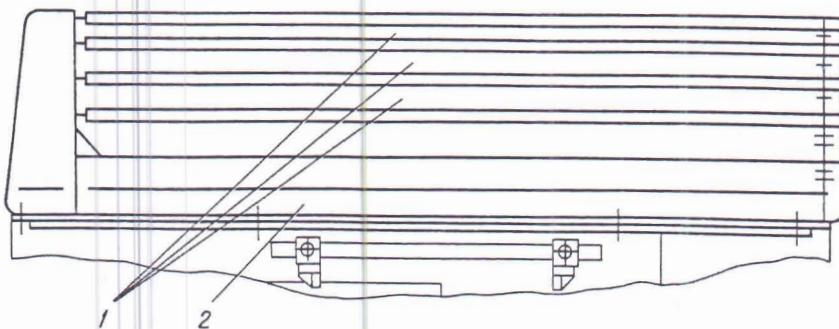


Рис. I3. Ограждение стола

### I.3.15. Сборник

Сборник (рис. I4) предназначен для слива эмульсии со стола и защиты от разбрызгивания эмульсии при недостаточной высоте задних наборных щитков 1 (рис. I3).

### I.3.16. Механизм поперечной подачи

Механизм поперечной подачи (рис. I5) обеспечивает:

ручное перемещение крестового суппорта;  
автоматическую непрерывную подачу с бесступенчатой регулированной скоростью;  
ступенчатую подачу на каждый ход стола;  
комбинированную подачу суппорта, т. е. непрерывную и ступенчатую на реверсе стола, правку и ускоренные наладочные перемещения.

Все автоматические движения производятся от одного электродвигателя I2 с регулируемой скоростью вращения. Команда на электродвигатель I2 подается от бесконтактного путевого переключателя (БВК) при продольном реверсе стола. Величина подач регулируется бесступенчато соответствующими рукоятками на пульте управления. Движение от электродвигателя I2 передается через муфту II, зубчатые колеса IO, 9, 8, 7 на зубчатое колесо 6, свободно сидящее на ходовом винте 5. С помощью кнопки 3 перемещаются на ходовом винте 5 полумуфты 4, которые могут замыкаться либо со свободно сидящим маховиком 2 при ручной подаче, либо с зубчатым колесом 6 при автоматической.

Гайка I7 с устройством устранения люфтов крепится к нижней поверхности суппорта. Выборка люфта регулируется упором I8 суппорта. Ходовой винт 5 защищен гармошкой I.

Тонкая ручная подача производится кнопкой I6.

Переключение на тонкую или грубую ручную поперечную подачу осуществляется поворотом рукоятки I4, ввернутой во фланец I5. Грубая ручная подача осуществляется маховиком 2. При этом червяк I3 выводится из зацепления.

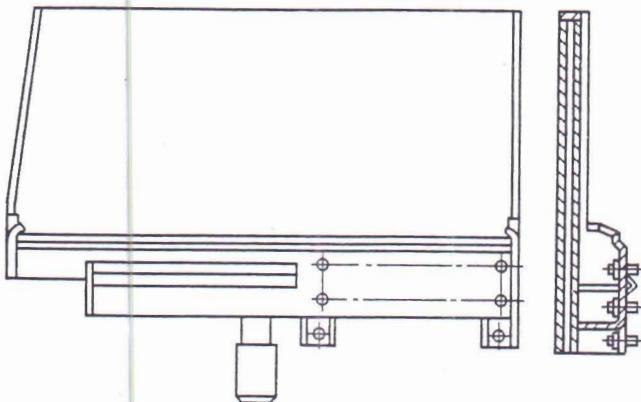


Рис. I4. Сборник

### I.3.17. Механизм поперечного реверса

Механизм (рис. I6) предназначен для изменения направления перемещения крестового суппорта I в крайних положениях. По закрепленной на суппорте планке 2 в зависимости от ширины шлифования устанавливаются два кулачка 3, 5 с экранами 7, которые в крайних положениях суппорта входят в прорези бесконтактных путевых переключателей (БВК) 6, закрепленных на станине 4.

Для ограничения наибольшего перемещения суппорта на планке 2 устанавливаются экраны 7 ограничения перемещения кулачков поперечного реверса.

### I.3.18. Механизм ручного продольного перемещения стола

Механизм (рис. I7) представляет собой двухступенчатый редуктор с цилиндрическими прямоизубыми зубчатыми колесами, смонтированный в отдельном корпусе IO и крепящийся к передней стенке крестового суппорта 3. Ручное перемещение стола осуществляется вращением маховика 7. Вал-шестерня 8 передает вращение зубчатому колесу 6, который жестко связан с валом 4. Неподвижно сидящее на валу зубчатое колесо 5 передает вращение зубчатому колесу

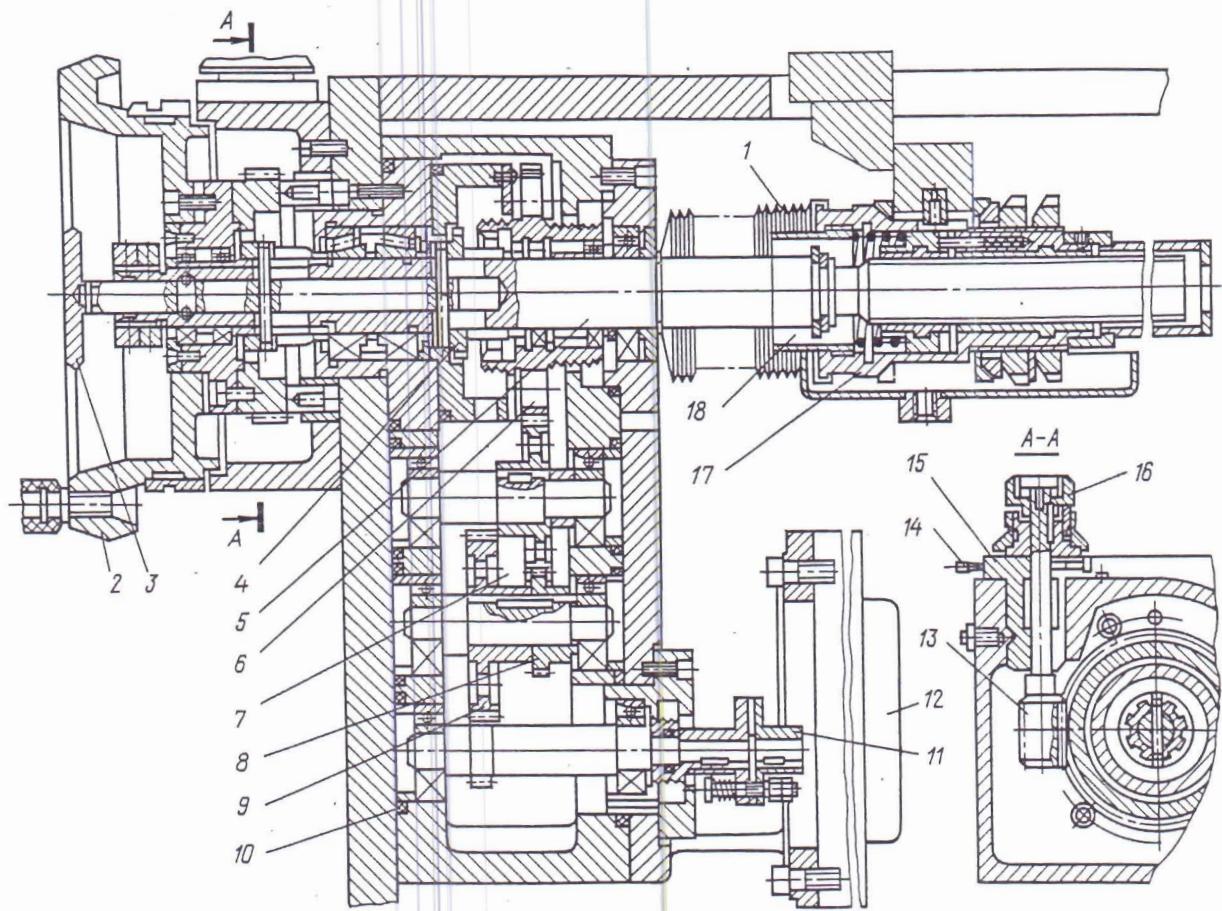


Рис. 15. Механизм поперечной подачи

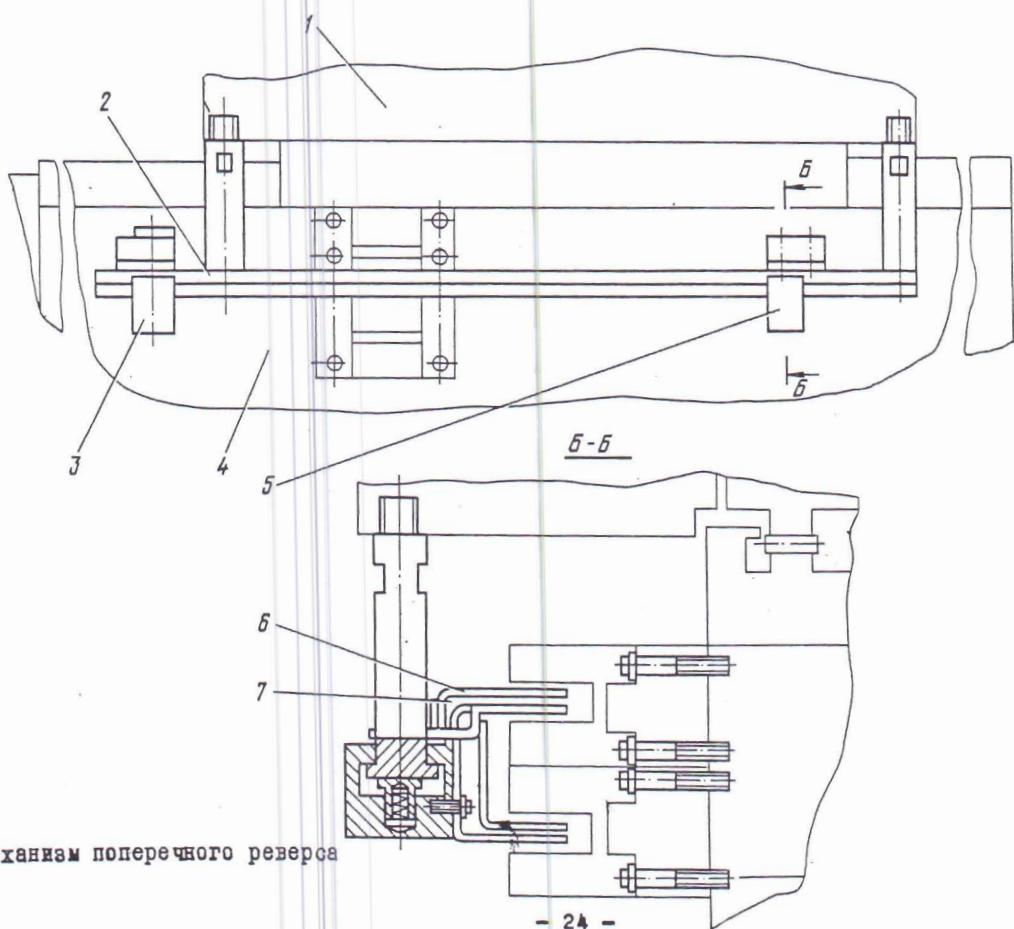


Рис. 16. Механизм поперечного реверса

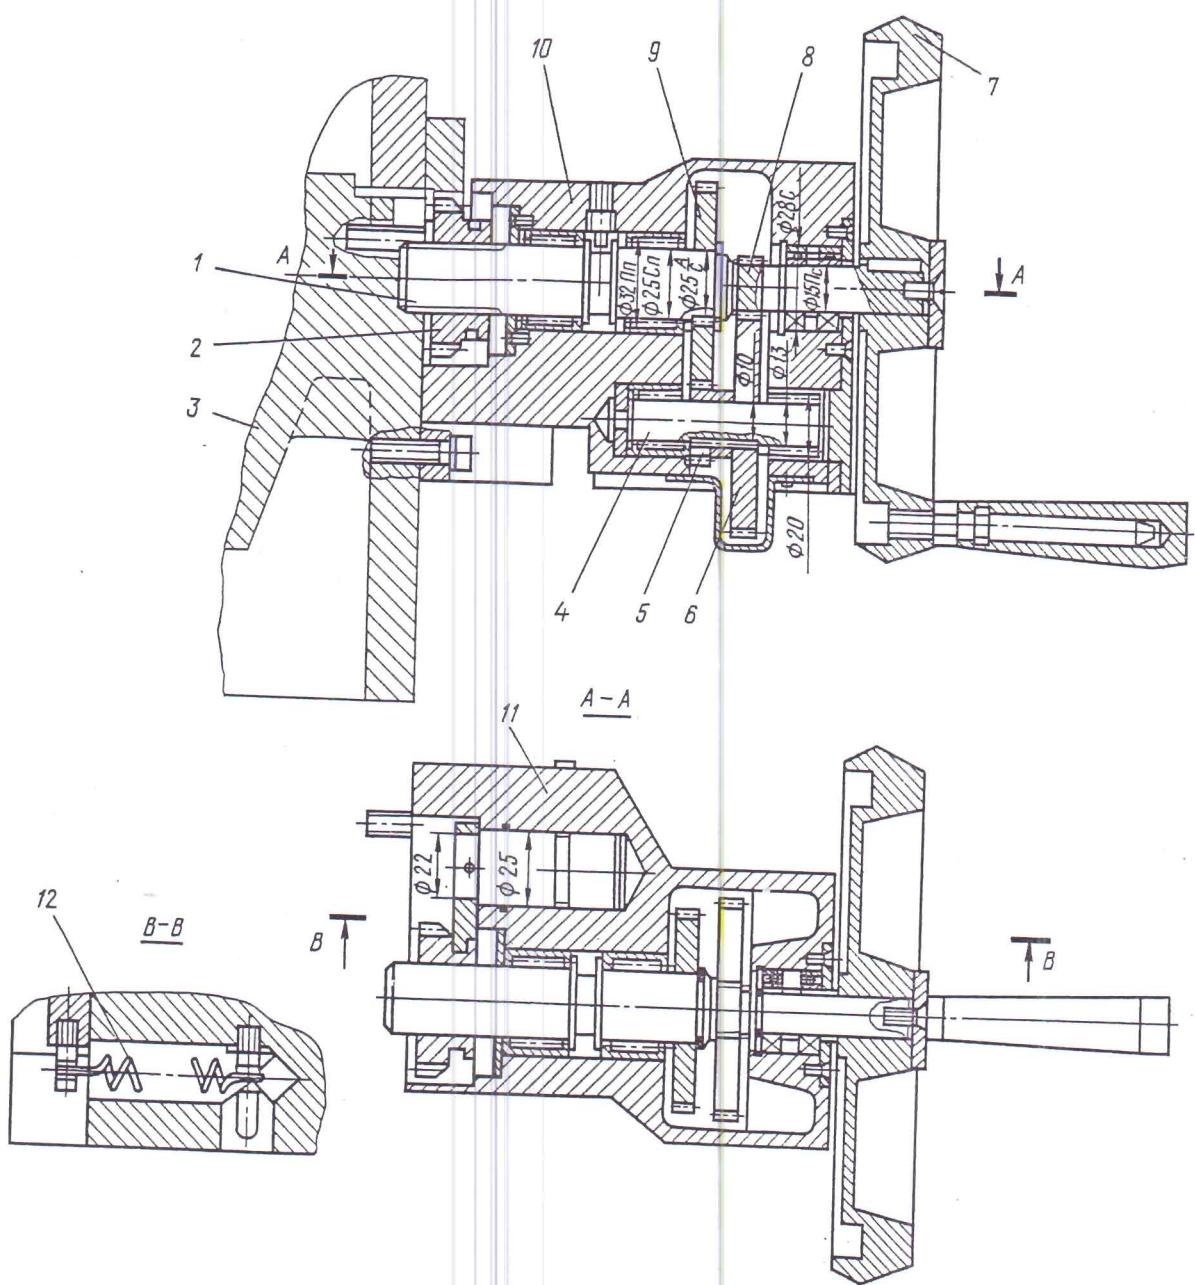


Рис. I7. Механизм ручного перемещения стола

9, определяющему вращение вала I, а введенное в зацепление с рейкой зубчатое колесо 2 перемещает стол. Зубчатое колесо 2 вводится в зацепление с рейкой пружиной I2. При включении гидропривода механизм автоматически отключается поршнем II.

### I.3.19. Механизм фиксации суппорта

Механизм (рис. I8) предназначен для фиксации суппорта от поперечных перемещений. Фиксация осуществляется прижатием пластины I, закрепленной на станине планкой 2, к корпусу 3 поворотом болта 4.

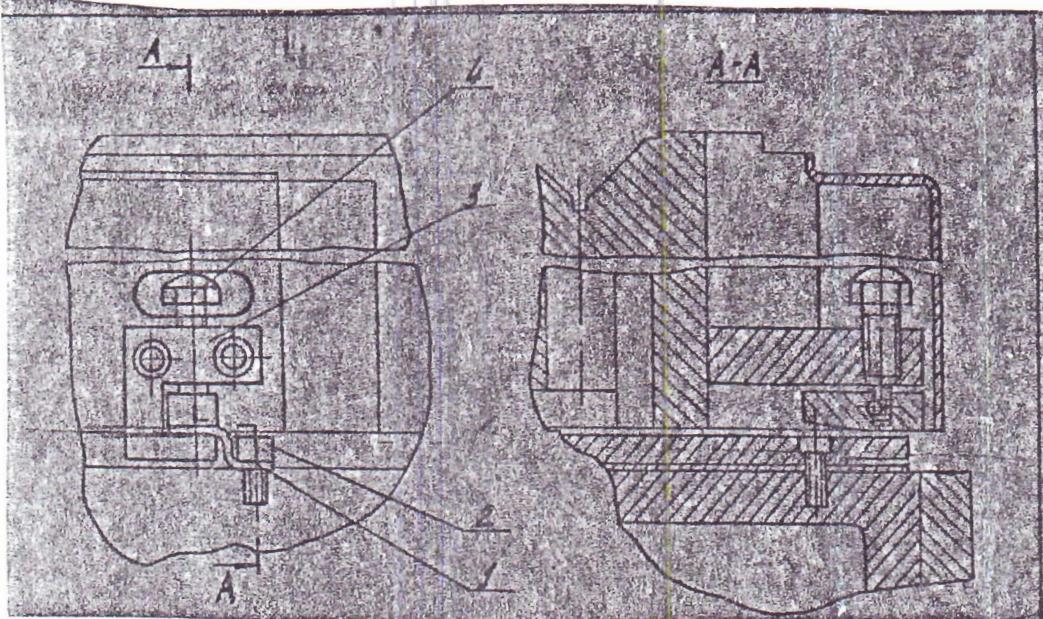


Рис. I8. Механизм фиксации суппорта

### I.3.20. Шпиндель шлифовальной головки

На станках ЗЕ7IIIBФI, ЗЕ7IIIAФI, ЗЕ72IAФI-I шпиндель I (рис. I9) вращается в двух гидродинамических подшипниках 2 и II. Передний V-образный подшипник 2 воспринимает как радиальные, так и осевые усилия. Сферические поверхности штырей 4, удерживающих вкладыш, позволяют последним самоустанавливаться в направлении вращения. Зазор в переднем подшипнике 2 регулируется подшипниками компенсаторов 5, а в заднем - устанавливающимся перемещением по резьбе самих штырей 6. Для обеспечения прилегания вкладышей опоры в У-образном пазу шпинделя два нижних штыря выполнены с эксцентрикитетом сферы относительно посадочной поверхности. Подшипники 2 и II находятся в масляной ванне 7, образованной корпусом головки 8 и уплотнениями 3 и 9. Для заливки рекомендуется применять тщательно фильтрованное масло И-5А с кинематической вязкостью при 50°C 4-5 сСт. Смазка подводится гибкими шлангами 10. Дренаж осуществляется шлангом I2.

На станике ЗЕ7I0A передняя опора шпинделя I5 в корпусе I7 вращается в гидродинамическом подшипнике I6. Задняя опора шпинделя монтируется во фланцах I3 корпуса I7 на двух радиально-упорных подшипниках I4. Передняя опора воспринимает только радиальные нагрузки, смазка которых осуществляется от отдельного агрегата под давлением. Сбор утечек с передней опоры осуществляется в корпусе и сливается через трубу в бак смазки. Задняя опора воспринимает радиальные и осевые нагрузки.

На станках ЗЕ7IIIB, ЗЕ72IBФI-I, ЗЕ72IB-I, ЗЕ7IIБ-I отличительной особенностью является то, что шпиндель I (рис. 20) в стаканах 2 корпуса 4 смонтирован на подшипниках качения. В передней опоре установлен роликоподшипник 3 с коническим отверстием на внутреннем кольце, а в задней - два радиально-упорных 5. Передняя опора может перемещаться в осевом направлении вместе со шпинделем при температурных деформациях.

### I.3.21. Фланцы шлифовального круга

Шлифовальный круг I (рис. 21) установлен между двумя фланцами 2 и 3 и закреплен винтами 4. Балансировка шлифовального круга производится балансировочными грузами 6, установленными в пазу переднего фланца 2.


Снятие шлифовального круга I с конуса производится винтом 5, который при его выворачивании стягивает шлифовальный круг I вместе с фланцами 2 и 3 с конуса шпинделя.

### I.3.22. Механизм вертикальной подачи

Механизм обеспечивает:  
автоматическую ступенчатую подачу на реверс стола или суппорта;  
ручное перемещение шлифовальной головки.

Автоматическая подача производится шаговым электродвигателем I8 (рис. 22) через зубчатую передачу I7, I6, I5, I4, электромагнитную муфту 6 на карданный вал 5, соединяющий механизм с редуктором. При передаче движения от механизма подач к редук-

Шпиндель для станков  
ЗЕ711ВФ1; ЗЕ711АФ1; ЗЕ721АФ1-1

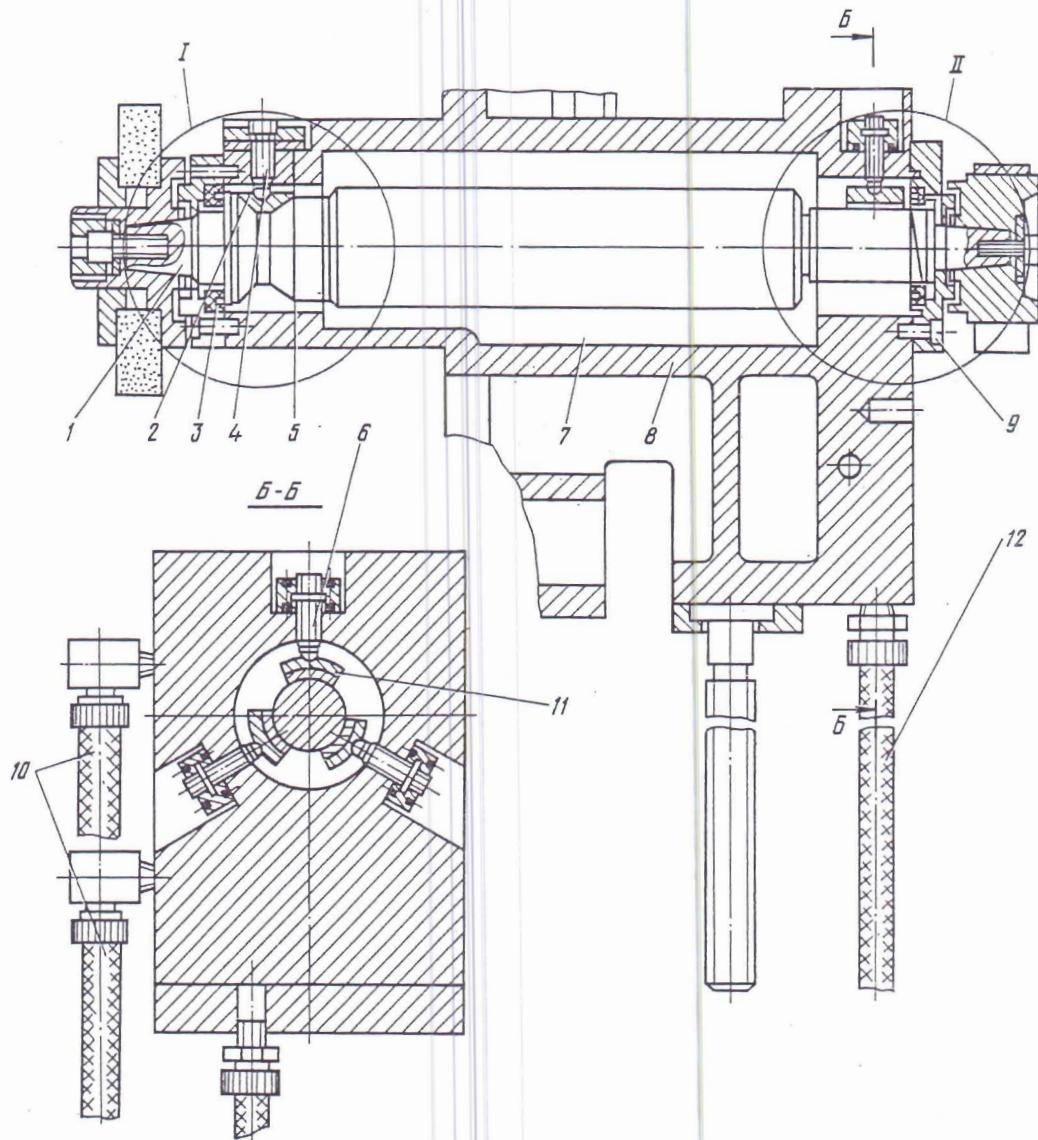

Шпиндель для станка ЗЕ710А

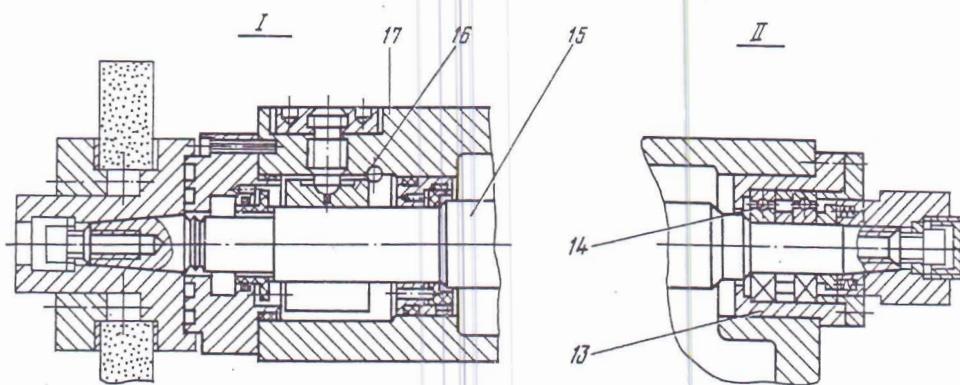


Рис. 19. Шпиндель шлифовальной головки для станков ЗЕ711ВФ1, ЗЕ721АФ1-1, ЗЕ711АФ1,  
ЗЕ710А

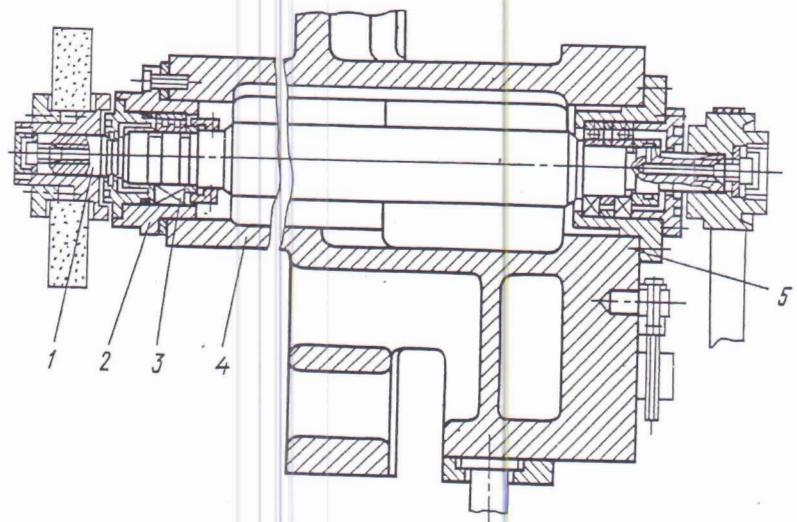


Рис. 20. Шпиндель шлифовальной головки для станков ЗЕ7IIB, ЗЕ7IIB-I, ЗЕ72IBФI-I, ЗЕ72IB-I

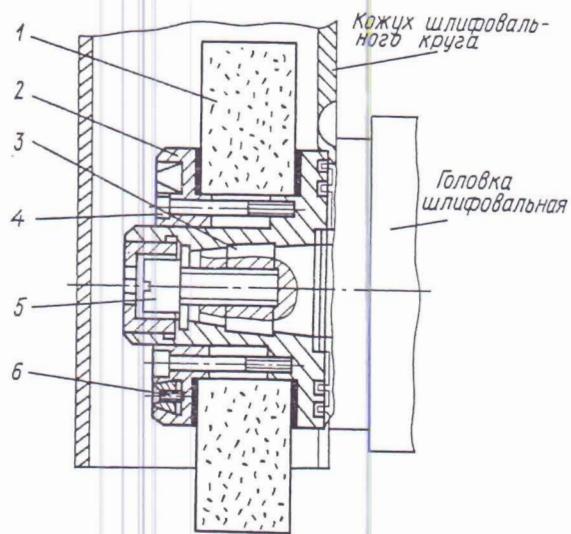


Рис. 21. Фланцы шлифовального круга

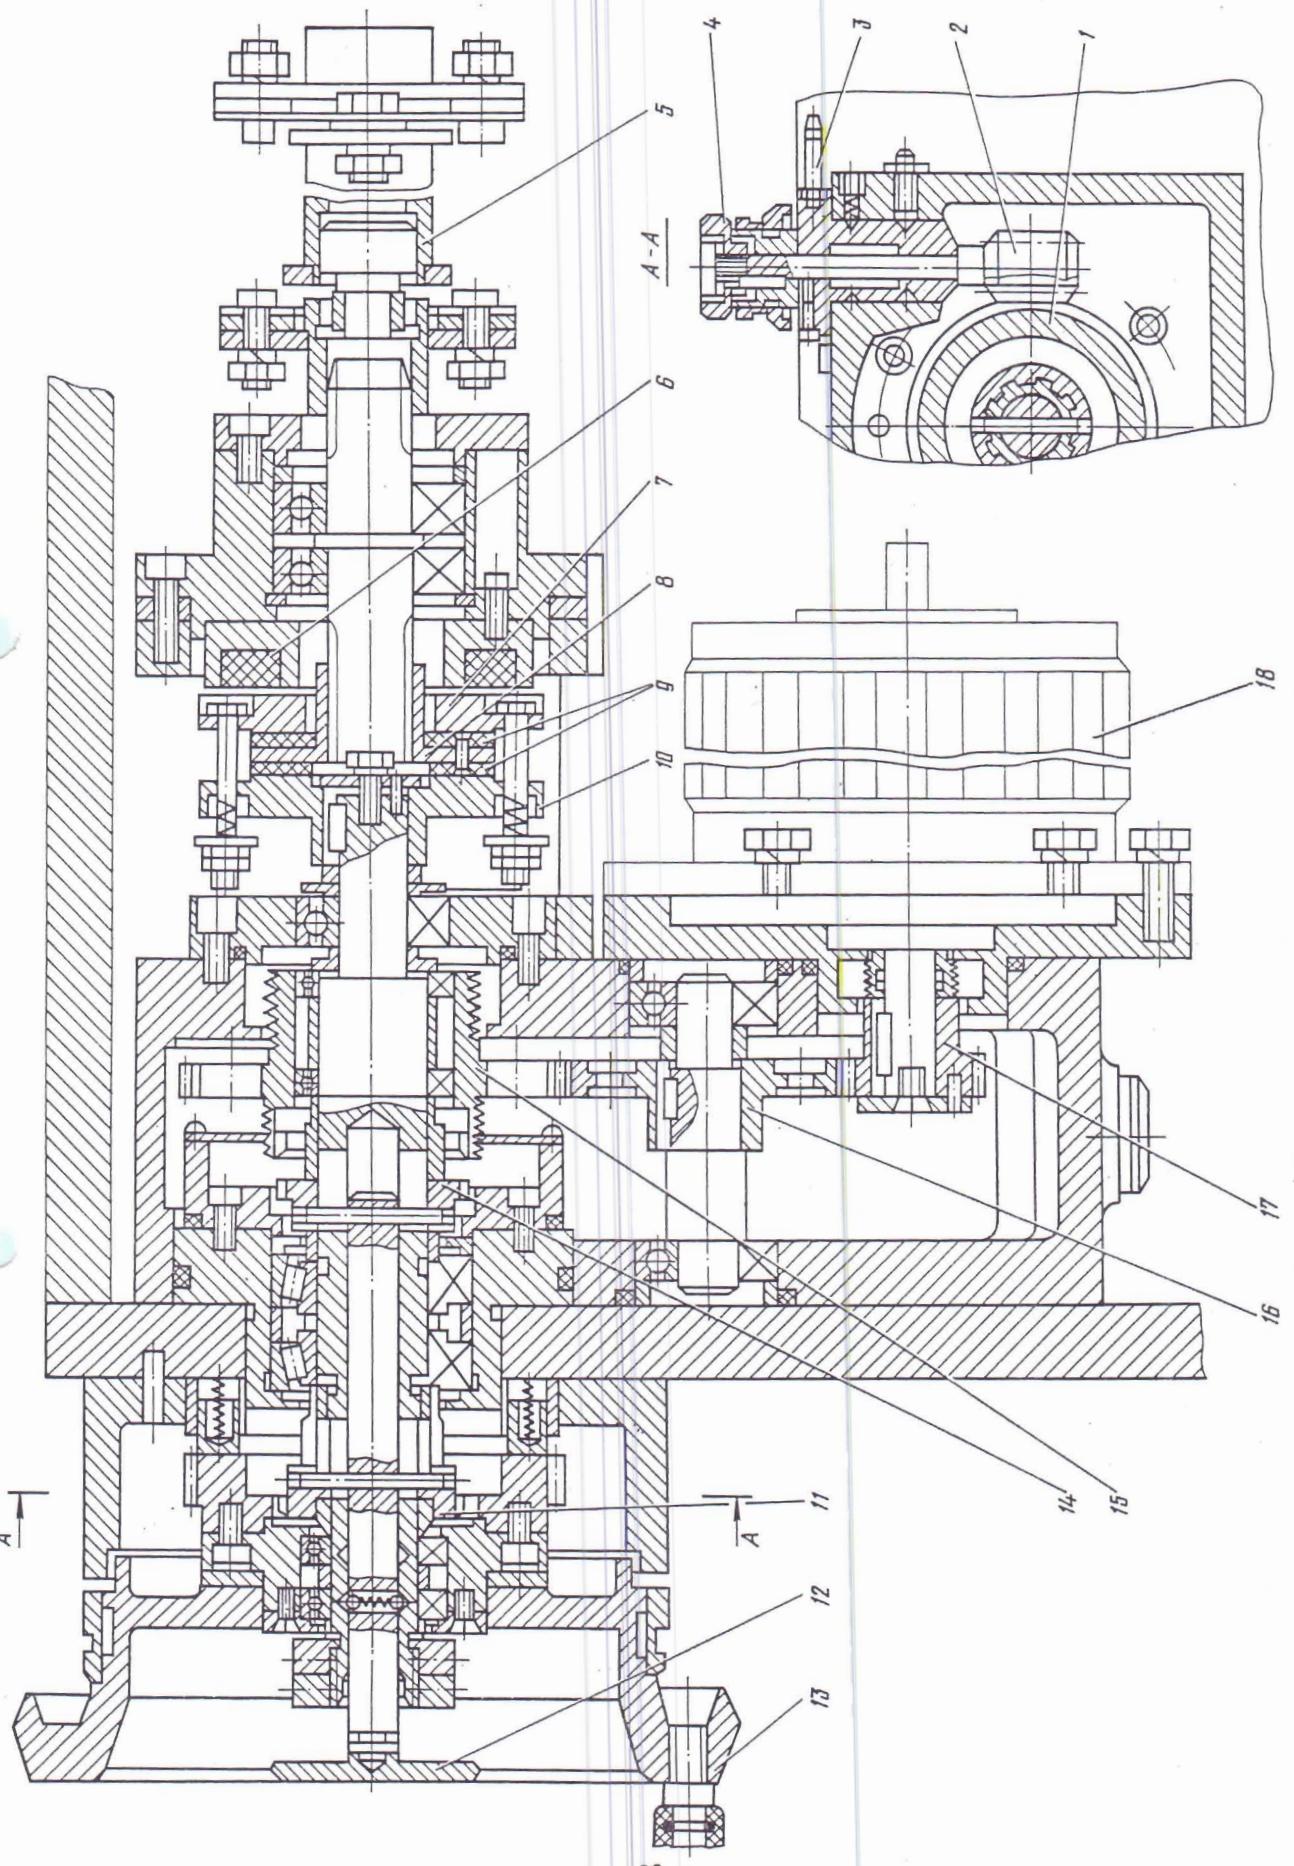


РИС. 22. Механизм вертикальной подачи станков  
ЗЕТ11АФ1, ЗЕТ21ВФ1-1, ЗЕТ21АФ1-1

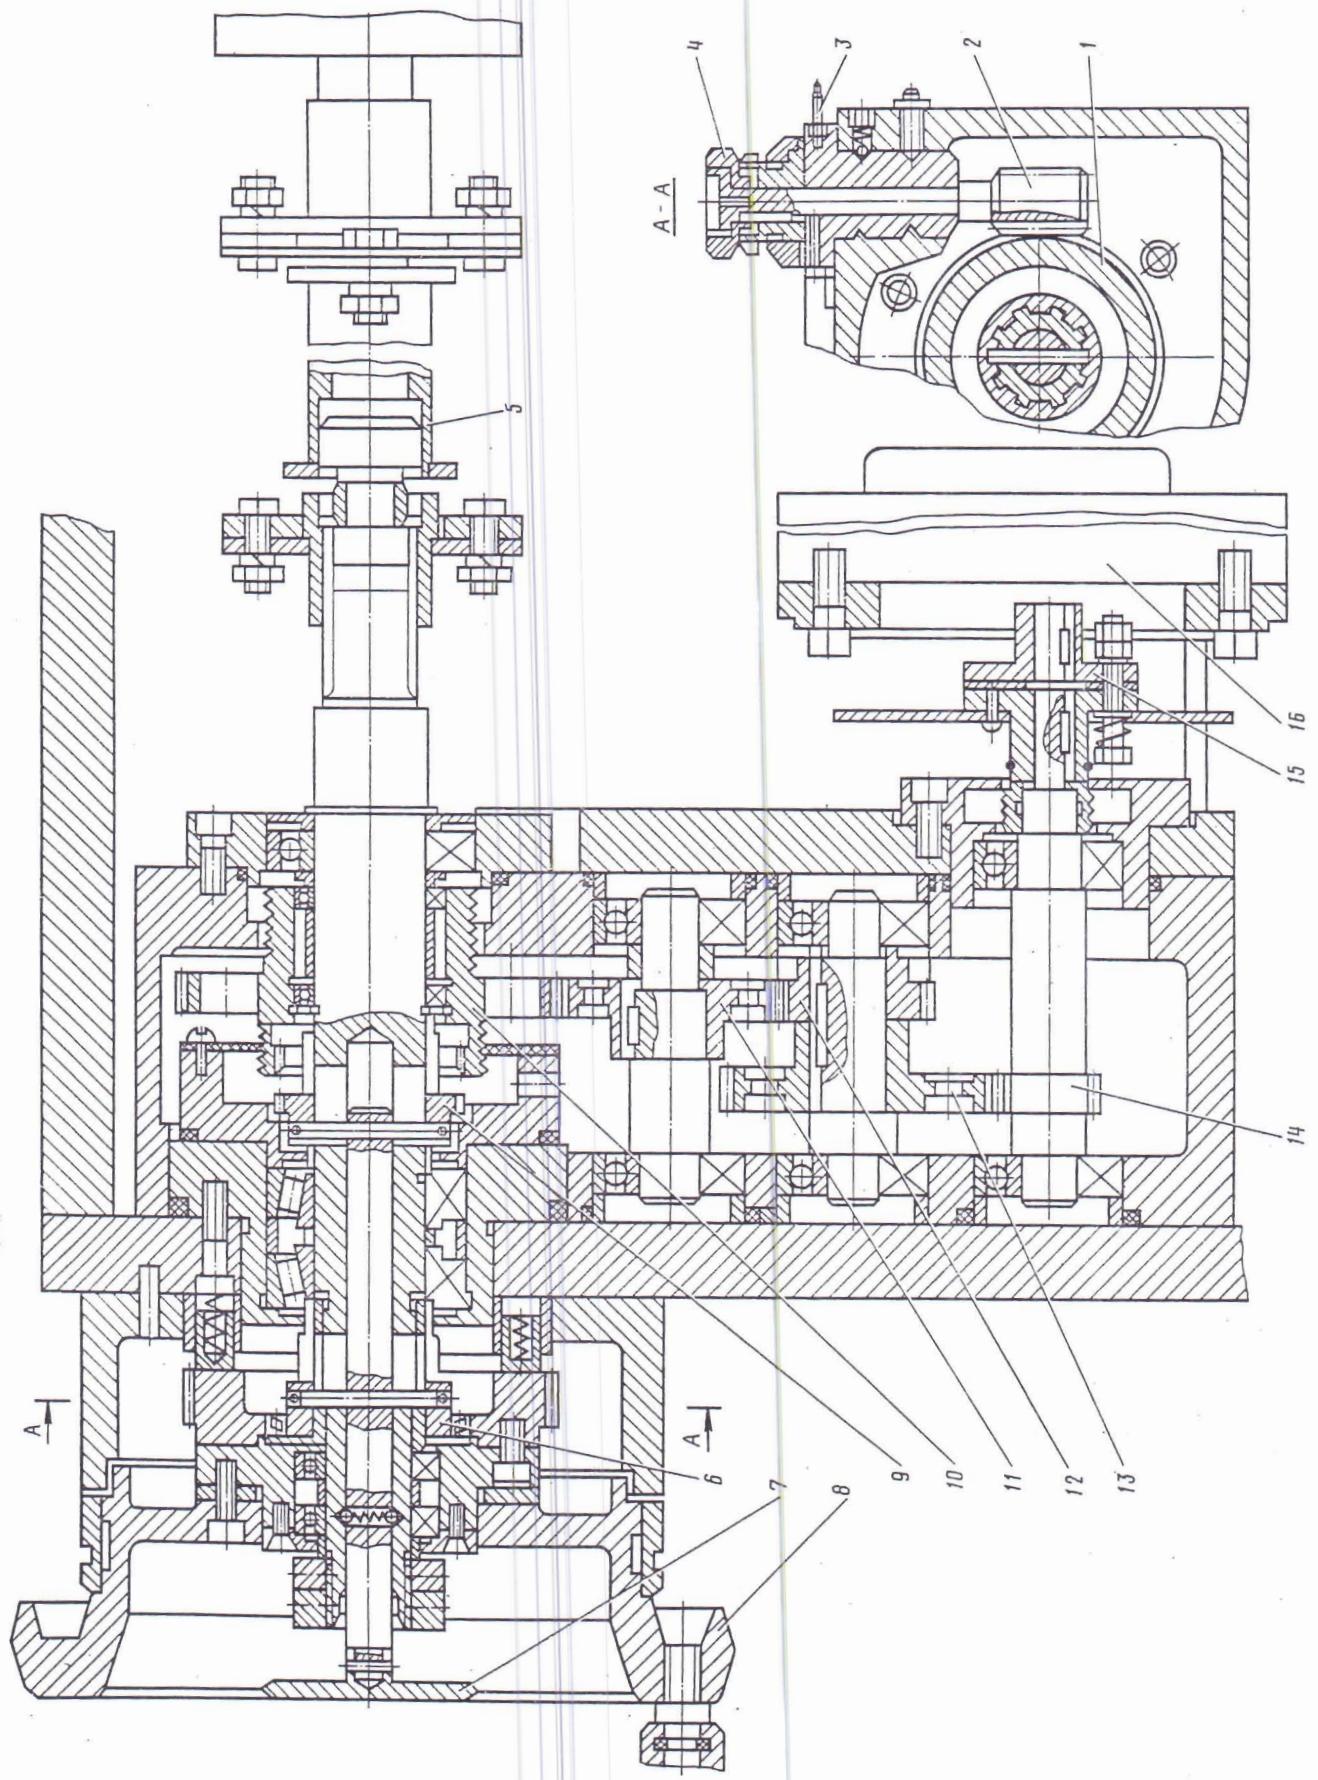


Рис. 23. Механізм вертикальної подачі стакнов  
ЗЕТ11В-І, ЗЕТ10А

тору фрикционные диски 9 шлицевой втулки 8 прижимаются пружинами 10 к фланцу 7, а при включении электродвигателя ускоренного перемещения электромагнитная муфта 6 освобождает шлицевую втулку 8, тем самым разъединяя механизм подачи с редуктором.

Величина подачи регулируется углом поворота ротора электродвигателя 18.

Грубая ручная подача осуществляется маховиком 13 через зубчатое колесо I, муфту II на карданный вал 5, при этом червяк 2 должен быть выведен из зацепления рукояткой 3. Тонкая ручная подача обеспечивается кнопкой 4 через червяк 2, косозубое колесо I на маховик 13 и через муфту II на карданный вал 5. С помощью кнопки 12 включается муфта II при ручной подаче или зубчатое колесо 14 при автоматической.

На станках ЗЕ711Б-І и ЗЕ710А отличительной особенностью механизма вертикальной подачи является то, что автоматическая подача производится электродвигателем 16 (рис. 23) с печатным якорем, через муфту 15, зубчатые колеса 14, 13, 12, II, 10, 9, карданный вал 5, соединяющий механизм вертикальной подачи с редуктором. Величина подачи регулируется дисковым печатным якорем электродвигателя ПЯ-250.

Грубая ручная подача осуществляется маховиком 8 через зубчатое колесо I, полуомуфту 6 на карданный вал 5, при этом червяк 2 должен быть выведен из зацепления рукояткой 3. Тонкая ручная подача обеспечивается кнопкой 4 через червяк 2, косозубое колесо I, маховик 8, муфту 6 на карданный вал 5. С помощью кнопки 7 включается муфта 6 при ручной подаче, или зубчатое колесо 9 при автоматической.

На станках ЗЕ711Б и ЗЕ7211Б-І ручная грубая подача шлифовальной головки осуществляется вращением маховика.

Автоматическая вертикальная подача осуществляется от лопастного гидроцилиндра II (рис. 24), работающего в момент поперечного реверса стола.

На оси гидроцилиндра II закреплен рычаг 10 с собачкой 12. Собачка 12 может скользить по заслонке 14 или зацепляться с храповым колесом 13. Храповое колесо 13 жестко связано с валом 15 червячного редуктора вертикальных перемещений.

При передаче движения от механизма подачи к редуктору фрикционные диски 3 шлицевой втулки 4 прижимаются пружинами 2 к фланцу.

При ускоренном перемещении шлифовальной головки электромагнитная муфта 5 освобождает шлицевую втулку 4, тем самым разъединяет механизм подач с маховиком I, обеспечивая безопасность работы. Величина автоматической подачи регулируется заслонкой 14, перекрывающей зубья храпового колеса 13. На кнопке 9 поворота заслонки 14 нанесены деления величины устанавливаемой подачи.

Тонкая ручная подача обеспечивается кнопкой 6 через червяк 7, косозубое колесо 8, маховик I, шлицевую втулку 4 на карданный вал 16.

### I.3.23. Кожух шлифовального круга

Кожух шлифовального круга (рис. 25) выполнен сварным из листового металла в соответствии с требованиями норм техники безопасности по ГОСТ 12.2.001-74. Передняя крышка 2 съемная, крепится двумя винтами 5, 7. Сопло I охлаждающей жидкости крепится справа на корпусе кожуха 6. Слева расположена регулируемый по высоте щиток 8 для уменьшения разбрызгивания охлаждающей жидкости. Подача охлаждающей жидкости регулируется рукояткой 4 и краном 3.

### I.3.24. Редуктор вертикальной подачи

Редуктор вертикальной подачи (рис. 26) установлен на нижней поверхности колонны и kinematische соединяет механизм вертикальной подачи с винтовой парой вертикального перемещения шлифовальной головки. Вращение от механизма вертикальной подачи осуществляется через червяк I, червячное колесо 2 на гайку 3.

Ускоренное наладочное перемещение шлифовальной головки осуществляется через клиновременную передачу 4, шкив 5 на винт вертикальных перемещений при отключенной электромагнитной муфте механизма вертикальной подачи.

В станках ЗЕ711Б-І, ЗЕ710А ускоренное перемещение осуществляется от электродвигателя с печатным якорем, в связи с этим клиновременная передача 4 и шкив 5 отсутствуют.

### I.3.25. Устройство для охлаждения

Бак охлаждения I (рис. 27) обеспечивает отстаивание охлаждающей жидкости, в процессе которого оседают абразивные частицы, а магнитный сепаратор 2 очищает ее от металлического шлама. Привод насоса 3 охлаждения и магнитного сепаратора 2 производится от отдельных электродвигателей. Поток жидкости из сопла должен быть направлен в зону шлифования. Наличие на обрабатываемой детали продольных штрихов свидетельствует о загрязненной охлаждающей жидкости. Сборник шлама 4 по мере заполнения необходимо очищать. Описание работы и конструкция магнитного сепаратора изложены в прилагаемой к нему документации.

В станках ЗЕ711АФІ, ЗЕ7211АФІ-І и ЗЕ710А отличительной особенностью охлаждения является то, что для более тонкой очистки охлаждающей жидкости дополнительно установлен фильтр-транспортер 5 и увеличена вместимость бака. Загрязненная жидкость от станка подается в приемный лоток фильга-транспортера, через который попадает на поверхность фильгровальной бумаги, уложенной на ленте транспортера. Происходит очистка жидкости. Отфильтрованная жидкость стекает в бак. По мере загрязнения фильгровальной бумаги увеличивается объем жидкости на ленте транспортера. Лента под действием веса жидкости провисает и с помощью устройства для регулировки уровня жидкости воздействует на микропереключатель, вследствие чего происходит включение электродвигателя. Загрязненный участок фильгрующей

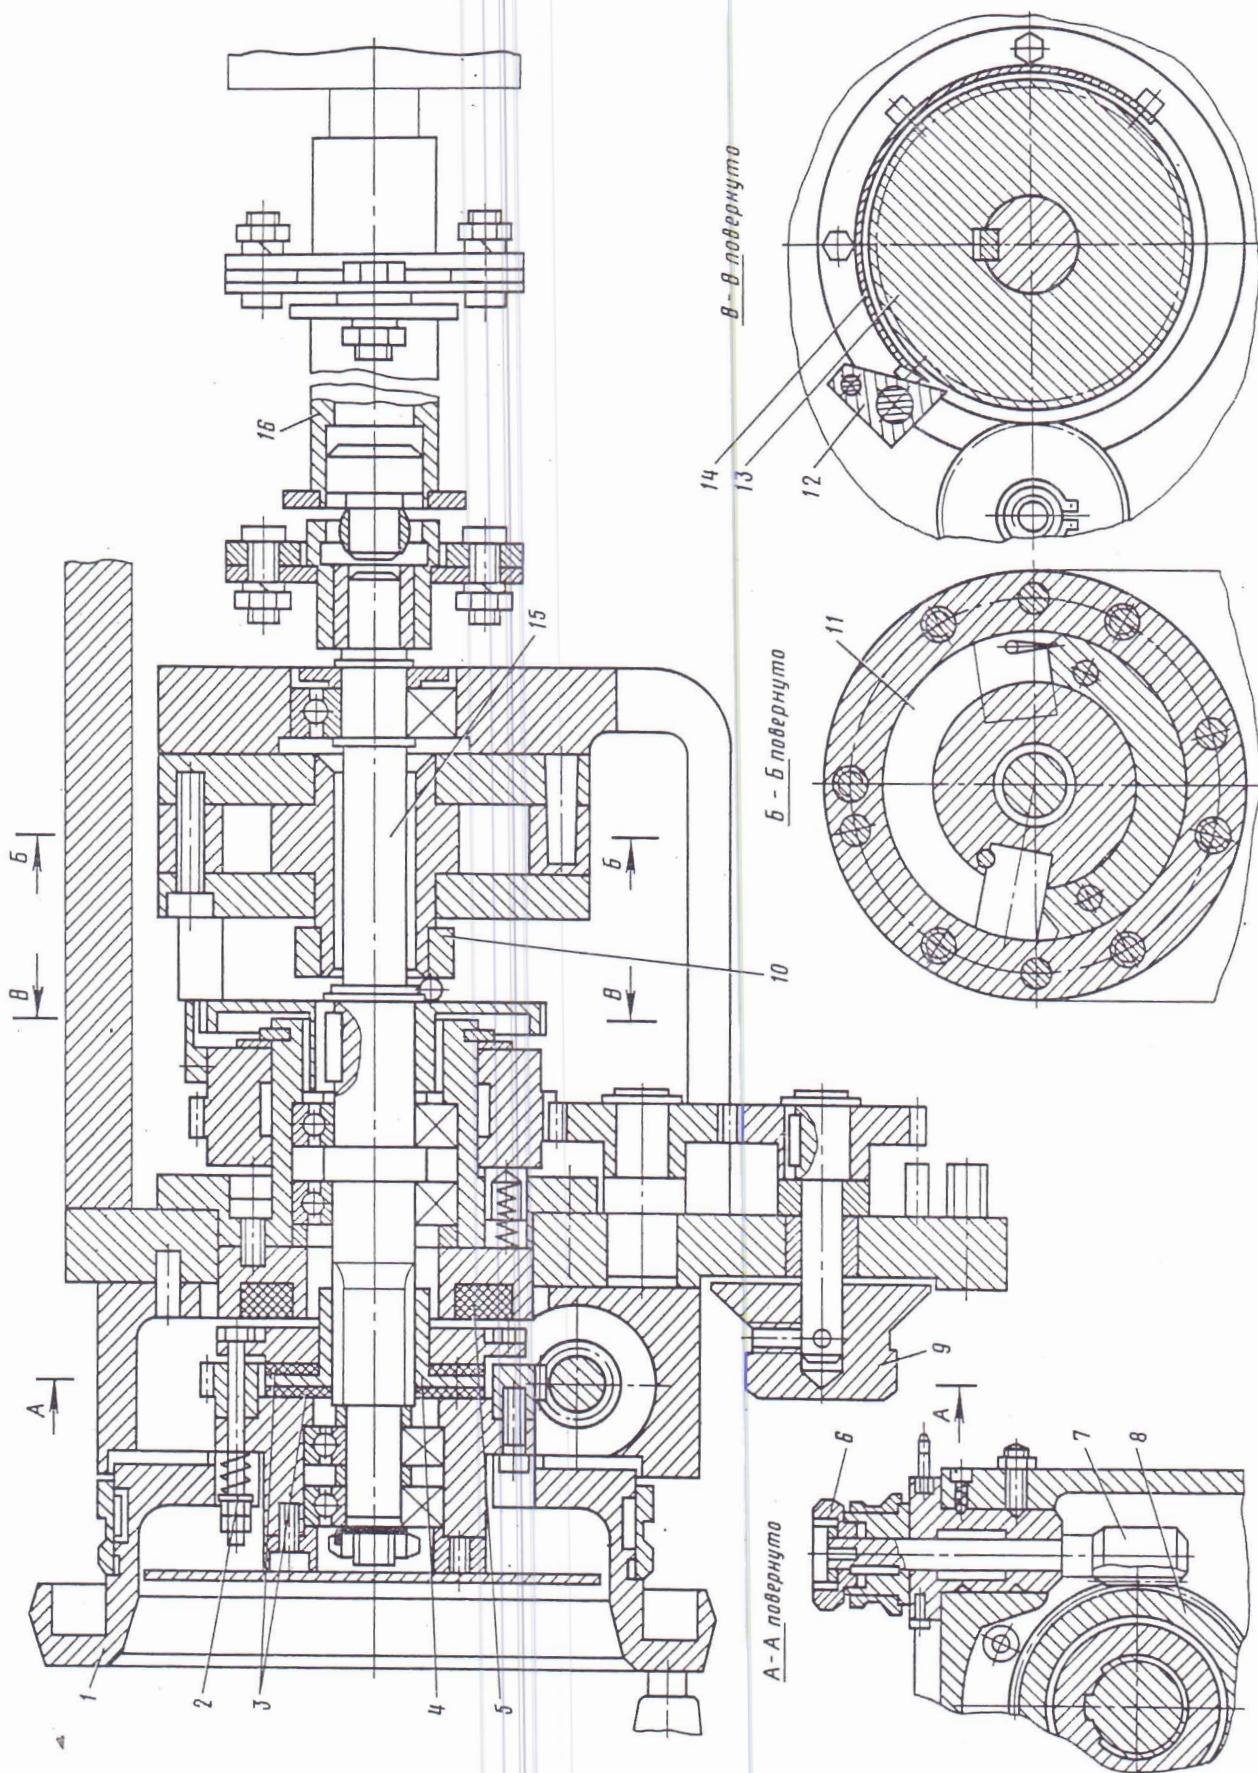


Рис. 24. Механизм вертикальной подачи стаников  
ЗЕТ11В, ЗЕТ21В-І


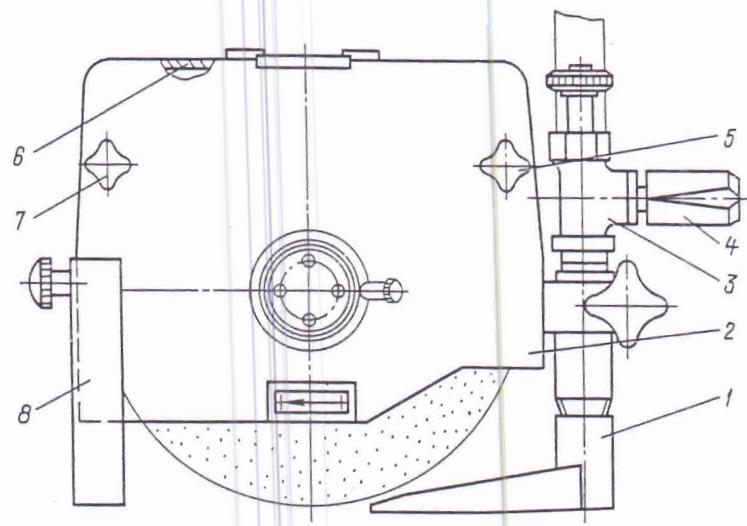


Рис. 25. Кожух шлифовального круга

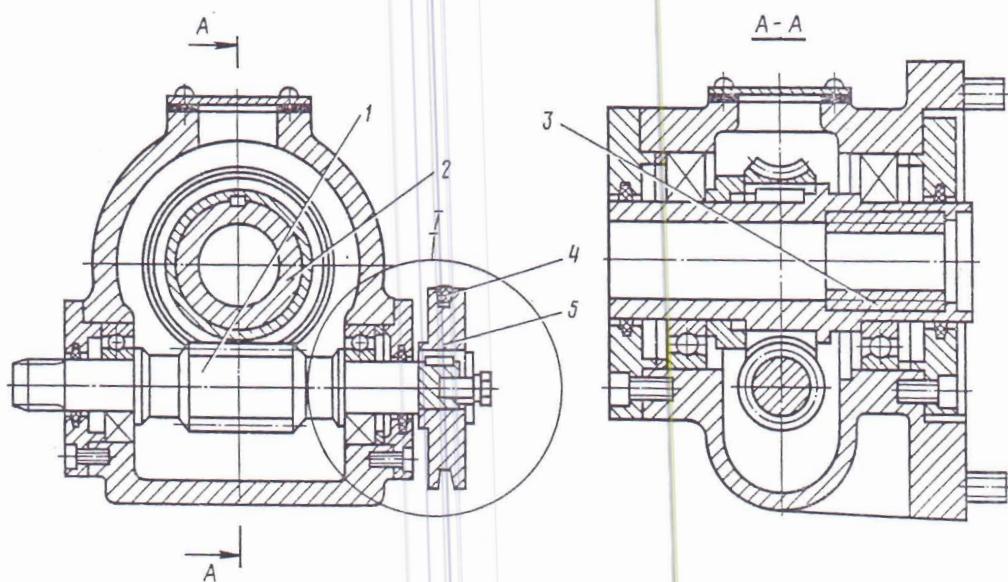

Для станков ЗЕ7118-1, ЗЕ710А



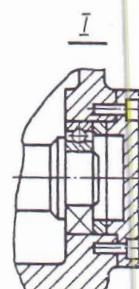


Рис. 26. Редуктор вертикальной подачи

Для станков ЗЕ7118Ф1, ЗЕ7118, ЗЕ7218Ф1-1, ЗЕ7218-1, ЗЕ7118-1

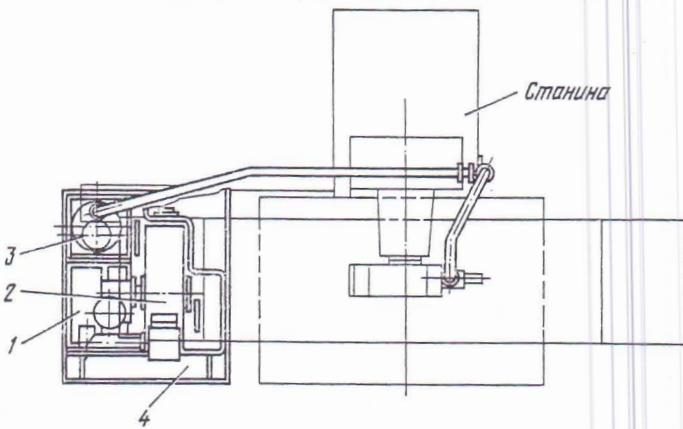

Для станков ЗЕ711АФ1, ЗЕ721АФ1-1

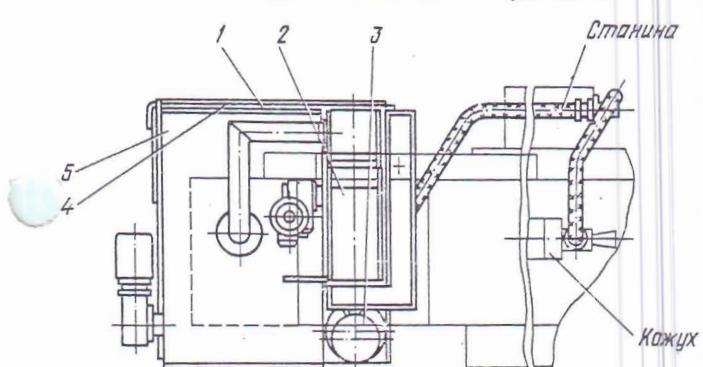

Для станка ЗЕ710А

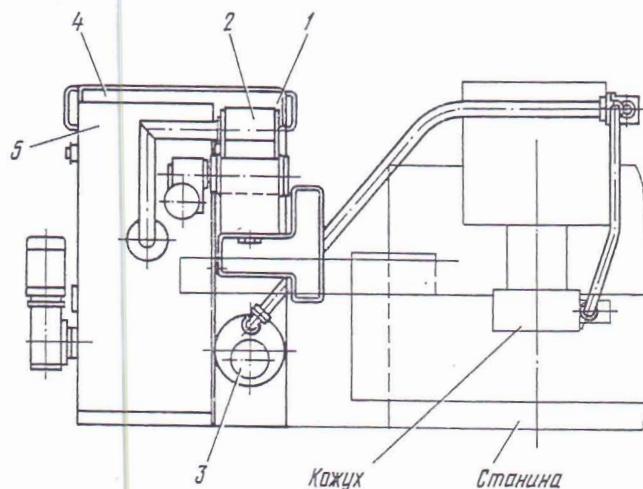


Рис. 27. Устройство для охлаждения

бумаги сбрасывается в сборник 4. На его место поступает из рулона чистый участок фильтровальной бумаги. После понижения уровня жидкости устройство улировки уровня перестает воздействовать на микропереключатель, электродвигатель отключается и транспортер останавливается. Цикл периодически повторяется.

В процессе эксплуатации станка необходимо периодически контролировать уровень масла в отстойнике по маслоказателю. В случае необходимости слиять СОЖ, для чего сливную пробку ослабить на один-два оборота.

Не реже одного раза в месяц необходимо очищать магнитный патрон чистой сухой ветошью. Один раз в 6 месяцев производить полную очистку отстойника и промывку его чистым керосином. При этом отстойник необходимо вынуть из станины, для чего отвернуть крепежные винты и отсоединить шланги.

### I.3.26. Гидроцилиндр

Гидроцилиндр 7 (рис. 28) осуществляет возвратно - поступательное движение стола. Крепление опор 5,8 к крестовому суппорту осуществляется винтами. Штоки 4 гидроцилиндра крепятся гайками I к кронштейнам стола. Уплотняется шток 4 самозажимными резиновыми манжетами 9. Резиновые кольца 2 являются амортизаторами, смягчающими удары при реверсе. Кольца 3 - аварийные ограничители штоков. В крайних положениях хода поршня предусмотрено торможение стола. При этом тормозные конусы поршня 6 перекрывают слив масла через камеры "а", масло вытекает через дроссель 10 и поступает в подводные отверстия цилиндра. Для выпуска воздуха из гидроцилиндра предусмотрены отверстия "б". Подводные трубы для выпуска воздуха подключены к колодке, описание конструкции которой дано в разделе I.4.

Отличительной особенностью гидроцилиндра станков ЗЕ711Б-1 и ЗЕ710А является отсутствие дросселя 10 регулирования торможения.

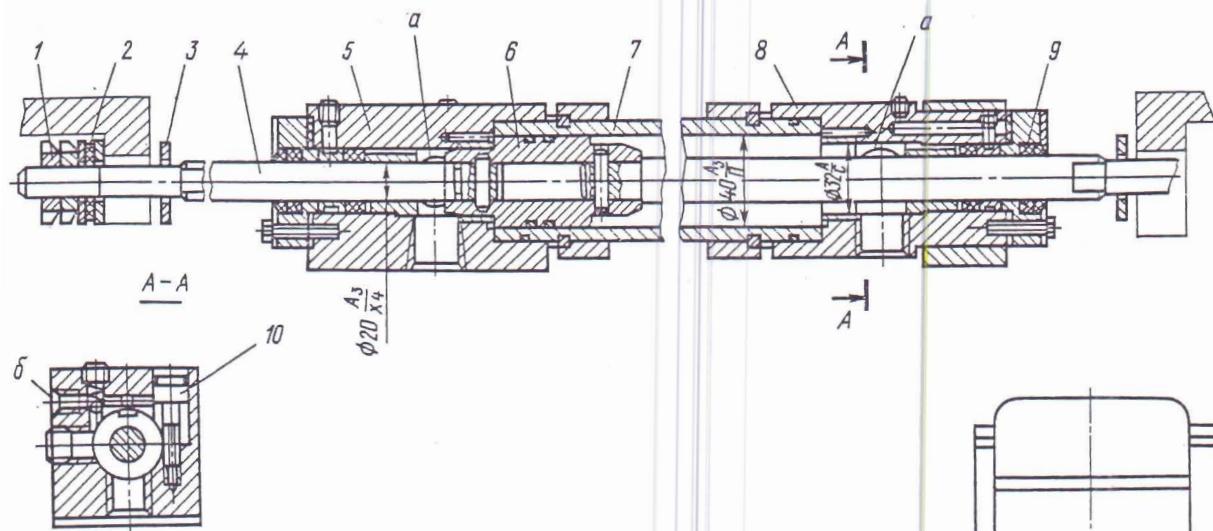


Рис. 28. Гидроцилиндр

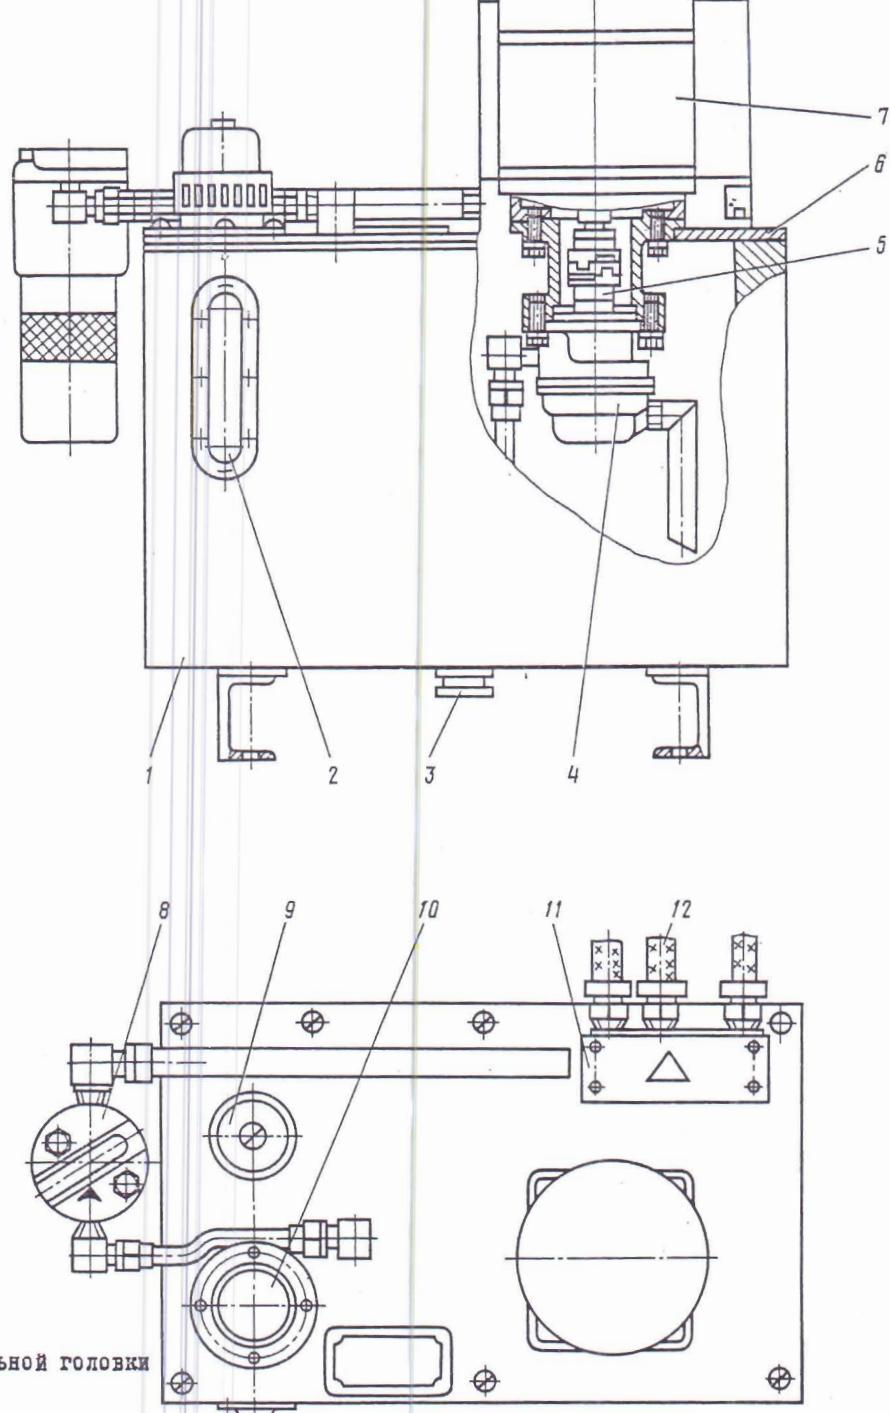


Рис. 29. Устройство смазки шлифовальной головки  
для станка ЗЕ711ВФ1

#### I.4. Система смазки

I.4.1. Устройство смазки шлифовальной головки представлено на рис. 29, 30. Это устройство применено на станках ЗЕ7IIБФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IАФI-I, ЗЕ7IOA. Оно состоит из бака I(рис.29), насосной установки, реле контроля потока II, фильтра тонкой очистки 8, маслоуказателя 2 и сливной пробки 3. Насосная установка представляет собой лопастной насос 4 и электродвигатель 7, соединенные между собой упругой муфтой 5 и смонтированные на крышке 6.

На крышке бака расположены заливочная горловина 10 и воздушный фильтр 9.

Реле контроля потока II предназначено для контроля поступления смазки на опоры шпинделья и контроля количества смазки, сливаемой со шпиндельных опор.

При уменьшении более чем на 20-30% величины потока масла на сливе из шлифовальной головки, магистраль I2 реле вырабатывает электрический сигнал для отключения станка. Загорается лампа "Нет смазки".

Работа реле основана на контроле колебания уровня смазки в первом цилиндре А посредством рычажно-грузовой системы I,2 (рис. 31). Масло поступает в цилиндр А и по мере заполнения его в определенном количестве выталкивающая сила поднимает вверх груз 2 и связанный с ним экран 3. Экран 3 входит в прорезь бесконтактного конечного выключателя (БВК) 4; при этом обеспечивается возможность включения привода шлифовальной головки.

I.4.2. Принципиальная схема смазки шлифовальной головки представлена на рис. 32.

В табл. 6 приведен перечень элементов смазки шлифовальной головки.

#### I.4.3. Описание работы

Масло, нагнетаемое насосом I (рис. 32), по цепям 8-1-9-2-10 поступает на опоры шпинделья шлифовальной головки. Слив с опор происходит по цепям 7-2 и I2-I3-3-I4.

#### I.4.4. Указания по монтажу и эксплуатации

Установка смазки шлифовальной головки монтируется слева от станка и должна быть надежно заземлена.

БАК УСТАНОВКИ ЗАПОЛНИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ТЩЕТНО ПРОФИЛЬРОВАННЫМ МАСЛОМ И-5А ГОСТ 20199-75, КОЛИЧЕСТВО ЗАЛИВАЕМОГО МАСЛА 40 л.

Номинальная тонкость фильтрации заливаемого масла 25 мкм.

Приступить к пуску установки, придерживаясь следующей последовательности:

включить установку и убедиться в правильности направления вращения электродвигателя - по часовой стрелке со стороны вентилятора;

подсоединить магистраль I0,I2,II (рис. 32) к шлифовальной головке и включить установку на 20-25 мин. Проконтролировать включение реле контроля потока, отключение лампы "Нет смазки". Во время эк-

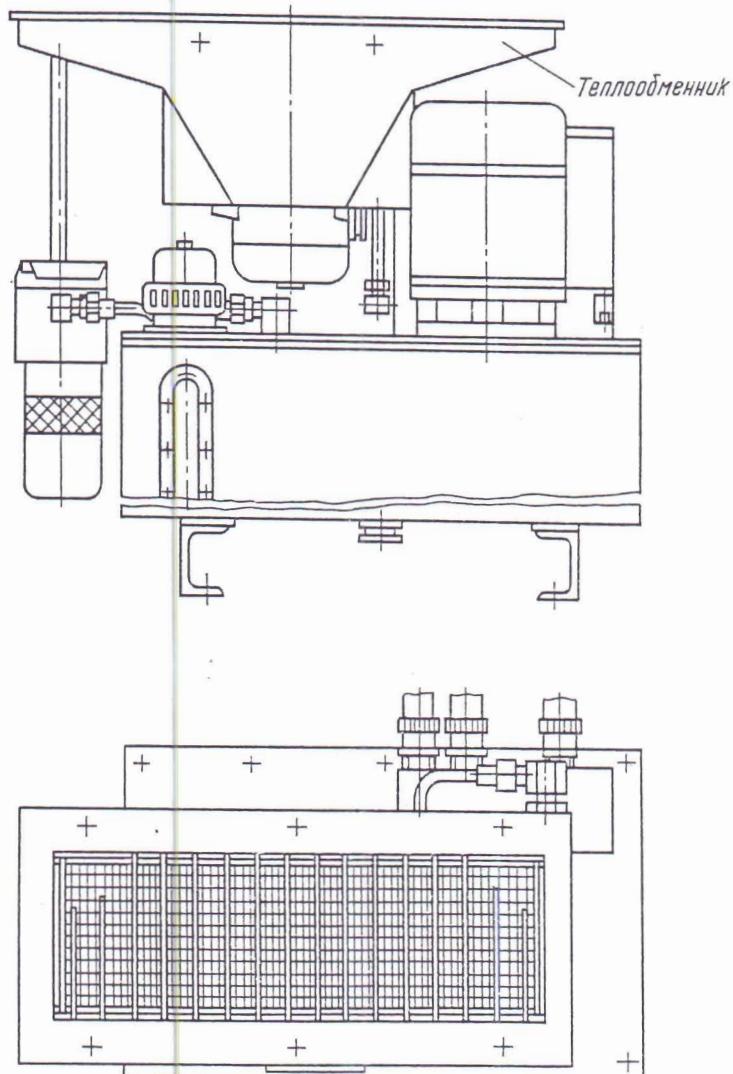


Рис. 30. Устройство смазки шлифовальной головки с блоком теплообменника для станков ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IАФI-I, ЗЕ7IOA


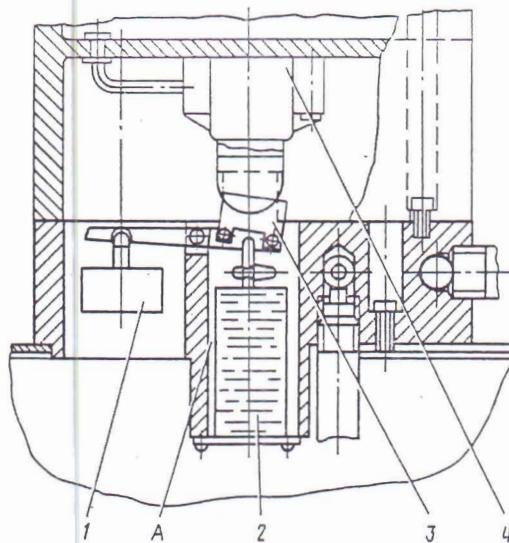


Рис. 31. Реле контроля потока

сплуатации необходимо периодически проверять уровень масла в баке по маслозуказателю 6 и производить его доливку. Необходимо следить за состоянием фильтра 2 тонкой очистки. При засорении его масло поступает в гидросистему без фильтрации через перепускной клапан. На что указывает смещение фланца индикатора засорения.

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРА ЗАСОРЕНИЯ ПРИ ХОЛОДНОМ МАСЛЕ НЕ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ.

Поступление непрофильтрованного масла в подшипники шпинделей ведет к быстрому износу шпиндельных опор и потере точности станка. Смену масла в баке производить два раза в год с предварительной очисткой бака и промывкой его чистым керосином, а также заменой фильтроэлемента фильтра 2.

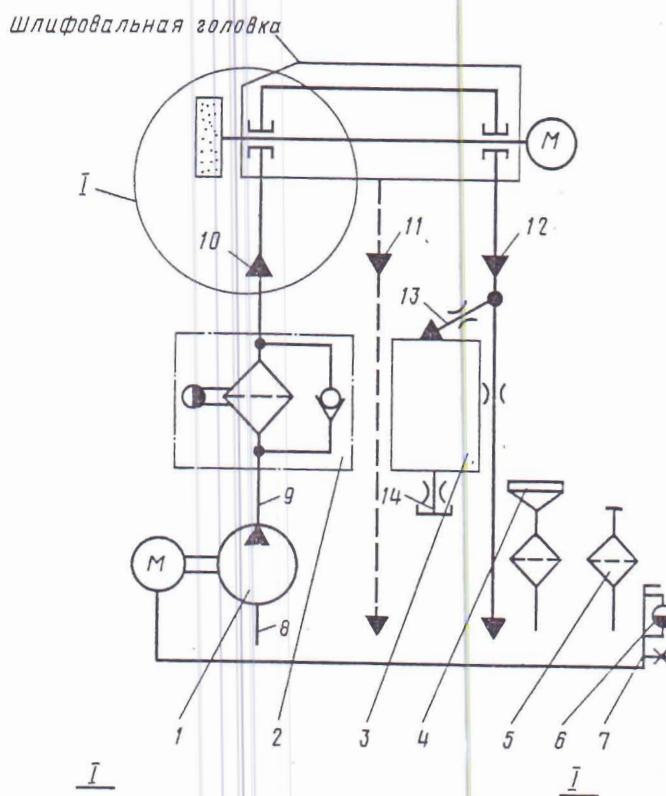

Исполнение с блоком теплообменников для станков ЗЕ711АФ1, ЗЕ721АФ1-1, ЗЕ711ВФ1.

Исполнение с блоком теплообменников для станка ЗЕ710А

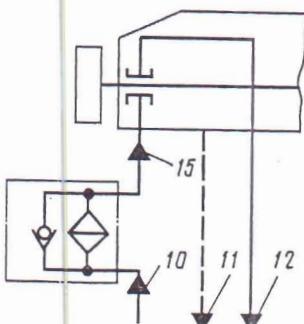
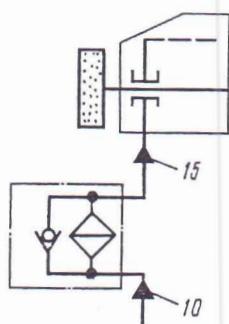


Рис. 32. Схема смазки шлифовальной головки принципиальная

I.4.5. Перечень возможных неисправностей указан в табл. 5.

Таблица 5

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Насос не подает жидкость в систему	Неправильное направление вращения насоса	Проверить соответствие направления вращения вала требуемому. Изменить направление вращения
Не срабатывает реле контроля потока	Поломка или износ насоса. Нет циркуляции масла через шлифовальную головку. Не срабатывает БВК в реле	Заменить насос. Прочистить каналы для масла в головке. См. руководство по эксплуатации электрооборудования

Отличительной особенностью установки смазки шлифовальной головки для станков класса А является установка воздушного теплообменника. Конструкция теплообменника представляет собой сварной кожух,

в котором смонтирован масляный автомобильный радиатор и электродвигатель с крыльчаткой для обдува.

Поток масла поступает вначале в теплообменник, а затем в шпиндельные опоры.

Таблица 6

Перечень элементов смазки шлифовальной головки

Позиционное обозначение на рис. 32	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
I	БГ12-4IA для станков ЗЕ7IIIBFI, ЗЕ7IIIAFI, ЗЕ72IAFI-I БГ12-4IB для станка ЗЕ7IOA	Насос лопастной	I	Q = 6 л/мин
2	ФН7 I2-25 200	Фильтр тонкой очистки	I	Q = 3,3 л/мин Q = 25 л/мин
3	-	Реле контроля потока	I	Q = 3...8 л/мин
4	П СТП13-74	Фильтр сетчатый	I	Масло И-5А ГОСТ 20799-75
5	200СТ2Г45-2-74	Фильтр воздушный	I	
6	И20МН177-63	Маслоуказатель	I	
7	ЗЕ7IIIBFI.7I.0.40I.0.00	Бак	I	V = 40 л
8-15	-	Линии связи	8	

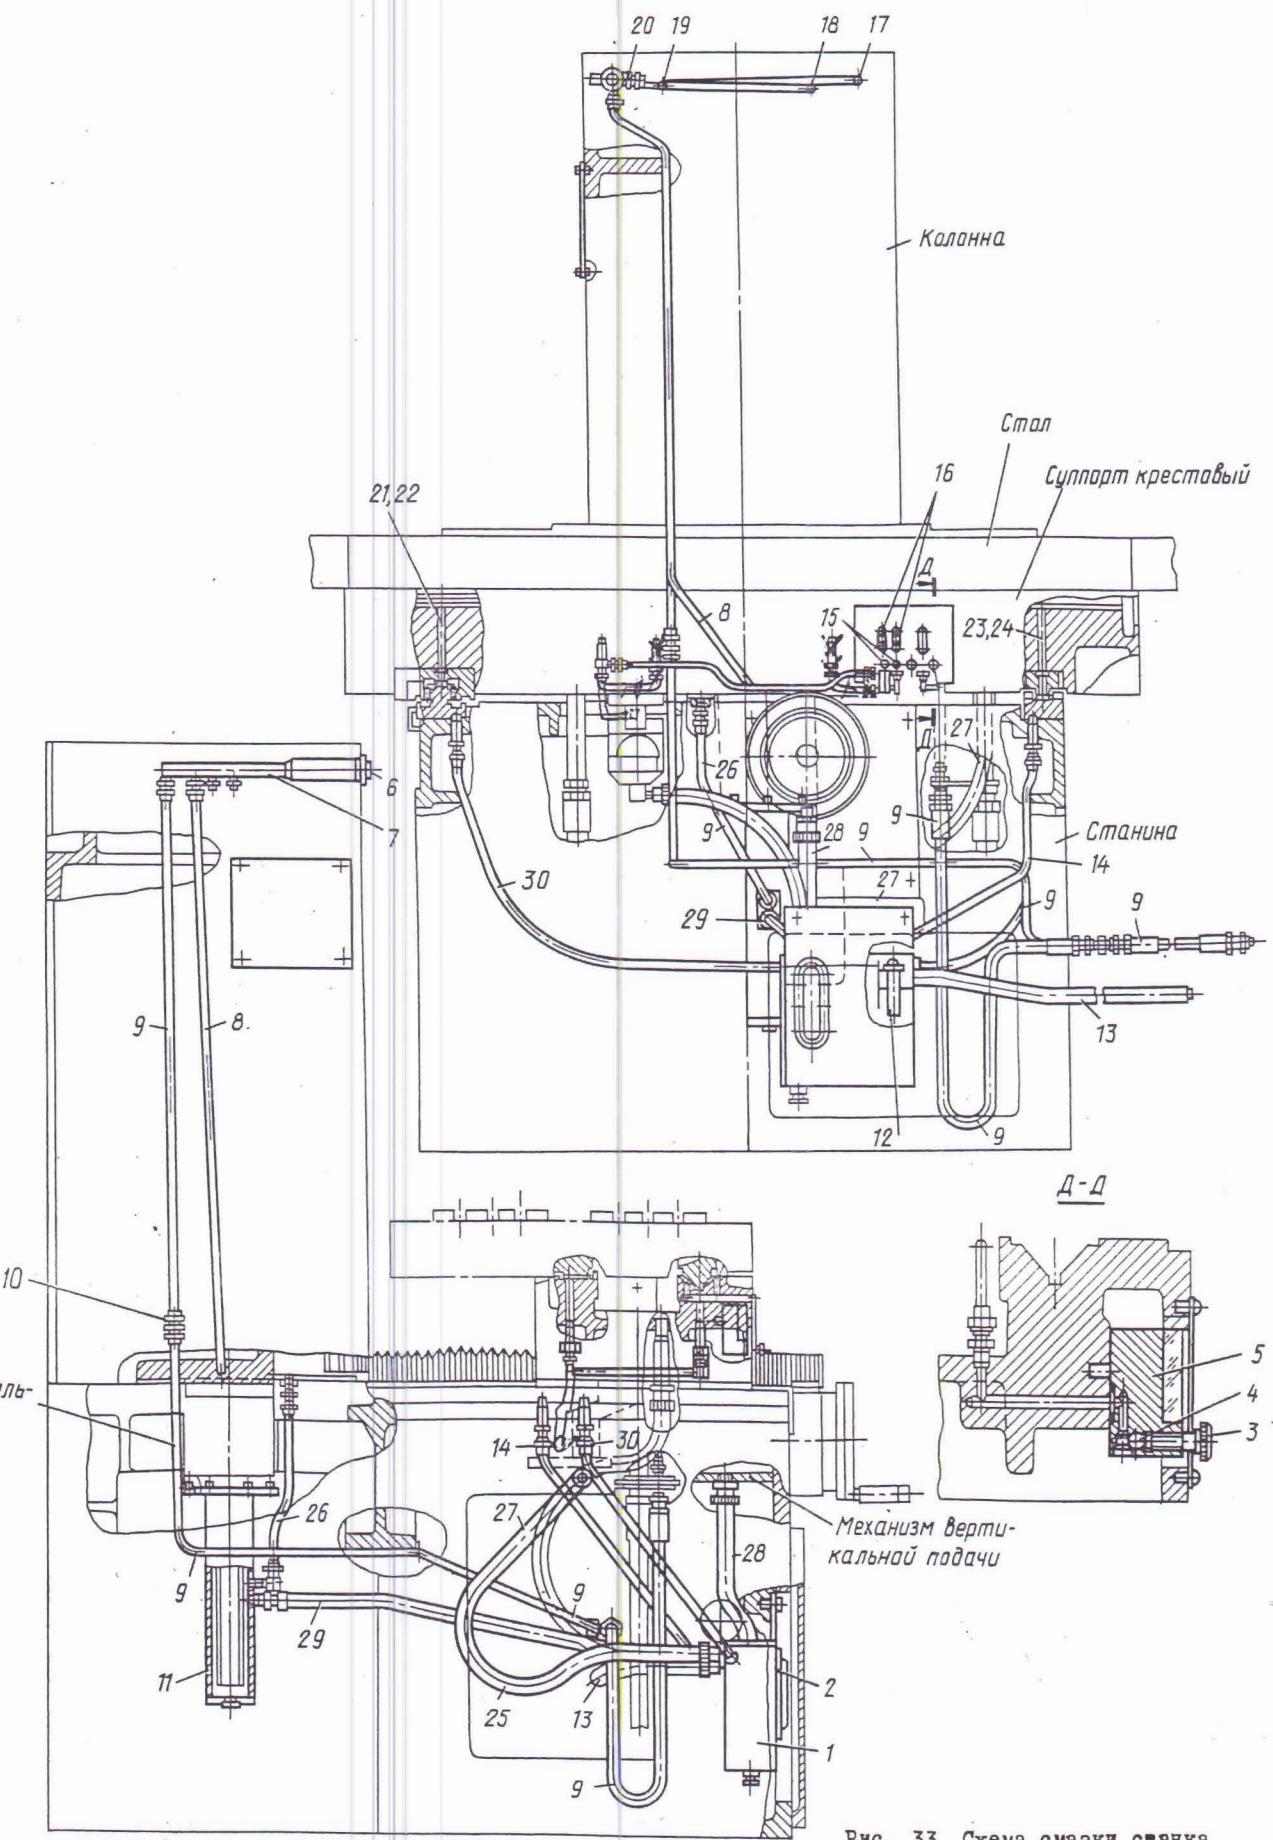


Рис. 33. Схема смазки станка

#### I.4.6. Смазка станка

Схема смазки станка представлена на рис. 33. Она предназначена для осуществления централизованной смазки трущихся пар станка и состоит из колодки 5, маслораспределителя 7, отстойника I, трубы II и гидрокоммуникации.

Колодка 5 предназначена для регулирования количества масла, постоянно поступающего на смазку направляющих стол-суппорт и суппорт-станина, при помощи дросселей 15. В колодке смонтированы в совокупности с устройством для визуального контроля запирающие клапаны для выпуска воздуха из полостей гидроцилиндра.


Запирающий клапан представляет собой винт 3, который поджимает шарик 4 к лунке канала, соединенного с полостью гидроцилиндра.

Визуальный контроль смазки, поступающей на направляющие стол-суппорт, осуществляется по двум указателям, выполненным в виде двух конических отверстий в прозрачной пластине, в которой размещены шарики 16. В зависимости от интенсивности потока шарики перемещаются по вертикали вдоль оси каналов. Всплытие шариков должно быть не выше риск маслоуказателей.

Подвод смазки к колодке и отвод масла от колодки при стравливании воздуха с гидроцилиндра осуществляется по одной магистрали.

Маслораспределитель 7 предназначен для подвода смазки к направляющим колонны и ходовому винту вертикальной подачи и представляет собой стальную трубу, снабженную маслоуказателем 6.

Отстойник I предназначен для сбора и отстоя масла перед сливом его в гидростанцию.

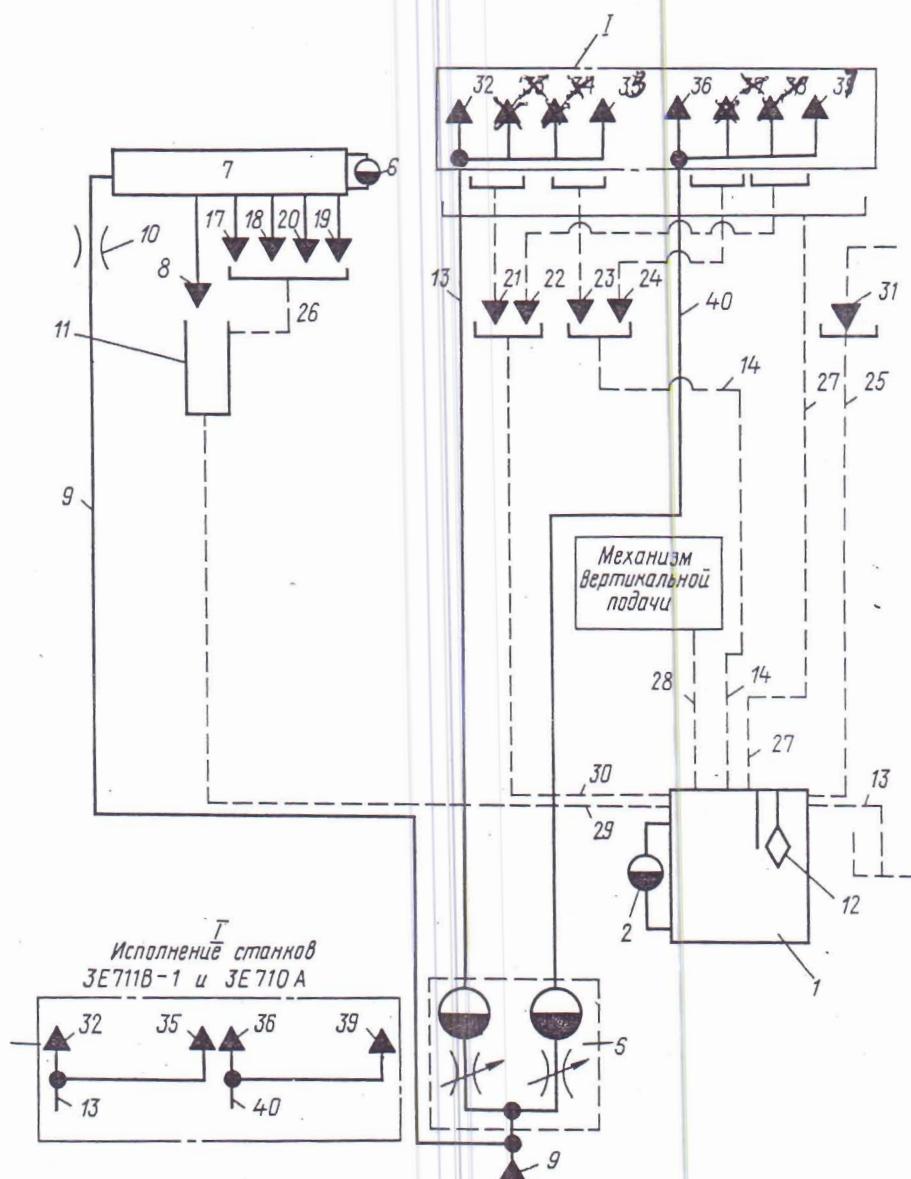

Позиции соответствуют рис. 33

Рис. 34. Схема смазки станка принципиальная

#### I.4.7. Схема смазки станка принципиальная показана на рис. 34.

В табл. 7 дается перечень элементов системы смазки, а в табл. 8 – перечень точек смазки.

В систему смазки масло поступает непрерывно от гидростанции по магистрали 9. Магистраль разветвляется для подвода масла к колодке 5 и маслораспределителю 7.

Через колодку 5 масло поступает по магистрали 13 к точкам смазки 32...35 (V-образная направляющая стол-суппорт) и по магистрали 40 к точкам смазки 36...39 (плоская направляющая стол-суппорт).

Через отверстия в суппорте масло поступает к точкам смазки 21, 22 (правая направляющая суппорт-станины) и к точкам 23, 24 (левая направляющая суппорт-станины).

Через демпфер 10 масло поступает в маслораспределитель 7, а из него к точкам смазки 17...20 (направляющие колонны) и к точке 8 (ходовой винт вертикальной подачи). К точке смазки 31 (ходовой винт поперечной подачи) масло попадает из полости, в которую подается давление для разжима гайки.

Сбор масла с направляющих колонны производится в ее поддон. Из поддона по магистрали 26 масло попадает в трубу II, расположенную под редуктором вертикальной подачи. Туда же попадает масло с винта вертикальной подачи и излишки масла, которые сбрасываются из маслораспределителя 7.

Из трубы II, левой направляющей станины и поддона гидрогайки (магистрали 29, 30, 25) масло стекает в отстойник I. В отстойник I собирается также дренаж из суппорта правой направляющей станины и редуктора вертикальной подачи (магистрали 27, 14, 28). Из отстойника масло по магистрали 13 сливается в бак гидростанции.

#### I.4.8. Указания по монтажу и эксплуатации

При включении гидропривода станка масло поступает в систему смазки. Дросселями I5 (см. рис. 33) необходимо отрегулировать количество масла, поступающее на направляющие стола. Контроль производить по высоте всплытия шариков I6 на указателях подачи смазки.

I.4.9. Смазка передних подшипников головки шлифовальной станков ЗЕ721ВФI-I, ЗЕ711B-I, ЗЕ711B, ЗЕ721B-I осуществляется при сборке смазкой ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-72 или ВНИИ НП-223 ГОСТ 12030-66 или ВНИИ НП-228 ГОСТ 12330-66. Смазка задних опор шпинделей станков ЗЕ711B, ЗЕ721ВФI-I, ЗЕ711B-I, ЗЕ710A, ЗЕ721B-I осуществляется при сборке смазкой ВНИИ НП-223 ГОСТ 12030-66 или ВНИИ НП-228 ГОСТ 12330-66.

I.4.10. Смазка подшипников (кроме подшипников шпинделей) зубчатых колес, червяков, муфт в механизмах осуществляется при сборке набивкой смазкой ЦИАТИМ-202 ГОСТ III10-75 (см. табл. 7).

I.4.11. Кран реверса ЗЕ711BФI.73.1.000.0.00 Двухпозиционный кран реверса (рис. 35) предназначен для управления реверсом стола и состоит из чугунного корпуса 1 и золотника 2, притертого в корпусе. Хвостовик крана соединяется с механизмом реверса жесткой муфтой.

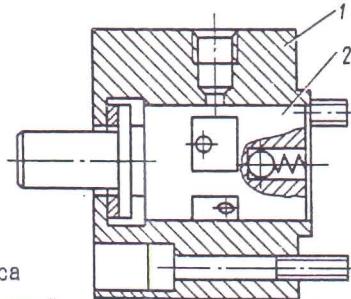


Рис. 35. Кран реверса  
двухпозиционный

Таблица 7

Перечень элементов системы смазки

Позиционное обозначение на рис. 33, 34	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
I	ЗЕ711B.72.0.020.0.00	Отстойник	I	
2	-	Маслоуказатель I20	I	
5	ЗЕ711B.72.0.010.0.00	Колодка	I	
6	-	Маслоуказатель I-20	I	
7	ЗЕ711B.72.0.040.0.00	Маслораспределитель	I	
10	ЗЕ711BФI.72.0.214.0.00	Демпфер (штуцер)	I	
II	ЗЕ711BФI.72.0.012.0.00	Труба	I	
I2	-	Сепаратор патронный магнитный	I	
8,	-	Точки смазки	I8	См. табл. 8
I7...24, 31...39				

Таблица 8

## Перечень точек смазки

Позиционное обозначение на рис. 33, 34	Расход смазочно-материала	Периодичность смазки	Смазываемая точка	Куда входит	Смазочный материал для станка	
					ЗЕ7IIIBFI ЗЕ7IIIAFI ЗЕ72IAFI-I ЗЕ7IOA	ЗЕ7IIB ЗЕ7IIB-I ЗЕ72IBFI-I ЗЕ72IB-I
8	5 см <sup>3</sup> /мин	Непрерывная	Винт вертикальной подачи	Головка шлифовальная	Масло Т <sub>п</sub> -22 ГОСТ 9972-74	Масло Т <sub>п</sub> -22 ГОСТ 9972-74
I7...20	5 см <sup>3</sup> /мин	То же	Вертикальные направляющие колонны	Колонна	Масло Т <sub>п</sub> -22 ГОСТ 9972-74	Масло Т <sub>п</sub> -22 ГОСТ 9972-74
21, 22	20 см <sup>3</sup> /мин	"	Левая направляющая суппорт-станина	Направляющая левая попечная	Масло Т <sub>п</sub> -22 ГОСТ 9972-74	Масло Т <sub>п</sub> -22 ГОСТ 9972-74
23, 24	20 см <sup>3</sup> /мин	"	Правая направляющая суппорт-станина	Станина	Масло Т <sub>п</sub> -22 ГОСТ 9972-74	Масло Т <sub>п</sub> -22 ГОСТ 9972-74
31	40 см <sup>3</sup> /мин	"	Ходовой винт попечной подачи	Механизм попечной подачи	Масло Т <sub>п</sub> -22 ГОСТ 9972-74	Масло Т <sub>п</sub> -22 ГОСТ 9972-74
52...35	20 см <sup>3</sup> /мин	"	V-образная направляющая стол-суппорт	Суппорт крестовый	Масло Т <sub>п</sub> -22 ГОСТ 9972-74	Масло Т <sub>п</sub> -22 ГОСТ 9972-74
36...39	20 см <sup>3</sup> /мин	"	Плоская направляющая стол-суппорт	То же	Масло Т <sub>п</sub> -22 ГОСТ 9972-74	Масло Т <sub>п</sub> -22 ГОСТ 9972-74
-	6 л/мин	"	Подшипники скольжения головки шлифовальной	Головка шлифовальная станков ЗЕ7IIBFI, ЗЕ7IIIAFI, ЗЕ72IAFI-I	Масло И-5А ГОСТ 20799-75	-
-	3 л/мин	"	То же	Головка шлифовальная станка ЗЕ7IOA (передняя опора)	Масло И-5А ГОСТ 20799-75	-
-	-	При ремонтах	Подшипники головки шлифовальной	Головка шлифовальная станков ЗЕ7IIB, ЗЕ7IIB-I, ЗЕ72IBFI-I, ЗЕ72IB-I (передние опоры)	-	Смазка ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-72 или ВНИИ НП-223 ГОСТ 12030-66 или ВНИИ НП-228 ГОСТ 12330-66
-	-	То же	То же	Головка шлифовальная станков ЗЕ7IIB, ЗЕ7IIB-I, ЗЕ72IBFI-I, ЗЕ72IB-I (задние опоры)	Смазка ВНИИ НП-223 ГОСТ 12030-66 или ВНИИ НП-228 ГОСТ 12330-66 ГОСТ 12330-66	Смазка ВНИИ НП-223 ГОСТ 12030-66 или ВНИИ НП-228 ГОСТ 12330-66 ГОСТ 12330-66
-	-	"	Подшипники, зубчатые колеса, червяки, муфты в механизмах подач и редукторах	Механизм попечной подачи. Механизм ручного перемещения стола. Механизм вертикальной подачи. Редуктор вертикальной подачи	Смазка ЦИАТИМ-202 ГОСТ IIIIO-75 ГОСТ IIIIO-75	Смазка ЦИАТИМ-202 ГОСТ IIIIO-75 ГОСТ IIIIO-75

## I.5. Приспособления

I.5.1. Электромагнитная или магнитная плита устанавливается на столе. Плита обеспечивает надежное и быстрое закрепление деталей, имеющих плоскую установочную поверхность. Зеркало ее необходимо предохранять от царапин, для чего при очистке плиты следует пользоваться нетвердыми предметами.

Зеркало плиты периодически перешлифовывается на самом станке, причем шлифовать плиту следует во включенном состоянии для получения хорошей плоскости.

### I.5.2. Державка для правки шлифовального круга

Державка (рис. 36) предназначена для правки периферии и торца круга. Она состоит из корпуса 4, алмазодержателя 3 и алмаза 2. Крепится державка болтом 5 на столе в Т-образном пазу или на магнитной плите. Поворотом рукоятки 1 производится фиксация алмазодержателя в нужном положении.

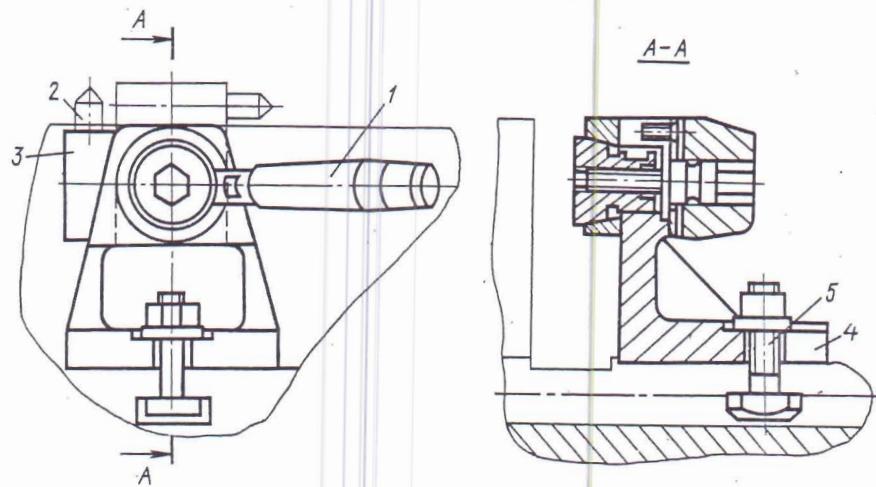


Рис. 36. Державка для правки шлифовального круга

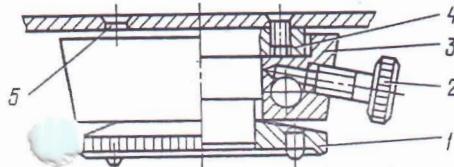


Рис. 37. Державка для индикатора

### I.5.3. Державка для индикатора

Державка (рис. 37) предназначается для крепления в ней индикатора при выверке приспособлений и обрабатываемых деталей на столе станка и крепится к кожуху шлифовального круга винтами 5. Она состоит из диска 3, фланца 4, винта 2 и гайки 1. Диск 3 может поворачиваться вместе с установленным в него индикатором. Он фиксируется гайкой 1. Индикатор крепится винтом 2.

### I.5.4. Рекомендации по установке на станках приспособлений "Diaform"

Приспособление "Diaform" устанавливается на шлифовальной головке станка сверху (рис. 38).

Опорная поверхность шлифовальной головки должна иметь шероховатость 2,5, отклонение от плоскости не более 0,01 мм и неперпендикулярность к ходам 0,01 мм.

Установка и выверка приспособлений "Diaform" на станке производится согласно руководству по эксплуатации приспособления, поставляемому вместе с

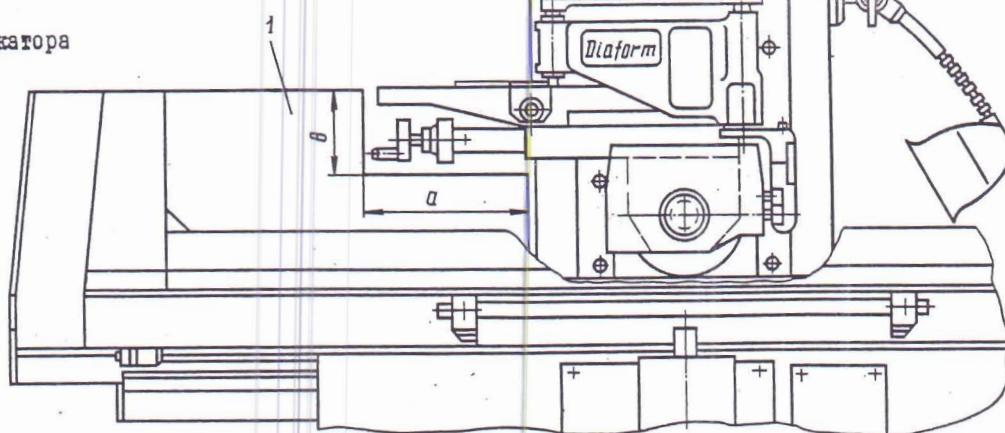


Рис. 38. Установка на станке приспособления "Diaform"

ним. При установке этого приспособления на станках ЗЕ710A и ЗЕ7IIB-I максимальная величина продольного хода стола - 340 мм (деталь устанавливается у правого торца зеркала стола). Перед установкой приспособления "Diaform" в сборнике I необходимо сделать вырез  $a \times b$  (см. табл. 9) и установить кожух шлифовального круга ЗЕ70.П94, поставляемого по особому заказу за отдельную плату.

Таблица 9

Станок	Размеры, мм	
	<i>a</i>	<i>b</i>
ЗЕ7IIB	245	215
ЗЕ7IIBФI	245	215
ЗЕ7IIAФI	245	215
ЗЕ72IБ-I	260	330
ЗЕ72IБФI-I	260	330
ЗЕ72IАФI-I	260	330
ЗЕ7IIB-I	260	216
ЗЕ710A	330	230

## 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2.1. Указания мер безопасности

2.1.1. Необходимо соблюдать все общие правила техники безопасности при работе на металлорежущих станках и правила и нормы безопасной работы с абразивным инструментом согласно требованиям ГОСТ И2.2.001-74.

2.1.2. Не допускать рабочего к станку, не ознакомив его предварительно с правилами техники безопасности и не освоившего технику управления и наладку станка.

2.1.3. Проверить исправность заземления.

2.1.4. Периодически проверять правильность работы блокировочных устройств.

2.1.5. Нельзя применять круги без отметки об испытании (требования ГОСТ И2.2.001-74).

2.1.6. Перед установкой на станок круги должны испытываться на механическую прочность на специальной испытательной машине.

2.1.7. Новые шлифовальные круги перед установкой на станок должны быть тщательно отбалансированы в сборе с планшайбами при помощи балансировочных грузов, расположенных во фланцах круга. Точность балансировки по ГОСТ 3060-75.

2.1.8. Установить круг на станок должен специально обученный рабочий или наладчик.

2.1.9. При обнаружении дисбаланса круга после первой правки или в процессе работы должно быть проведено его повторное балансирование.

2.1.10. Не допускается включение шлифовальной головки с кругом при незакрытом кожухе.

2.1.11. Перед включением шлифовальной головки убедиться в надежности и правильности закрепления шлифовального круга.

2.1.12. Руководствоваться режимами и припусками установленными для данного типа станков.

2.1.13. Шлифовальный круг подводится до испарки к поверхности обрабатываемого изделия тумблером 54 (см. рис.2).

2.1.14. Не допускается установка, снятие и измерение деталей под вращающимся кругом, стол должен быть выведен в крайнее правое положение тумблером 49.

2.1.15. Не допускается проверка натяжения движущихся ремней.

2.1.16. Не производить чистку, смазку, обтирку станка во время работы.

2.1.17. Необходимо следить за тем, чтобы при износе шлифовального круга сопло I и щиток 8 (см. рис. 25) не оказались ниже образующей круга и были надежно закреплены.

2.1.18. Открывать дверь электрошкафа разрешается только рабочему-электрику.

2.1.19. Смазку опор качения шлифовальной головки станков ЗЕ7IIB, ЗЕ72IWF-I, ЗЕ72IIB-I, ЗЕ72IIB-I, производить с особой осторожностью в защитных перчатках, ввиду ядовитости смазки.

2.1.20. После окончания работы станок отключить от электросети.

2.1.21. Не загромождать и не засорять рабочее место у станка.

2.1.22. Строго соблюдать порядок и правила включения и пуска станка.

2.1.23. При необходимости аварийного отключения электрооборудования станка нажать грибовидную кнопку красного цвета "Все стоп" на пульте управления.

### 2.2. Порядок установки

#### 2.2.1. Распаковка

После вскрытия упаковки следует проверить наружное состояние станка и наличие всех принадлежностей, приспособлений и других материалов согласно комплекту поставки.

#### 2.2.2. Транспортирование

Порядок транспортирования приведен на рис. 39...42.

Для транспортирования распакованного станка (рис. 39) используются две стальные штанги, диаметром не менее 50-55 мм и длиной, достаточной для надежного зачаливания каната, которые пропускаются через предусмотренные в станине отверстия. Перед транспортированием стол и крестовый суппорт необходимо зафиксировать.

Натянутые канаты не должны касаться органов управления и подвижных частей станка, для чего в соответствующих местах под канаты подкладываются распорные деревянные брусья. При транспортировании между корпусом шлифовальной головки и столом обязательно должен быть уложен деревянный брускок, который вынимается после установки станка на фундамент.

Электрошкаф (кроме станка ЗЕ7IIB) транспортируется зачаливанием каната за рым-болты М12, вворачиваемые в специальные отверстия в крышке электрошкафа (рис. 40). Электрошкаф станка ЗЕ7IIB транспортируется вместе с гидростанцией, порядок транспортирования которой приведен в руководстве по эксплуатации гидростанции ГС-ЗЕ7IIB.00.0.000.0.00 РЭ. Там же дано транспортирование гидростанций ко всем станкам.

Бак охлаждения и устройство смазки шлифовальной головки транспортируются захватом канатами (рис. 41, 42).

При транспортировании к месту установки и при опускании на фундамент станок и приставное оборудо-


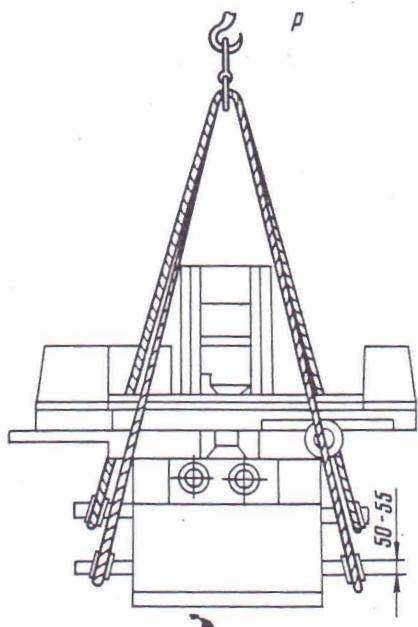


Рис. 39. Порядок транспортирования станка

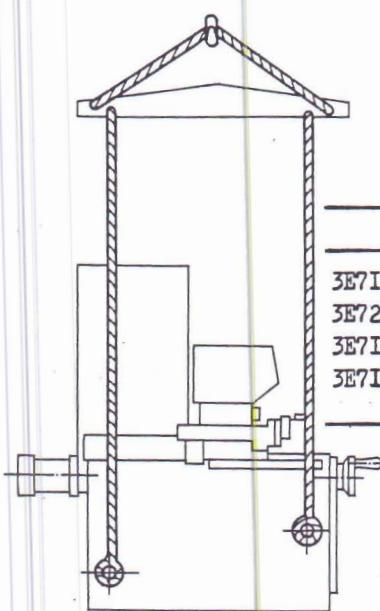

Станок	P, кгс
ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIAФI, ЗЕ7IIB	2900
ЗЕ72IBФI-I, ЗЕ72IAФI-I, ЗЕ72IB-I	3800
ЗЕ7IIB-I	2100
ЗЕ7IOA	1900

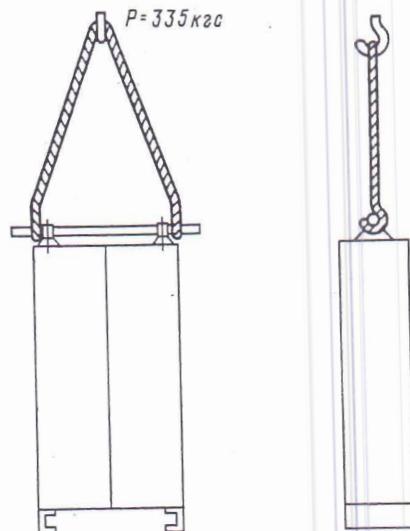


Рис. 40. Порядок транспортирования электрошатфа  
(кроме станка ЗЕ7IIB)

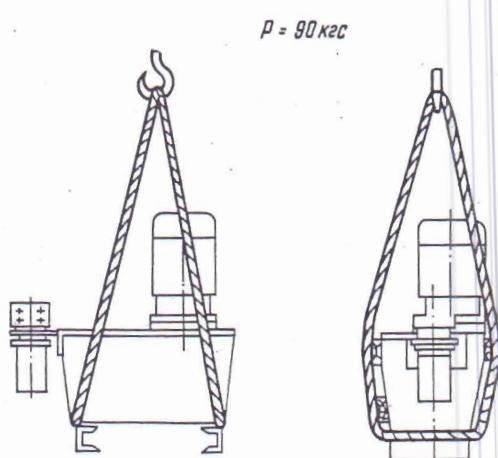


Рис. 41. Порядок транспортирования устройства  
смазки шлифовальной головки

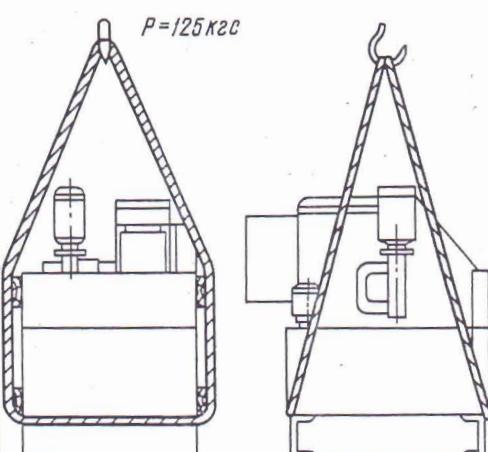


Рис. 42. Порядок транспортирования бака охлажде-  
ния

ание (электрошкаф, бак охлаждения, устройство смазки шлифовальной головки, гидростанция) не должны подвергаться сильным толчкам. Необходимо следить, чтобы при транспортировании и установке станка, а также его приставных частей не были повреждены штепельные разъемы, зажгутованные провода, металлокузнечные трубы и т.д.

2.2.3. Перед установкой станок необходимо тщательно очистить от антикоррозийных покрытий, нанесенных на открытые, а также закрытые кожухами и итками необработанные поверхности станка и во избежание коррозии покрыть тонким слоем индустриального масла И-30А ГОСТ 20799-75.

Очистка сначала производится деревянной лопаточкой, а оставшаяся смазка с нарушенных поверхностей удаляется чистыми салфетками, смоченными бензином №70 ГОСТ 1012-72.

Нельзя применять для очистки станка металлические предметы и нацдачную бумагу.

2.2.4. Монтаж. Схема установки приведена в разделе 3 (см. рис. 57).

2.2.5. Установку станка рекомендуется производить на поставляемых со станком башмаках на бетонном фундаменте, изолированном от грунта с боковых сторон виброзоляционным материалом. Глубина заделки фундамента зависит от грунта и должна быть достаточной, чтобы вибрация от окружающих машин и предметов не передавалась станку.

От правильно выбранного места под фундамент, соблюдения требований к изготовлению фундамента и правильной установки станка в значительной мере зависит точность и чистота шлифования.

При выборе места под фундамент необходимо соблюдать следующие требования:

рядом с устанавливаемым станком не должно быть машин, вызывающих вибрации станка;

станок должен быть установлен так, чтобы в случае разрыва шлифовального круга не могли быть повреждены осколками разорвавшегося круга соседние станины.

помещение, где установлен станок, должно иметь постоянную температуру 18...20°C с суточным колебанием не более  $\pm 2^{\circ}$  в течение суток и не должно содержать посторонней пыли.

2.2.6. Установку станка следует производить на уровне при помощи башмаков. Точность установки для станков ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIB, ЗЕ72IB-I, ЗЕ72IBФI-I и ЗЕ7IIB-I 0,02/1000 мм, для станков ЗЕ7IIAФI, ЗЕ72IIAФI-I и ЗЕ7IOA 0,01/1000 мм с выверкой перекоса рабочей поверхности стола при его перемещении в продольном и поперечном направлениях и с выверкой перпендикулярности перемещения шлифовальной бабки направлению поперечного хода стола.

2.2.7. Подготовка к первоначальному пуску и первоначальный пуск.

Заземлить станок подключением к общей цеховой системе заземления.

2.2.8. Подключить станок к электросети, про-

верив соответствие напряжения сети и электрооборудования станка.

2.2.9. Ознакомившись с назначением рукояток и кнопок по схеме (см. рис. 2) проверить от руки работу всех механизмов, имеющих ручное управление.

2.2.10. Выполнить указания, изложенные в разделе I.4 и в разделах "Инструкция по эксплуатации" руководства ГС-ЗЕ7IIB.00.0.000.0.00 РЭ и ЗЕ7IIBФI.00.0.000.0.00 РЭ2, относящиеся к обслуживанию и первоначальному пуску.

2.2.11. После подключения станка к сети проверить работу электродвигателей на холостом ходу, для чего поочередным включением каждого электродвигателя проверить правильность направления вращения.

2.2.11.1. Шлифовальный круг должен вращаться по часовой стрелке (со стороны рабочего места).

2.2.11.2. Электродвигатели шлифовальной головки, смазки станка должны вращаться так, чтобы обеспечить правильную работу насосов.

2.2.12. Проверить соответствие надписей на пульте управления с работой соответствующих механизмов.

Внимание! При отсутствии масла в маслоуказателе работа на станке недопустима.

Опробовать на холостом ходу работу всех механизмов станка.

2.2.13. Убедившись в нормальной работе всех механизмов на холостом ходу и в правильности подключения станка, можно приступить к настройке станка для работы.

### 2.3. Настройка, наладка и режимы работы

2.3.1. Установить и закрепить деталь. Закрепление детали на магнитной плате производится поворотом рукоятки-тумблера 50 (см. рис. 2) в положение "Плата включена".

2.3.2. В зависимости от размеров шлифуемой детали устанавливаются кулачки продольного реверса так, чтобы продольный ход стола был больше длины обрабатываемой поверхности детали на 80...100 мм.

2.3.3. Настроить высоту сопла охлаждающей жидкости и щитка (см. раздел 2.4, рис. 48).

2.3.4. В станках ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIAФI, ЗЕ72IIAФI-I, ЗЕ7IOA включить смазку шлифовальной головки тумблером 46 (рис.2).

2.3.5. Включить привод шлифовального круга кнопкой 42.

2.3.6. Включить охлаждение тумблером 47 или 46.

2.3.7. Регулятором 53 установить величину прерывистой поперечной подачи, для станков ЗЕ7IIB, ЗЕ72IB-I - регуляторами 60,61.

2.3.8. Включить гидропривод кнопкой 44, при этом рукоятка 27 должна быть установлена в положение 0.

2.3.9. Установить тумблер 49 "Пуск стола-загрузка" в положение пуск стола и поворотом рукоят-

ки 27 включить стол и установить необходимую скорость движения.

В случае обработки нескольких одинаковых деталей с целью сохранения настроенной скорости обработки останов стола для загрузки очередной детали осуществляется поворотом тумблера 49 в положение загрузки. В этом случае стол выходит в крайнее правое положение и останавливается, а последующий запуск осуществляется включением тумблера 49 в положение пуск стола.

В станках ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IBФI-I, ЗЕ72IAФI-I останов стола в крайнем правом положении осуществляется автоматически по окончании цикла обработки. А последующий запуск стола после установки очередной детали или партии деталей производится тумблером 54 "Вне цикла".

2.3.I0. Установить величину хода стола смещением упоров 25 относительно рычага реверса.

2.3.I1. Установить величину скорости стола поворотом рукоятки 27.

2.3.I2. Ручное реверсирование стола осуществлять поворотом рычага 13 влево, вправо.

2.3.I3. Фиксацию суппорта осуществлять вращением болта I2 по часовой стрелке.

2.3.I4. Отключение гидропривода производить кнопкой 45.

2.3.I5. Поперечную подачу автоматическую, ручную суппорта на станках ЗЕ7IIB и ЗЕ72IB-I установить переключателем 37, а ускоренную поперечную подачу - кнопкой 58.

2.3.I6. Грубую регулировку величины поперечной подачи осуществить переключателем 60, а тонкую регулировку величины поперечной подачи - переключателем 61 на станках ЗЕ7IIB и ЗЕ72IB-I.

2.3.I7. На станках ЗЕ7IIB и ЗЕ72IB-I вертикальную подачу автоматическую, ручную, ускоренную произвести переключателем 59.

2.3.I8. Ручное перемещение стола производить маховиком II при включенном гидроприводе.

Включить стол как описано в разделах 2.3.8... 2.3.I0.

При скорости стола 8-10 м/мин подвести шлифовальный круг к изделию, вначале пользуясь механизмом ускоренного перемещения шлифовальной головки, которая включается тумблером 48 - шлифовальная головка вниз, затем на станках ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IBФI-I, ЗЕ72IAФI-I медленно подвести шлифовальный круг тумблером 54. Для станков ЗЕ7IIB-I, ЗЕ7IOA включить тумблер 48 и уменьшить скорость подвода регулятором 56.

2.3.I9. В зависимости от типа подачи для станков ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IBФI-I, ЗЕ72IAФI-I переключателем 40 включить работу вне цикла - работу в цикле.

2.3.20. Переключателем 38 на станках ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IBФI-I, ЗЕ72IAФI-I, ЗЕ7IIB-I, ЗЕ7IOA установить прерывистую, комбинированную, непрерывную, поперечную или автоматическую подачу.

2.3.21. Передвижением упоров I4 установить величину поперечного хода.

2.3.22. Работа с автоматической вертикальной подачей на станках ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IBФI-I, ЗЕ72IAФI-I.

На станках предусмотрено четыре режима работы с автоматической вертикальной подачей:

черновая подача - чистовая подача - выхаживание с выходом на размер - отскок шлифовального круга на заданный припуск от обрабатываемой поверхности;

только черновая подача с выходом на размер, отскок;

только чистовая подача с выходом на размер, отскок;

шлифование без выхода на размер.

Настройка станка на режим с черновой и чистовой подачами. Этот режим рекомендуется при обработке больших партий деталей без переналадки станка. Первую партию деталей шлифуют вручную. Тумблер 32 (см. рис.2) установить на 0. При достижении заданного по высоте обрабатываемой детали размера переключателями 31, 33, 34, 35, 36 установить соответствующую величину черновой и чистовой подачи, чистового припуска, число ходов выхаживания и величину отскока. После установки указанных величин тумблером 32 включить автоматическую подачу, при этом на световом табло размер будет равен нулю.

Положение нижней образующей периферии шлифовального круга настроено на размер обрабатываемой детали.

Отскок шлифовальной головки и выход стола в зону загрузки произойдет после обработки установленного числа выхаживаний, для чего необходимо включить рукоятку 27 "Пуск-стоп стола" и тумблером 39 задать направление поперечной подачи. После этого установить следующую партию деталей.

При работе с вертикальной подачей от реверса крестового суппорта необходимо включить поперечную подачу, тумблер 37, затем тумблером 39 включить направление поперечной подачи. При невыполнении указанного вертикальная подача будет осуществляться на каждый реверс стола, а поперечная подача будет отсутствовать.

Подвод шлифовального круга к поверхности обрабатываемой детали производить на малой скорости включением тумблера 54 вверх с изменением индикации. Каждое нажатие тумблера 54 вверх или вниз в режиме выхаживания уменьшает число установленных переключателем 33 выхаживаний на одно.

В процессе обработки возможна компенсация износа круга - подналадка. При каждом включении тумблера 54 вниз, происходит опускание шлифовальной головки на I мкм без изменения индикации.

Работа и количество подач станка только на черновых режимах. Если переключатель чистовогопуска установить на 0, то станок будет работать в режимах черновых подач.

Работа станка только на чистовых режимах. Если переключатель чистового припуска установить на  $\curvearrowleft$ , то станок будет работать в режимах чистовых дач.

Шлифование без выхода на размер. Если переключатель режима работы 40 установить в положение "не цикла", то станок будет работать без выхода размер.

2.3.23. На станках ЗЕ7IIB-I и ЗЕ7IOA предусмотрено три режима работы с автоматической вертикальной подачей:

работа с датчиком контроля размера, когда проходит автоматический переход с черновых на чистовые подачи и отключение подач по достижении размера;

только чистовая подача без выхода на размер;

только черновая подача без выхода на размер.

На станках ЗЕ7IIB, ЗЕ72IB-I предусмотрено два режима:

работка с установленной вертикальной подачей и отключением датчиком контроля размера по достижении размера;

работка с установленной вертикальной подачей без выхода на размер.

2.3.24. Работа с датчиком контроля размера.

Описание и настройка датчика приведены в разделе I.3.10. Включение подачи осуществлять тумблерами 32, 59. Выбор величин черновых и чистовых подач производить регуляторами 35 и 36. Датчик включать тумблерами 55, 59, положение тумблера 57 безразлично, переключение подач происходит автоматически. В станках ЗЕ7IIB, ЗЕ72IB-I переключения подач не происходит.

2.3.25. Настройка датчика двухпределевого ИО-1 228 ПС.

Датчик обеспечивает автоматический переход с чернового на чистовое шлифование. Величина чистового припуска устанавливается барабанами 2 и 3 (рис. 2). Для этого необходимо:

закрыть барабан 3, замкнуть верхние контакты датчика при этом загорается сигнальная лампа 29 (см. рис. 2) "Чистовая подача";

перемещая упор датчика 4 (см. рис. 9) вниз, дождаться загорания лампы 28 (см. рис. 2) "Размер готовой детали", в этом случае вертикальная подача отключается. Путь, пройденный упором датчика 4 (см. рис. 9), является величиной чистового припуска и визуально контролируется по индикатору I;

припуск может быть установлен в желаемых размерах вращением барабана 2 в ту или иную сторону;

поставить образец, подвести шлифовальный круг к соприкосновению с деталью, при этом упор датчика 4 подвести к микрометрическому упору 6, но не к полного соприкосновения. После чего микрометрический упор 6 подвести к упору датчика 4 до соприкосновения и вращать микрометрический винт до загорания сигнальной лампы 28 (см. рис. 2) "Размер готовой детали" на электропульте станка, которая игнорирует отключение вертикальной подачи (срабатывание второго контакта датчика);

поднять шлифовальную головку вверх, после чего установить обрабатываемую деталь.

Осуществляется черновая подача и после воздействия на упор датчика 4 (см. рис. 9). Происходит переключение черновой подачи на чистовую, при этом загорается сигнальная лампа 29 (см. рис. 2) "Чистовая подача".

2.3.26. При работе только с черновыми или чистовыми подачами переключатель 55 установить в положение "отключено", а тумблер 57 - в положение черновые и чистовые подачи. В этом случае размер детали не контролируется и отключение подач производится вручную тумблером 32.

2.3.27. Увеличить скорость стола до необходимой.

2.3.28. Установить регулятором 53, 60, 61 величину прерывистой подачи или регулятором 52 непрерывную поперечную подачу.

2.3.29. Переключателем 37 включить автоматическую поперечную подачу и тумблером 39 задать направление в ту или иную сторону в зависимости от того, с какой стороны начинается шлифование. На станках ЗЕ7IIBFI, ЗЕ7IIAFI, ЗЕ72IBFI-I и ЗЕ72IAFI-I происходит шлифование по заданному циклу, с выходом стола в зону загрузки после окончательной обработки в размер. На станках ЗЕ7IIB, ЗЕ72IB-I, ЗЕ7IIB-I и ЗЕ7IOA стол останавливают рукойкой 27 или тумблером 49.

2.3.30. Перед установкой на станок шлифовальный круг отбалансировать статически, для чего в собранном виде круг с планшайбами закрепить на конусной оправке, установленной на ножи или валики балансировочного приспособления, выставленного строго по уровню в горизонтальной плоскости. С помощью подвижных грузов на фланце произвести предварительную балансировку круга. Затем установить круг на шпиндель и грубо править его до тех пор, пока круг будет заправлен по всему диаметру. Для окончательной балансировки круг вторично балансируют с особой тщательностью, а грузы захватывают стопорными винтами.

2.3.31. По мере износа круга необходимо периодически проверять его сбалансированность, т. к. при износе первоначальная сбалансированность нарушается.

2.3.32. Конструкция сборочных единиц станка позволяет выбирать различные режимы шлифования сочетанием различных подач и скоростей стола. Основными технологическими факторами, определяющими режимы шлифования, являются:

точность обработки;  
качество обрабатываемой поверхности;  
мощность главного привода станка;  
стойкость шлифовального круга.

2.3.33. Для получения высокой точности (плоскости и параллельности двух сторон) рекомендуется шлифование производить вначале черновым проходом, а затем I или 2 чистовыми с каждой стороны

последовательно, до получения требуемой плоскости на одной стороне детали. После этого, не поворачивая детали, снять оставшийся припуск, причем последний проход шлифовать с вертикальной подачей не более 0,01 мм. В случае недостаточного припуска для получения высокой точности необходимо базовую плоскость для крепления подготовить путем притирки или шабровки.

Качество обрабатываемой поверхности характеризуется чистотой и свойствами поверхностного слоя металла и зависит от режима шлифования, характеристики круга, способа его правки, от состава и качества охлаждающей жидкости.

Шлифование следует производить при обильном охлаждении и применять соответствующие по характеристике шлифовальные круги.

При шлифовании мягких материалов необходимо применять более твердые шлифовальные круги, а при обработке твердых и закаленных материалов рекомендуются круги на 1...2 ступени мягче. Исключение представляют очень вязкие и мягкие материалы как свинец, медь, латунь и др., для обработки которых следует применять мягкие круги. Высокая точность и чистота достигаются применением более мелкозернистых кругов.

Для шлифования алюминия, меди, твердых сплавов, бронзы, как правило, следует применять круги из карбида кремния (карборундовые).

Для инструментальных и конструкционных сталей необходимо применять электрокорундовые круги.

Необходимо в каждом конкретном случае выбирать характеристику шлифовального круга.

Для соблюдения длительной точности станка следует избегать перегрузок электродвигателя главного привода.

Для качественной правки круга необходимо снимать слой порядка 0,3...0,5 мм, причем для получения высокого класса чистоты обрабатываемой поверхности следует последний проход при правке осуществлять с наименьшей скоростью движения алмаза.

Нельзя работать на станке с систематическими или чрезмерными перегрузками. Это приведет к быстрой потере точности и преждевременному износу отдельных сборочных единиц станка.

#### 2.4. Регулирование станка

**2.4.1.** Станок выпускается заводом в отрегулированном состоянии и не нуждается в регулировании до износа отдельных сборочных единиц конструкции. Регулирование должен производить опытный слесарь, хорошо знающий конструкцию и работу станка.

**2.4.2.** Регулирование зазоров в подшипниках шпинделя приведено на рис. 43, 44, 45, 46.

На станках ЗЕ711ВФ1, ЗЕ711АФ1, ЗЕ721АФ1-1, ЗЕ710А (передняя опора) нормальный люфт, измеренный в нагретом состоянии головки, является люфт 0,01...0,02 мм. Необходимость в регулировании под-

шипников шпинделя вызывается ухудшением чистоты поверхности шлифуемой детали. Измерение люфта производится индикатором, установленным на столе. Мерительный штифт индикатора касается конуса шпинделя перпендикулярно образующей. Только при наличии люфта более 0,02...0,03 мм можно производить регулирование. Регулирование подшипников шпинделя станков ЗЕ711ВФ1, ЗЕ711АФ1 и ЗЕ721АФ1-1 производится только верхними вкладышами. Для станков ЗЕ711ВФ1, ЗЕ711АФ1, ЗЕ721АФ1-1 не допускать регулирования зазоров боковыми опорами, которые могут привести к нарушению параллельности оси шпинделя поперечному перемещению стола. При этом рекомендуется:

для передней опоры:

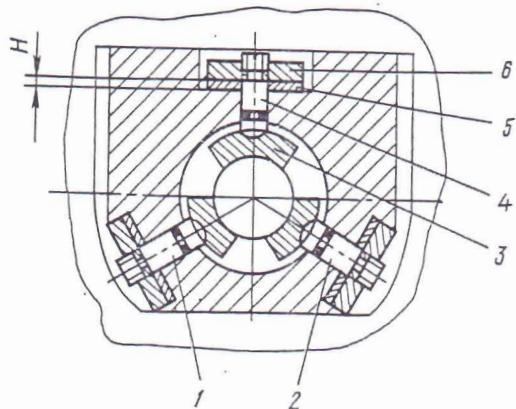


Рис. 43. Регулирование зазоров в подшипниках шпинделя (передняя опора) для станков ЗЕ711ВФ1, ЗЕ711АФ1, ЗЕ721АФ1-1

отвернуть винты крышки 6 (рис. 43);  
снять крышку и компенсатор 5;  
прошлифовать компенсатор на величину  
 $H = H_1 - \delta + 0,02$  с непараллельностью  
поверхностей не более 0,005 мм, где  
 $H$  – размер компенсатора после подшлифовки,  
 $H_1$  – размер компенсатора до подшлифовки,  
 $\delta$  – замеренный люфт;  
собрать опору;  
проверить люфт и легкость вращения шпинделя;

вращать штырь 4 в передней опоре запрещается, так как при этом может нарушиться прилегание вкладыша 3 в V-образном пазу шпинделя. Нижние штыри 1 и 2 передней опоры имеют эксцентрикитет сферических шеек относительно посадочных диаметров, что позволяет при сборке обеспечить прилегание всех вкладышей опоры по двум V-образным плоскостям. Поэтому переднюю опору необходимо регулировать с особой тщательностью и осторожностью;

для задней опоры:

отвернуть пробку 7 (рис. 44);  
ослабить гайку 6;

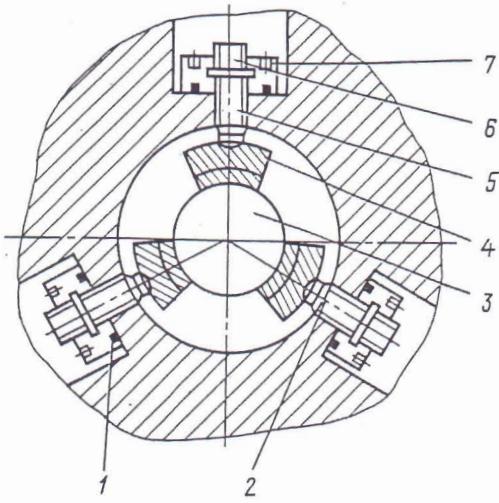


Рис. 44. Регулирование зазоров в подшипниках шпинделя (задняя опора) для станков ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IАФI-I

отрегулировать резьбовым штырем 5 зазор между вкладышем 4 и шпинделем 3;  
звернуть пробку 7;  
законтрить гайкой 6;  
проверить люфт и легкость вращения;

штыри 1 и 2 в задней опоре станков ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IАФI-I вращать запрещается, так как нарушаются точностные параметры станка.

Шпиндель 3 (рис. 45) станка ЗЕ7IOA в сборе с задней опорой качения 10 установить в корпус 9, при этом переднюю опору скольжения первоначально базировать на двух вкладышах 8. Произвести выверку параллельности при помощи приспособления ЗЕ70.П55.00.0.000.0.00, после чего отрегулировать зазор в передней опоре. Регулирование передней опоры производить всеми тремя вкладышами 4 и 8 во избежание нарушений параллельности шпинделя относительно задней опоры качения.

Для передней опоры:

отвернуть пробку 7;

ослабить гайку 6;

отрегулировать штырями 1, 2, 5 зазор между вкладышем 4 и шпинделем 3;

звернуть пробку 7;

законтрить гайкой 6;

проверить люфт и легкость вращения.

#### 2.4.3. Регулирование зазоров шпинделя опор качения станков ЗЕ7IIB, ЗЕ72IБ-I, ЗЕ72IБФI-I, ЗЕ7IIB-I дано на рис. 46.

Конструкцией головки не предусматривается регулирование зазоров в подшипниках, они установлены с предварительным натягом.



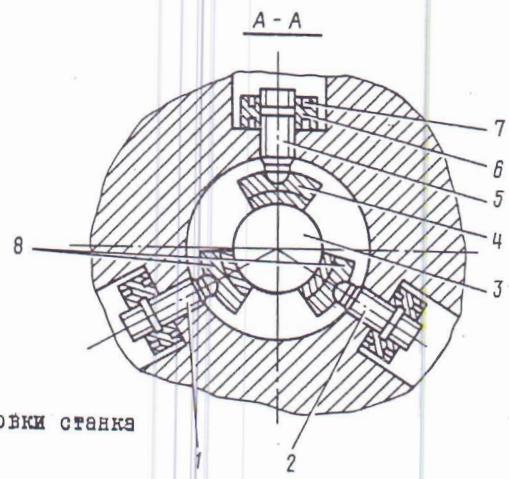


Рис. 45. Шпиндель шлифовальной головки станка ЗЕ7IOA

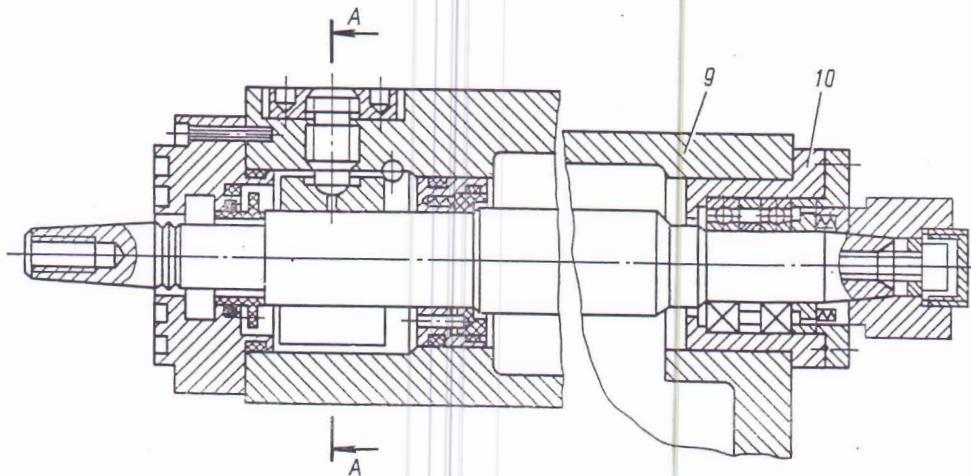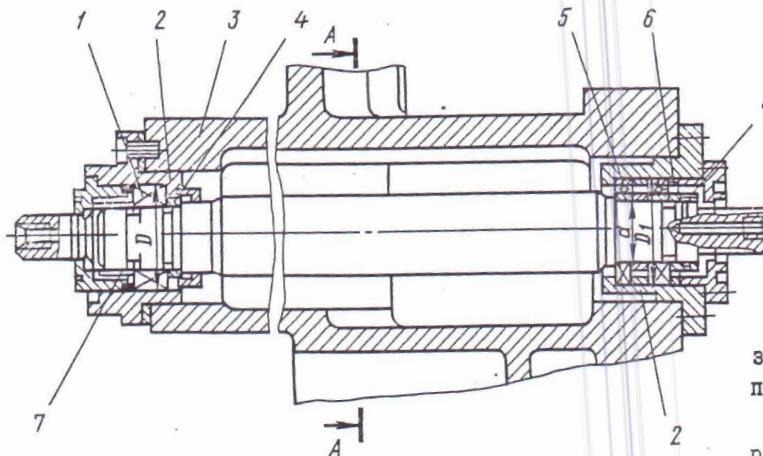

Для станков ЗЕ711В-І, ЗЕ710А

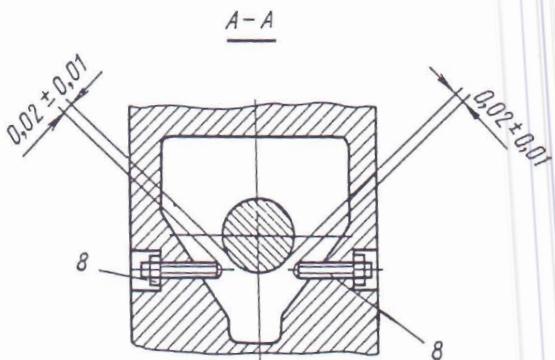


Рис. 46. Шпиндель шлифовальной головки станков ЗЕ711В, ЗЕ721В-І, ЗЕ721ВФІ-І, ЗЕ711В-І

При появлении повышенного нагрева подшипников, шумности, вибрации, потери герметичности, а также при потере точности и снижении чистоты обрабатываемой поверхности изделия шлифовальная головка со шпинделем и опорами должна быть подвергнута ремонту для устранения обнаруженных неисправностей.

При сборке шпиндельного узла с опорами качества необходимо:

обеспечить натяг поверхности  $D$  наружного кольца подшипника I с фланцем 2 в пределах  $0...0,005$  мм путем пригонки по фактическому размеру наружного кольца подшипника I;

обеспечить натяг в подшипнике I в пределах  $0,001...0,003$  мм подшлифовкой полуколец 4, за счет деформации внутреннего кольца подшипника при его растяжении на конусном соединении натяг определяется разность охватывающего диаметра роликов и внутреннего диаметра наружного кольца подшипника;

подшипники 5 подобрать с одинаковыми по величине биениями наружных и внутренних колец. Разница

величин биений подшипников комплекта не более  $0,002$  мм;

при установке подшипников во фланцы наибольшие радиальные биения наружных колец должны быть направлены в одну сторону, а при установке на шпиндель наибольшие радиальные биения внутренних колец подшипников и посадочных шеек шпинделя относительно конусов должны быть направлены в противоположные стороны;

обеспечить сопряжение поверхности  $D_1$  от зазора  $0,002$  мм до натяга  $0,002$ . Опорные винты 8 поддерживают шпиндель при монтаже;

обеспечить сопряжение поверхности  $d$  от зазора  $0,002$  мм до зазора  $0,006$  мм;

компенсационное кольцо подогнать натягом от  $0,01$  до  $0,005$  мм;

обеспечить сопряжение фланцев 2 с корпусом 3 шлифовальной головки с зазором  $0,005...0,010$  мм;

компенсационное кольцо 6 подогнать с зазором  $0,005...0,01$  мм;

полости подшипников смазать смазкой ВНИИ НП-223 ГОСТ 92030-66 или ВНИИ НП-228 ГОСТ 12330-66 по 4-5 г на каждый подшипник;

при сборке гидропрессовые втулки 7 посадить в нагретом до  $135^{\circ}\text{C}$  состоянии, прижимая их к торцу подшипника при помощи центрального винта стакана приспособления ЗЕ70.ПС6.00.0.000.0.00, и удерживать в таком положении до полного испытания усилия прижатия втулки 75 кгс;

шпиндель и вращающиеся с ним детали должны вращаться от руки легко и бесшумно;

шпиндель обкатать до установившейся температуры, но не менее 30 мин, при этом не должно наблюдаться повышенного шума. Избыточная температура наружной поверхности корпуса салазок шлифовальной головки не должна превышать  $30^{\circ}\text{C}$ . Мощность холостого хода не должна превышать для станков ЗЕ711В и ЗЕ711В-І -  $1,5$  кВт, для станков ЗЕ721ВФІ-І и ЗЕ721В-І -  $3$  кВт, для станков ЗЕ710А -  $1,2$  кВт.

2.4.4. Регулирование зазора в направляющих представлено на рис.47.

Для регулирования левой поперечной направляющей необходимо:

снять лоток I;

отпустить винт 2;

винтом 5 переместить клин 4, обеспечив натяг в направляющих  $0,003...0,008$  мм;

затянуть винты 2;

установить лоток I на станину 3.

2.4.5. Регулирование сопла и защитного щитка по высоте.

Регулирование сопла I (рис.48) производится кнопкой 2, а защитного щитка 4 кнопкой 3. Для этого необходимо отвернуть кнопки, затем сопло и щиток отрегулировать по высоте так, чтобы он был выше образующей круга, после чего надежно закрепить кнопками 2 и 3.

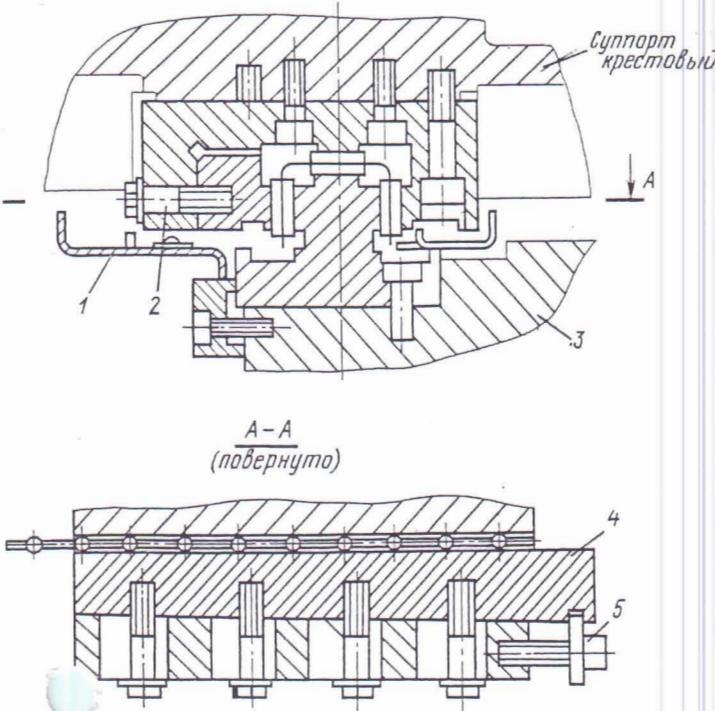


Рис. 47. Регулирование зазора левой поперечной направляющей станины-суппорт

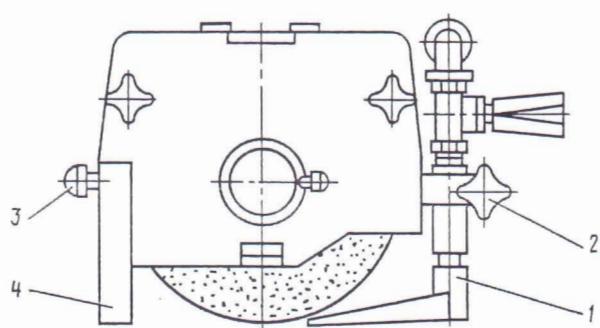


Рис. 48. Регулирование сопла и защитного щитка по высоте

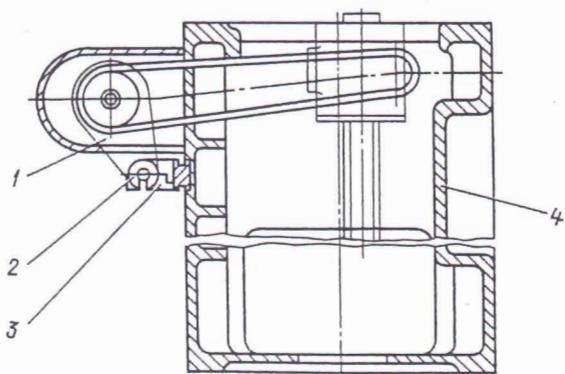


Рис. 49. Регулирование натяжения ремня

**2.4.6. Регулирование натяжения ремня**  
В процессе работы станка происходит натяжение ремней ускоренного перемещения шлифовальной головки и главного привода.

Натяжение ремня ускоренного перемещения станков ЗЕ7IIИФI, ЗЕ7IIБ, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72ІВФI-I, ЗЕ72ІАФI-I и ЗЕ7IIБ-I (рис. 49) осуществляется по воротом подмоторной плиты I относительно оси 2, которая после поворота крепится хомутом 3. Электродвигатель установлен слева на наружной стенке тумбы - станины 4 под колонной.

Регулирование натяжения ремня главного привода (рис. 50) осуществляется винтом I, расположенным на кронштейне. Для доступа к нему нужно поднять щиток, закрепляющий окно в колонне. Регулирование производится при отпущеных винтах, крепящих кронштейн.

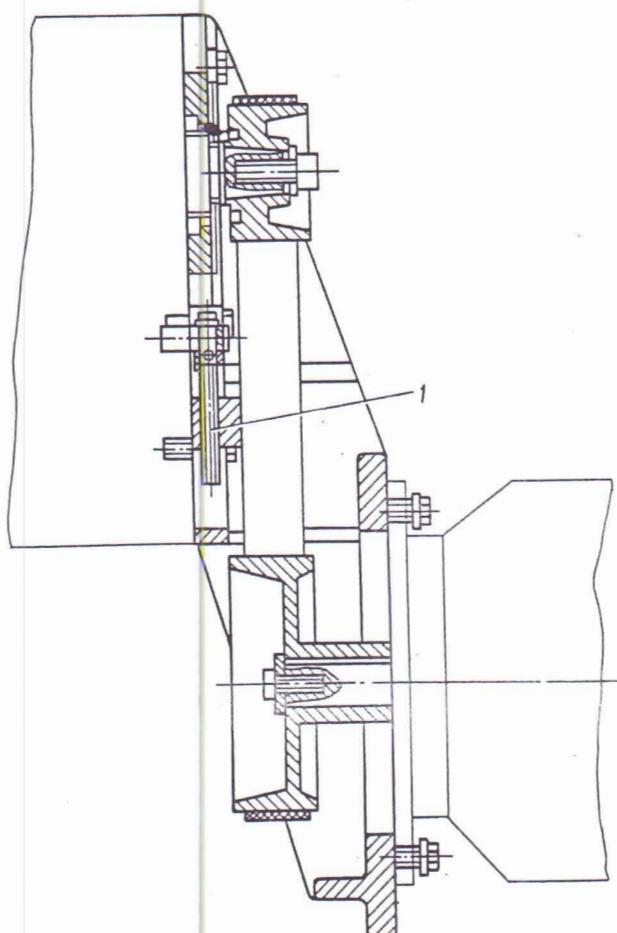


Рис. 50. Регулирование натяжения ремня главного привода шлифовального круга

Новый ремень после надевания должен быть равномерно натянут при медленном вращении ремня. При эксплуатации необходимо особенно тщательно следить за натяжением ремня в первые 48 ч их работы.

Проверка натяжения ремня в передаче с двумя шкивами осуществляется путем оттягивания посередине свободной ветви ремня с помощью груза или дина-

мометра и установления усилия (см. табл. IO), необходимого для прогиба на величину  $B=5,85$  мм (рис.5I)

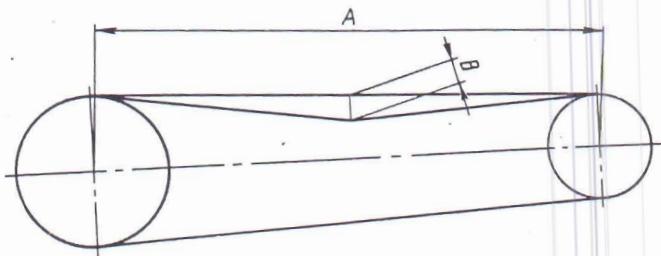


Рис. 5I. Схема проверки натяжения ремня

Таблица IO

Станки	A, мм	Усилие натяжения ремня, кгс
ЗЕ7IIIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ7IIB, ЗЕ7IIB-I	390	6
ЗЕ72IБФI-I, ЗЕ72IАФI-I, ЗЕ72IБ-I	390	6,7
ЗЕ7IOA	440	5

2.4.7. Регулирование защиты направляющих суппорта по высоте (рис. 52) производится прилеганием

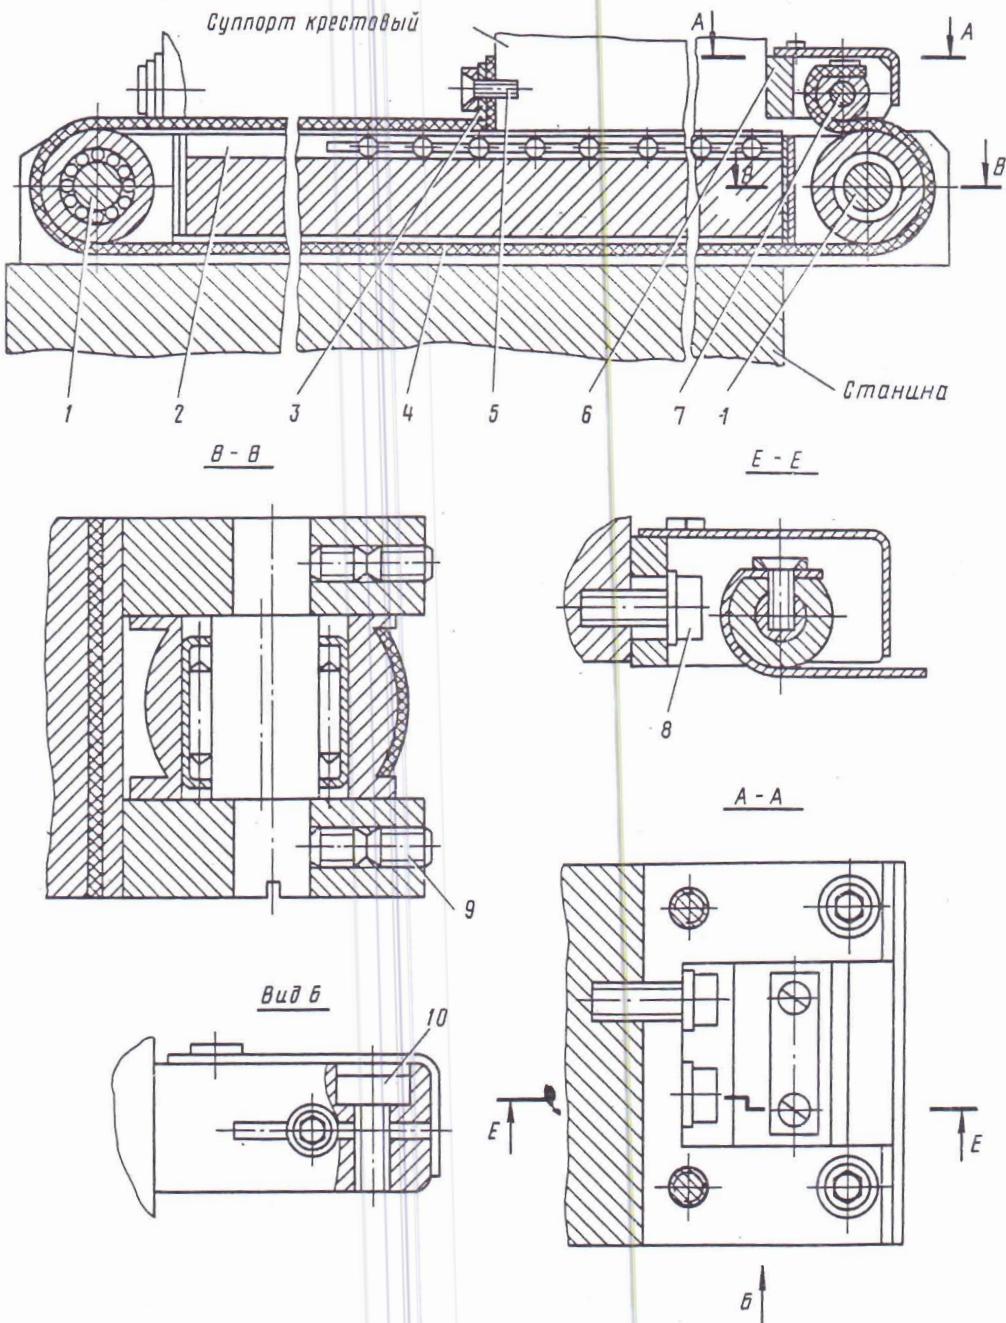


Рис. 52. Регулирование защиты направляющих суппорта

защитной ленты 4 к направляющей планке 2 при помо-  
и эксцентрика 1, кронштейна 6 и планки 3 с фикса-  
цией винтами 5, 8, 9. Натяжение осуществляется осью  
с фиксацией винтами 10.

2.4.8. Регулирование интенсивности торможения гидроцилиндра производится при перемещении цилиндра в левое (правое) крайнее положение дросселями 0 (см. рис. 28). Поворот дросселей по часовой стрелке соответствует более интенсивному торможению, против часовой - менее интенсивному.

2.4.9. Выпуск воздуха из полостей гидроцилиндра производить поочередным открыванием винтов 3 (см. ис. 33). Слив масла из полостей осуществляется до одного исчезновения пузырьков воздуха в сливающем отоке. Наблюдения производить по глазку. После окончания выпуска воздуха винты 3 тщательно затянуть вручную. Выпускать воздух из гидроцилиндра можно на ходу стола, установив дросселем скорость стола 3...6 м/мин.

Выпуск воздуха обязательно производить при первоначальном пуске станка, в начале каждой смены в сроках пуска станка после длительных простоев.

2.4.10. Регулирование симметричности реверса производится разворотом рычага реверса I (см. ис. II) относительно валика 8 реверсивного крана. Для осуществления регулирования ослабить винты I, зафиксировав положение валика 8 отверткой, повернув рукоятку 10 относительно валика влево или право.

Для обеспечения опережения реверса слева направо рычаг развернуть вправо, а справа налево - влево.

По окончании регулировки винты II тщательно затянуть.

## 2.6. Схема расположения подшипников (рис. 53)

2.6.1. Перечень подшипников качения приведен в табл. II.

Таблица II

### Перечень подшипников качения

Наименование	Класс точности	Куда входит	Позиция на рис. 53	Количество
Подшипник 2007I06 ГОСТ 333-71	0	Механизм поперечной подачи Механизм вертикальной подачи станков ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IБФI-I, ЗЕ72IАФI-I Механизм вертикальной подачи станков ЗЕ7IIB-I, ЗЕ7I0A	II 16 26	2 2 2
Подшипник 36203 ГОСТ 831-75	0	Механизм поперечной подачи Механизм вертикальной подачи станков ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IБФI-I, ЗЕ72IАФI-I Механизм вертикальной подачи станков ЗЕ7IIB-I, ЗЕ7I0A Механизм вертикальной подачи станков ЗЕ7IIB, ЗЕ7I0A	I2, I3, I4 I7 23, 24, 28 30	6 2 6 2

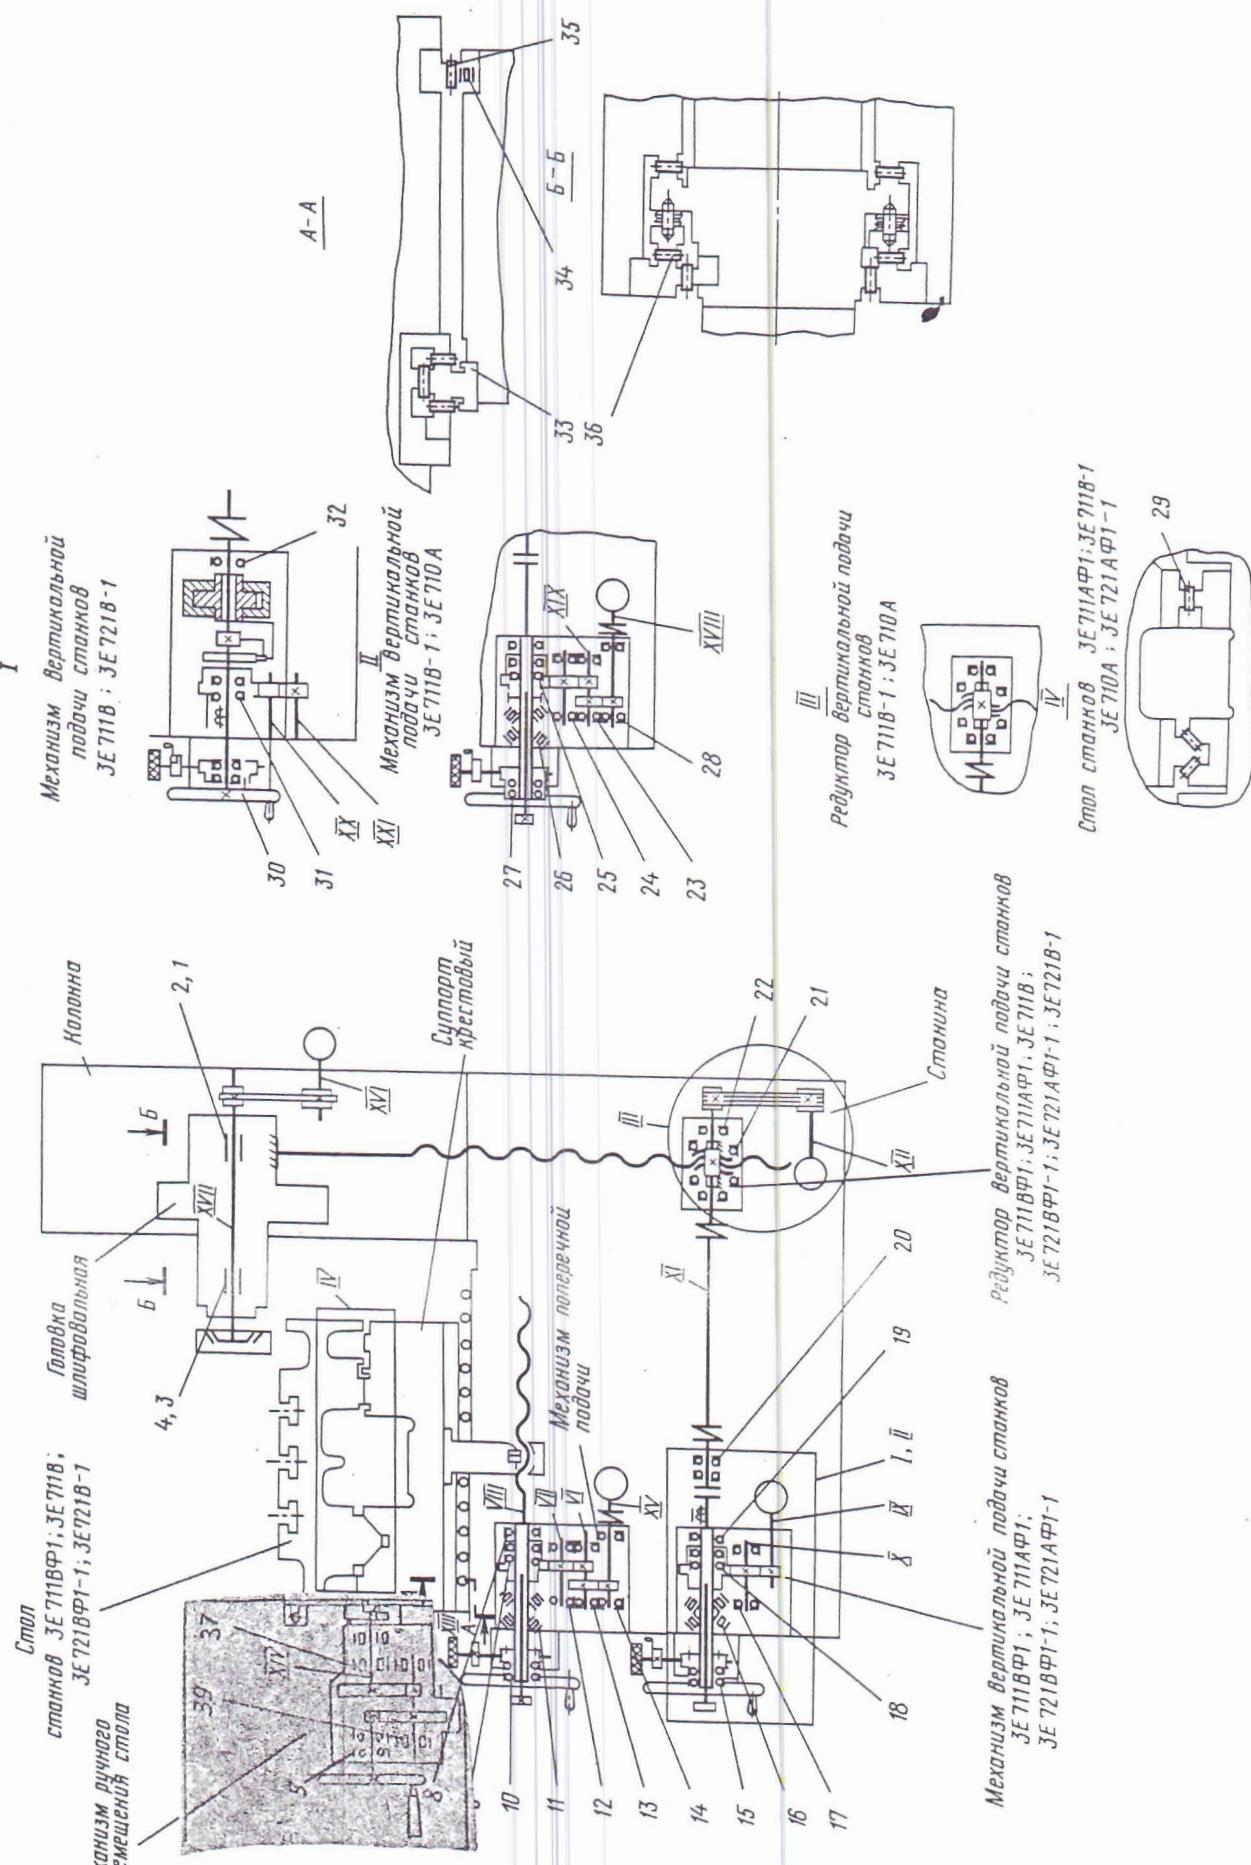


Рис. 53. Схема расположения подшипников в

## Продолжение табл. II

Наименование	Класс точности	Куда входит	Позиция на рис. 53	Количество
Подшипник 36205 ГОСТ 831-75	0	Редуктор вертикальной подачи Механизм вертикальной подачи станков ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IБФI-I, ЗЕ72IIАФI-I	22 20	2 2
Подшипник 46I08Л ГОСТ 831-75	2	Головка шлифовальная станка ЗЕ7IOA	I	2
Подшипник 46IIIЛ ГОСТ 831-75	2	Головка шлифовальная станков ЗЕ7IIB-I, ЗЕ7IIB, ЗЕ72IБ-I	I	2
Подшипник 46II5Л ГОСТ 831-75	2	Головка шлифовальная станка ЗЕ72IБФI-I	2	2
Подшипник 462I2 ГОСТ 831-75	0	Редуктор вертикальной подачи	2I	2
Подшипник 942/I5 ГОСТ 4060-60	0	Механизм ручного перемещения стола станков ЗЕ7IIB, ЗЕ72IБ-I	39	2
Подшипник 942/20 ГОСТ 0-60	0	Механизм ручного перемещения стола станков ЗЕ7IIB, ЗЕ72IБ-I	37	2
Подшипник 943/20 ГОСТ 4060-60	0	Станина станков ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IБФI-I, ЗЕ72IIАФI-I Станина станков ЗЕ7IIB-I, ЗЕ7IOA, ЗЕ7IIB, ЗЕ72IБ-I	34 34	4 2
Подшипник 3I82IIIЛ ГОСТ 7634-75	2	Головка шлифовальная станка ЗЕ7IIB-I Головка шлифовальная станков ЗЕ7IIB, ЗЕ72IБ-I	3 3	I I
Подшипник 3I82II5Л ГОСТ 7634-75	2	Головка шлифовальная станка ЗЕ72IБФI-I	4	I
Подшипник I04 ГОСТ 8338-75	0	Механизм вертикальной подачи станков ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IБФI-I, ЗЕ72IIАФI-I	I9	I
Подшипник I05 ГОСТ 8338-75	0	Механизм ручного перемещения стола Механизм вертикальной подачи станков ЗЕ7IIB, ЗЕ72IБ-I	6 3I	2 2
Подшипник I06 ГОСТ 8338-75	0	Механизм поперечной подачи	8	I
Подшипник 204 ГОСТ 8338-75	0	Механизм вертикальной подачи станков ЗЕ7IIB, ЗЕ72IБ-I Механизм ручного перемещения стола станков ЗЕ7IIB, ЗЕ72IБ-I	32 38	I 2
Подшипник I000902 ГОСТ 8338-75	0	Механизм ручного перемещения стола	5	2
Подшипник I000905 ГОСТ 8338-75	0	Механизм поперечной подачи Механизм вертикальной подачи станков ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IБФI-I, ЗЕ72IIАФI-I Механизм вертикальной подачи станков ЗЕ7IIB-I, ЗЕ7IOA	10 15 27	2 2 2
Подшипник I000906 ГОСТ 8338-75	0	Механизм поперечной подачи Механизм вертикальной подачи станков ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ72IБФI-I, ЗЕ72IIАФI-I	9 18	2 2
Подшипник I000906 ГОСТ 8338-75		Механизм вертикальной подачи станков ЗЕ7IIB-I, ЗЕ7IOA	25	2
Подшипник 7000I03	0	Механизм ручного перемещения стола	7	2

## Окончание табл. II

Наименование	Класс точности	Куда входит	Позиция на рис. 53	Количество
Ролик цилиндрический 8x20	Разноразмерность 0,001 мм	Станина станка ЗЕ7IIBФI Станина станка ЗЕ7IIАФI Станина станка ЗЕ7IIB-I Станина станка ЗЕ7I0A Станина станка ЗЕ72IБФI-I Станина станка ЗЕ72IАФI-I Станина станка ЗЕ7IIB Станина станка ЗЕ72IБ-I Колонна станка ЗЕ7I0A Суппорт крестовый станка ЗЕ7IIАФI Суппорт крестовый станка ЗЕ7IIB-I Суппорт крестовый станка ЗЕ7I0A Суппорт крестовый станка ЗЕ72IАФI-I Направляющая левая поперечная станков ЗЕ7IIB, ЗЕ72IАФI-I, ЗЕ7IIB-I, ЗЕ7I0A Направляющая левая поперечная станков ЗЕ72IБФI-I, ЗЕ72IАФI-I, ЗЕ72IБ-I	35 35 35 35 35 35 35 35 36 29 29 29 29 33 33	29 29 29 25 37 37 29 37 228 I62 III III I62 78 I08
Ролик цилиндрический ДП 8x25	Разноразмерность роликов 0,001 мм	Колонна станков ЗЕ7IIBФI, ЗЕ7IIАФI, ЗЕ7IIB-I, ЗЕ7IIB Колонна станков ЗЕ72IБФI-I, ЗЕ72IАФI-I, ЗЕ72IБ-I	36 36	306 348

### 3. ПАСПОРТ

#### 3.1. Общие сведения

Инвентарный номер

Завод

Цех

Дата пуска станка в эксплуатацию

#### 3.2. Основные технические данные и характеристики

##### 3.2.1. Техническая характеристика

Наименьшие размеры обрабатываемого изделия, мм:	ЗЕ711ВФ1	ЗЕ711АФ1	ЗЕ711В	ЗЕ721ВФ1-1	ЗЕ721АФ1-1	ЗЕ721В-1	ЗЕ711В-1	ЗЕ710А
длина	630	630	630	630	630	630	630	400
ширина	200	200	200	320	320	320	320	125
высота при новом круге	320	320	400	400	400	400	320	295
Размеры рабочей поверхности стола по ГОСТ 6569-75,								
мм:								
длина	630	630	630	630	630	630	630	400
ширина	200	200	200	320	320	320	320	125
ширина паза по ГОСТ 1574-75, мм	14	14	14	14	14	14	14	14
расстояние между пазами, мм	50	50	50	80	80	80	50	-
число пазов	3	3	3	3	3	3	3	1
наибольшее ручное перемещение стола, мм:								
продольное	700	700	700	700	700	700	490	490
поперечное	250	250	250	395	395	395	250	170
скорость продольного перемещения отвода (регулируется безотпираторно), м/мин:								
наименьшая	2	2	2	2	2	2	2	2
наибольшая	35	35	30	35	35	30	35	35
скорость поперечного перемещения крестового суппорта (регулируется бесотпираторно), м/мин:								
наименьшая	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01
наибольшая	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5
наименьшее расстояние от оси шпинделя до верхней стойки, мм	445	445	445	550	550	550	445	420
скорость ускоренного перемещения крестового суппорта, м/мин	-	-	1,5	-	-	1,5	-	-
диаметр конца плунжерального шпинделя по ГОСТ 2323-67, мм	40	40	40	65	65	65	40	40

**Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-67:**

тип	ЗЕ711ВФ	ЗЕ711АФ	ЗЕ711В	ЗЕ711В	ЗЕ711АМ-1	ЗЕ711В-1	ЗЕ711Б-1	ЗЕ710A
наружный диаметр, мм:			III	III	III	III	III	III
наименьший .....	160	160	160	190	190	190	160	160
наибольший .....	250	250	250	300	300	300	250	250
высота, мм	40	40	40	63	63	63	40	32
диаметр отверстия, мм	76	76	76	127	127	127	76	76
наибольшая скорость резания, м/с	35	35	35	35	35	35	35	35
скорость нерегулируемого перемещения шлифовальной головки, м/мин	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
скорость регулируемого перемещения шлифовальной головки, м/мин:								
наименьшая .....	-	-	-	-	-	-	0,0016	0,0016
наибольшая .....	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
цена деления лимба, мм:								
вертикальной подачи .....	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
тонкой вертикальной подачи .....	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
поперечной подачи .....	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
тонкой поперечной подачи .....	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
автоматическая вертикальная подача (ступенчатая в диапазоне 0,001...0,009 через 0,001 мм в диапазоне 0,01...0,09 через 0,01 мм), мм:								
наименьшая .....	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	-	-
наибольшая .....	0,09	0,09	-	0,09	0,09	-	-	-
автоматическая вертикальная подача (ступенчатая в диапазоне 0,002...0,02 через 0,002 мм, в диапазоне 0,02...0,1 через 0,02 мм), мм:								
наименьшая .....	-	-	-	-	-	-	0,002	0,002
наибольшая .....	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
автоматическая вертикальная подача (ступенчатая через 0,002 мм), мм:								
наименьшая .....	-	-	0,002	-	-	0,002	-	-
наибольшая .....	-	-	0,08	-	-	0,08	-	-
автоматическая поперечная подача на ход стола (регулируется бесступенчато), мм:								
наименьшая .....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
наибольшая .....	20	20	30	20	20	30	30	30
насос гидропривода:								
тип .....	8Г12-33	8Г12-33	8Г12-33	8Г12-33	8Г12-33	8Г12-33	8Г12-33	8Г12-33
подача, л/мин .....	8/35	8/35	8/35	8/35	8/35	8/35	8/35	8/35
насос смеси шлифовальной головки:								
тип .....	БГ12-4IA	БГ12-4IA	-	-	БГ12-4IA	-	-	БГ12-4IA
подача, л/мин .....	6	6	-	-	6	-	-	3

	ЗЕ71ВФ1	ЗЕ71АФ1	ЗЕ71В	ЗЕ71АФ1-1	ЗЕ721АФ1-1	ЗЕ721В-1	ЗЕ721Б-1	ЗЕ710А
<b>Насос охлаждения:</b>								
тип	ПА-45	ПА-45	ПА-45	ПА-45	ПА-45	ПА-45	ПА-45	ПА-22
подача, л/мин	45	45	45	45	45	45	45	22
<b>Габаритные размеры, мм:</b>								
без учета приставного оборудования и хода подвижных частей:								
длина	2310	2310	2000	2310	2310	2310	1670	1670
ширина	1915	1915	1770	2225	2225	2225	1800	1490
высота	1915	1915	1980	2090	2090	2090	1915	1790
<b>с учетом приставного оборудования и хода подвижных частей:</b>								
длина	2820	2965	2680	2680	2680	2680	2370	2560
ширина	1915	1980	1770	2225	2225	2225	1840	1980
высота	1960	1960	1980	2090	2090	2090	1915	1790
<b>Масса станка, кг:</b>								
без приставного оборудования								
с приставным оборудованием	2580	2580	2700	3400	3400	3400	2530	1600
с приставным оборудованием	3560	3560	3200	4300	4430	4000	3380	2300

### 3.2.2. Основные данные

Стол представлен на рис. 54, а шпиндель - на рис. 55 (табл. I2).

Габаритные размеры рабочего пространства приведены на рис. 56 и в табл. I2.

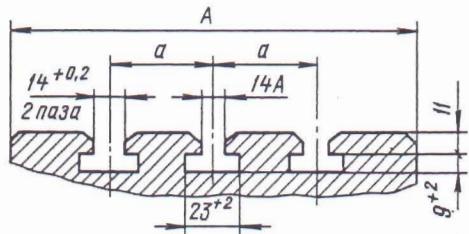


Рис. 54. Стол

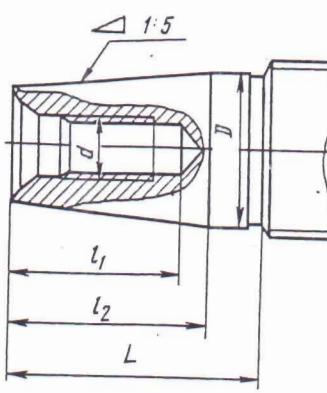
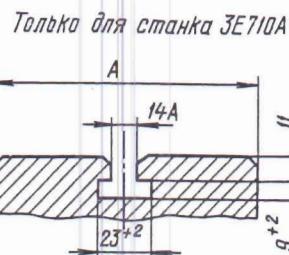


Рис. 55. Шпиндель


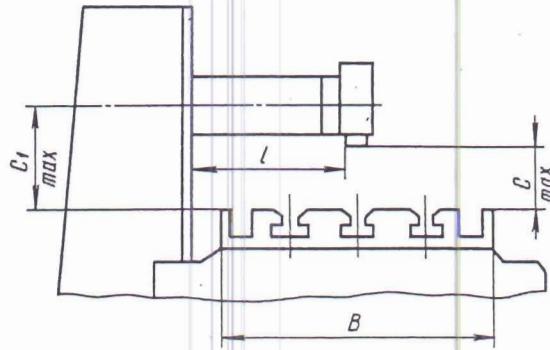


Рис. 56. Габаритные размеры рабочего пространства

Таблица I2

Станок	Размеры, мм											
	A	a	B	C	C <sub>I</sub>	l	L	l <sub>2</sub>	l <sub>I</sub>	D	d	
ZE711BФI	200	50	340	320	445	330	59	50	48	400	M16-7H лев.	
ZE711AФI	200	50	340	320	445	330	59	50	48	400	M16-7H лев.	
ZE711B	200	50	340	320	445	330	66	50	37	400	M16-7H лев.	
ZE721BФI-I	320	80	470	400	550	414	97,5	80	65	65C	M24-7H лев.	
ZE721AФI-I	320	80	470	400	550	414	118	80	65	65C	M24-7H лев.	
ZE721B-I	320	80	470	400	550	414	97,5	80	65	65C	M24-7H лев.	
ZE711B-I	200	50	340	320	445	330	66	50	37	400	M16-7H лев.	
ZE710A	125	-	260	295	420	207	89	50	48	40C <sub>3</sub>	M16-7H лев.	

### 3.2.3. Установка станка дана на рис. 57 и в табл. I3.

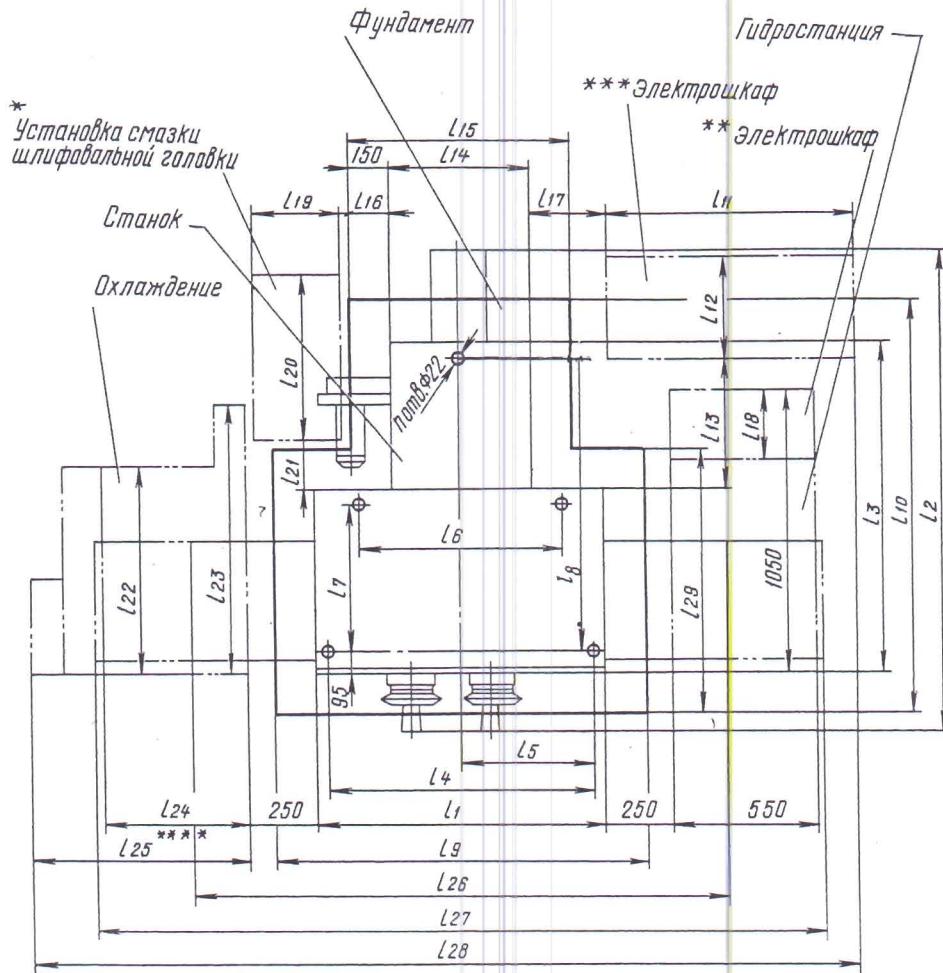

Глубина заложения фундамента в зависимости от грунта.

- ж Для станков ЗЕ7IIIB, ЗЕ72IBФI-I, ЗЕ72IB-I, ЗЕ7IIIB-I не применяется.
- жж Применяется только для станков ЗЕ7IIIB и ЗЕ72IB-I.
- жжж Для станков ЗЕ7IIIB и ЗЕ72IB-I не применяется.
- жжжж Размеры только для станков ЗЕ7IIAФI, ЗЕ72IAФI-I и ЗЕ7IOA.

Рис. 57. Установка станка

Таблица 13

Станок	Размеры, мм																													
	1_1	1_2	1_3	1_4	1_5	1_6	1_7	1_8	1_9	1_10	1_11	1_12	1_13	1_14	1_15	1_16	1_17	1_18	1_19	1_20	1_21	1_22	1_23	1_24	1_25	1_26	1_27	1_28	1_29	
3Е711ВФ1	1080	1838	1248	1010	505	760	555	1100	1380	1525	950	400	522	520	820	180	280	-	320	635	175	760	990	550	-	2020	2730	-	980	5
3Е711АФ1	1080	1838	1248	1010	505	760	555	1100	1380	1525	950	400	522	520	820	180	280	-	320	635	175	830	-	-	820	2020	2730	3100	980	5
3Е711В	1080	1801	1248	1010	505	760	555	1100	1380	1525	-	-	520	820	-	-	250	-	-	760	990	550	-	2020	2730	-	980	5		
3Е721ВФ1-1	1080	2041	1423	1010	505	1010	688	1275	1380	1700	950	400	324	550	850	-	280	-	320	-	-	760	990	550	-	2020	2730	-	1178	5
3Е721АФ1-1	1080	2041	1423	1010	505	1010	688	1275	1380	1700	950	400	324	550	850	180	280	-	320	635	175	830	-	-	820	2020	2730	3115	1178	5
3Е721В-1	1080	2013	1423	1010	505	1010	688	1275	1380	1700	-	-	550	850	-	-	250	-	-	760	990	550	-	2020	2730	-	1178	5		
3Е711В-1	780	1751	1198	710	355	710	440	1045	1080	1475	700	472	622	520	820	-	230	-	-	760	990	550	-	1490	1990	-	930	5		
3Е710A	780	1444	913	710	355	-	760	1080	1190	700	472	745	380	680	355	300	-	320	635	565	860	-	-	670	1490	1990	2500	815	3	

3.2.4. Механика станка приведена в табл. 14.

Таблица 14

Станок	частота вращения шпинделя, об/мин	Окружные окресты шли- фовального круга, м/с	
		шах. при- Dmax.	min. при Dmin.
3Е711ВФ1	2680	35	22,5
3Е711АФ1	2680	35	22,5
3Е711В	2680	35	22,5
3Е711В-1	2680	35	22,5
3Е710A	2680	35	22,5
3Е721ВФ1-1	2230	35	22,2
3Е721АФ1-1	2230	35	22,2
3Е721В-1	2230	35	22,2

3.2.5. Техническая характеристика электрооборудования дана в табл. 15.

Таблица 15

Наименование параметров	ЗЕ71ВФ1	ЗЕ71АФ1	ЗЕ71В	ЗЕ71В-1	ЗЕ710А	ЗЕ72ВФ1-1	ЗЕ72АФ1-1	ЗЕ72В-1
	IO	II	7	7	IO	IO	II	7
<b>Число электродвигателей на станке</b>								
Электродвигатель привода шлифовального круга:								
тип	4А112М4У3 исп. М301	4А112М4У3 исп. М301	4А100Л4У3 исп. М301	4А100С4У3 исп. М301	4А132С4У3 исп. М301	4А112М4У3 исп. М301	4А112М4У3 исп. М301	4А112М4У3 исп. М301
мощность, кВт	5,5	5,5	4,0	3,0	7,5	7,5	5,5	5,5
частота вращения, об/мин	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Электродвигатель гидропривода стола:								
тип	4А112М4БУ3 исп. М301							
мощность, кВт	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
частота вращения, об/мин	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Электродвигатель ускоренного перемещения шлифовальной головки:								
тип	4АХ71А4У3 исп. М301							
мощность, кВт	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
частота вращения, об/мин	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Электродвигатель смазки шлифовальной головки:								
тип	АОЛ21-4-С1 исп. М301	АОЛ21-4-С1 исп. М301	—	—	—	—	—	—
мощность, кВт	0,27	0,27	—	—	0,27	—	0,27	—
частота вращения, об/мин	1500	1500	—	—	1500	—	1500	—
Электродвигатель привода насоса охлаждения:								
тип	ПА-45 0,15	ПА-45 0,15	ПА-45 0,15	ПА-45 0,15	ПА-22 0,12	ПА-45 0,15	ПА-45 0,15	ПА-45 0,15
мощность, кВт	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
частота вращения, об/мин	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Электродвигатель магнитного сепаратора:								
тип	АОЛ1-4-С1 0,12	АОЛ1-4-С1 0,12	АОЛ1-4-С1 0,12	АОЛ1-4-С1 0,12	АОЛ1-4-С1 0,08	АОЛ1-4-С1 0,12	АОЛ1-4-С1 0,12	АОЛ1-4-С1 0,12
мощность, кВт	0,12	0,12	0,12	0,12	0,08	0,12	0,12	0,12
частота вращения, об/мин	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

Наименование параметров	ЗЕ71ВФI	ЗЕ71АФI	ЗЕ71В	ЗЕ71Б-І	ЗЕ710A	ЗЕ721ВФI-І	ЗЕ721АФI-І	ЗЕ721В-І
<b>Электродвигатель вентилятора охлаждения масла смазки шлифовальной головки:</b>								
<b>тип</b>								
мощность, кВт	-	А0Л012-2-СI исп. МЛОI 0,12	-	-	-	А0Л012-2-СI исп. МЛОI 0,12	-	А0Л012-2-СI исп. МЛОI 0,12
частота вращения, об/мин	-	3000	-	-	3000	-	3000	-
<b>Электродвигатель поперечной подачи:</b>								
<b>тип</b>	ПЯ-250	ПЯ-250	А0Л12-4-СI 0,18	ПЯ-250	ПЯ-250	ПЯ-250	ПЯ-250	ПЯ-250
мощность, кВт	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,18
частота вращения, об/мин	30...3000	1500	30...3000	30...3000	30...3000	30...3000	30...3000	1500
<b>Электродвигатель привода вертикальной подачи:</b>								
<b>тип</b>	III2,65/50	III2,65/50	-	ПЯ-250	ПЯ-250	ПЯ-250	ПЯ-250	ПЯ-250
мощность, кВт	-	-	-	0,25	0,25	0,25	0,25	-
частота вращения, об/мин	-	-	-	30...3000	30...3000	30...3000	30...3000	-
<b>момент, кгс·см</b>	50	50	-	-	-	50	50	-
<b>Электродвигатель фильтра трансформатора:</b>								
<b>тип</b>	-	А0Л012-4-СI 0,08	-	-	А0Л012-4-СI 0,08	-	А0Л012-4-СI 0,08	-
мощность, кВт	-	1500	-	-	1500	-	1500	-
<b>Электродвигатель охлаждения масла гидропривода:</b>								
<b>тип</b>	А0Л012-2-СI 0,12	А0Л012-2-СI 0,12	А0Л012-2-СI 0,12	А0Л012-2-СI 0,12	А0Л012-2-СI 0,12	А0Л012-2-СI 0,12	А0Л012-2-СI 0,12	А0Л012-2-СI 0,12
мощность, кВт	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
частота вращения, об/мин	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2.6. Техническая характеристика смазки дана в табл. I6.

Таблица I6

Наименование параметров	ЗЕ7IIBФI	ЗЕ7IIAФI	ЗЕ7IIB	ЗЕ7IIBФI-I	ЗЕ7IIAФI-I	ЗЕ7IIB-I	ЗЕ7IIB-I	ЗЕ7IOA
Марка масла для смазки шлифовальной головки	И-5А ГОСТ 20799-75	И-5А ГОСТ 20799-75	-	-	И-5А ГОСТ 20799-75	-	-	И-5А ГОСТ 20799-75
Фильтр смазки шлифовальной головки	ФП7 <u>I2-25</u> 200	ФП7 <u>I2-25</u> 200	-	-	ФП7 <u>I2-25</u> 200	-	-	ФП7 <u>I2-25</u> 200
Номинальная тонкость фильтрации, мкм	25	25	-	-	25	-	-	25
Насос смазки шлифовальной головки	БГ12-4IA	БГ12-4IA	-	-	БГ12-4IA	-	-	БГ12-4IB
Подача насосов, л/мин	6	6	-	-	6	-	-	3,3

3.2.7. Техническая характеристика гидростанции приведена в табл. I7.

Таблица I7

Наименование параметров	Исполнение гидростанции		
	ГС-ЗЕ7IIB.00. 0.000.0.00	ГС-ЗЕ7IIB.00. 0.000.0.00-01	ГС-ЗЕ7IIB.00. 0.000.0.00-09
Насос:			
номинальная частота вращения, об/мин	I000	I000	I000
подача, л/мин	8/35	8/35	8/35
Давление в гидролиниях, кгс/см <sup>2</sup> :			
напорной:			
рабочее	I0...I6	I0...I6	I0...I6
максимальное	25	25	25
управления	I6...25	I6...25	I6...25
Мощность электродвигателя, кВт	3	3	3
Масло	T <sub>II</sub> -22 ГОСТ 9972-74	T <sub>II</sub> -22 ГОСТ 9972-74	T <sub>II</sub> -22 ГОСТ 9972-74
Максимальный перепад температуры, °C	I9	I9	I9
емкость бака, л	I25	I25	I25
Габаритные размеры гидростанции, мм:			
длина	III10	III10	III10
ширина:			
с кронштейном	800	800	800
без кронштейна	550	550	550
высота	934	934	934
Масса гидростанции (без масла), кг	240	250	240

3.5. Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Количество								
		ЗЕ7IIIBФI	ЗЕ7IIIAФI	ЗЕ7IIIB	ЗЕ72IBФI-I	ЗЕ72IAФI-I	ЗЕ72IB-I	ЗЕ72IB-I	ЗЕ7IIIB-I	ЗЕ710A
	Станок в сборе	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<u>Входят в комплект и стоимость станка</u>										
Приставное оборудование										
ГС-ЗЕ7IIIB.00.0.000.0.00	Гидростанция	-	-	I	-	-	I	-	-	-
ГС-ЗЕ7IIIB.00.0.000.0.00-0I		-	-	-	I	-	I	-	-	-
ГС-ЗЕ7IIIB.00.0.000.0.00-09		-	-	-	-	-	-	-	I	I
ЗЕ7IIIBФI.7I.I.000.0.00	Установка смазки шлифовальной го-	I	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗЕ7IIIBФI.7I.I.000.0.00-0I	ловки	-	I	-	-	I	-	-	-	-
ЗЕ7IIIBФI.7I.I.000.0.00-I4		-	-	-	-	-	-	-	I	I
ЗЕ7IIIBФI.86.I.000.0.00	Электрошкаф	I	I	-	I	I	-	-	-	-
IIB.86.0.000.0.00		-	-	I	-	-	I	-	-	-
ЗЕ7IIIB-I.86.0.000.0.00		-	-	-	-	-	-	I	-	-
Принадлежности										
ЗЕ7IIIBФI.90.0.20I.0.00	Оправка 40 СТП23-7I	I	I	I	-	-	-	I	I	-
ЗЕ7IIIBФI.90.0.203.0.00	Оправка	-	-	-	I	I	I	-	-	-
ЗЕ7IIIB.0.0IO.0.00	Прихват	-	-	-	4	4	4	2	2	2
	Опора регулируемая	5	5	5	5	5	5	5	5	3
-	Плита электромагнитная (ЭП-2ИГ)									
	7208-0036B ГОСТ I7519-72	I	-	I	-	-	-	-	-	-
-	Плита магнитная 7208-00IIA, 200x630мм ГОСТ I6528-70	-	I	-	-	-	-	-	-	-
-	Плита прямоугольная магнитная 7208-0ДГ7А (АХПМ-4I) ГОСТ I6528-70	-	-	-	I	I	I	-	-	-
-	Плита прямоугольная магнитная 7208-0003A ГОСТ I6528-70	-	-	-	-	-	-	-	I	-
-	Плита прямоугольная магнитная 7208-0Д09A 200x400мм	-	-	-	-	-	-	I	-	-
ЗЕ7IIIBФI-I.39.0.000.0.00	Фланцы для шлифовального круга	I <sup>1/2</sup>	-	-	-					
IIBФI.39.0.000.0.00		-	-	I <sup>1/2</sup>	-	-	I <sup>1/2</sup>	-	I <sup>1/2</sup>	-
ЗЕ7IIIBФI.39.0.000.0.00-I4		-	-	-	-	-	-	-	I <sup>1/2</sup>	-
Инструмент										
-	Головка микрометрическая 0-25 тип МК ГОСТ 6507-60	I <sup>1/2</sup>								
ЗЕ7IIIBФI.90.0.0IO.0.00	Ключ	I	I	-	-	I	-	-	I	-
-	Ключи гаечные двухсторонние ГОСТ 2839-7I:									
	78II-0002 Д2 Ц15 хр.	I	I	-	I	I	-	I	I	I
	78II-0003 Д2 Ц15 хр.	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	78II-0007 Д2 Ц15 хр.	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	78II-0022 Д2 Ц15 хр.	-	-	I	-	-	I	-	-	-
	78II-0023 Д2 Ц15 хр.	I	I	-	I	I	-	I	-	I
	78II-0025 Д2 Ц15 хр.	I	I	-	-	I	-	-	-	-
-	Ключи торцевые для деталей с не - стиганным углублением под ключ ГОСТ II737-74:									

Обозначение	Наименование	Количество							
		ЗЕ71ВФI	ЗЕ71АФI	ЗЕ71В	ЗЕ72ВФI-I	ЗЕ72АФI-I	ЗЕ72В-I	ЗЕ71В-I	ЗЕ71А
	78I2-0374 40Х Ц15 хр.	I	I	I	I	I	I	I	I
	78I2-0375 40Х Ц15 хр.	I	I	-	-	I	-	-	I
	78I2-0376 40Х Ц15 хр.	I	I	-	I	-	-	-	I
	78I2-0377 40Х Ц15 хр.	I	I	I	I	I	I	-	I
-	Ключи торцовые для деталей с шести- гранным углублением под ключ ГОСТ И1737-74:								
	78I2-0379 40Х Ц15 хр.	I	I	I	I	I	I	I	I
	78I2-0381 40Х Ц15 хр.	I	I	I	-	-	-	I	I
	78I2-0382 40Х Ц15 хр.	I	I	I	I	I	I	I	I
-	Ключ торцовый I7	-	-	I	-	-	I	I	I
-	Круг шлифовальный ПП250х40х76 ГОСТ 2424-75 24A40PCM18KI 35 м/с I кл.А	I	I	I	-	-	-	I	-
-	ГОСТ 4785-76								
-	Круг шлифовальный ПП300х63х127	-	-	-	I	I	I	-	-
-	ГОСТ 2424-75 24A40PCM28KI 35 м/с								
-	Iкл. А ГОСТ 4785-76								
-	Круг шлифовальный ПП250х32х76	-	-	-	-	-	-	-	I
-	ГОСТ 2424-75 24A40PCM18KI 35 м/с								
-	I кл.А ГОСТ 4785-76								
-	Отвертка 78I0-0392 Гр.3 ц.15 Хр.	I	I	I	I	I	I	I	I
-	ГОСТ I7I99-71								
<b>Документы</b>									
ЗЕ71ВФI.00.0.000.0.00.РЭ	Станок плоскошлифовальный.	I	I	I	I	I	I	I	I
	Руководство по эксплуатации								
ЗЕ71ВФI.00.0.000.0.00 РЭ	Приложение. Станок плоскошлифовальный.	I	I	I	I	I	I	I	I
	Руководство по эксплуатации. Материалы по быстроизнашивающимся деталям								
ИВФI.00.0.000.0.00 РЭI	Станок плоскошлифовальный.	I	I	-	I	I	-	-	-
	Руководство по эксплуатации.								
	Электрооборудование								
ЗЕ71В-I.00.0.000.0.00 РЭI	Станок плоскошлифовальный.	-	-	-	-	-	-	I	I
	Руководство по эксплуатации.								
	Электрооборудование								
ЗЕ71В.00.0.000.0.00 РЭI	Станок плоскошлифовальный.	-	-	I	-	-	-	-	-
	Руководство по эксплуатации.								
	Электрооборудование								
ГС-ЗЕ71В.00.0.000.0.00 РЭ	Гидростанция комплектная для гаммы плоскошлифовальных станков.	I	I	I	I	I	I	I	I
	Руководство по эксплуатации								
<b>Входят в комплект, но поставляются за отдельную плату</b>									
<b>Приставное оборудование</b>									
ЗЕ71ВФI.60.0.000	Устройство для охлаждения	I	-	I	I	-	I	I	-

Обозначение	Наименование	Количество							
		ЗЕ711ВФI	ЗЕ711АФI	ЗЕ711В	ЗЕ721ВФI-I	ЗЕ721АФI-I	ЗЕ721В-I	ЗЕ711В-I	ЗЕ710А
ЗЕ711АФI.60.0.000	Устройство для охлаждения	-	I	-	-	I	-	-	-
ЗЕ710А.60.0.000	Устройство для охлаждения	-	-	-	-	-	-	-	I
<b>Принадлежности</b>									
ЗЕ70.П30.00.0.000.0.00-OI	Державка для правки шлифовальных кругов с удлинителем	I	I	I	I	I	I	I	I
ЗЕ70.П56.00.0.000.0.00	Державка для индикатора	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Поставляется по особому заказу за отдельную плату</b>									
<b>Принадлежности</b>									
-	Плита магнитная 7208-001ПА ГОСТ I6528-70	I	-	I	-	-	-	-	-
-	Плита электромагнитная (ЭП-2II ) 7208-0036А ГОСТ I7519-72	-	I	-	-	-	-	-	-
-	Плита прямоугольная электромагнит- ная 7208-0040 В ГОСТ I7519-72	-	-	-	I	-	I	-	-
-	Плита прямоугольная электромагнит- ная 7208-0040А ГОСТ I7519-72	-	-	-	-	I	-	-	-
-	Плита прямоугольная электромагнит- ная 7208-0034А ГОСТ I7519-72	-	-	-	-	-	-	-	I
-	Пылеотсасывающий агрегат ПА2-12	I	I	I	I	I	I	-	I
ЗЕ70.П01.00.0.000.0.00	Приспособление для балансировки шлифовальных кругов	I	I	I	-	-	-	I	I
ЗЕ70.П01.00.0.000.0.00-OI	Приспособление весовое для балан- сировки шлифовальных кругов	-	-	-	I	I	I	-	-
ЗЕ70.П04.00.0.000.0.00	Приспособление весовое для балан- сировки шлифовальных кругов	I	I	-	-	-	-	I	-
ЗЕ70.П04.00.0.000.0.00-02	Приспособление весовое для балан- сировки шлифовальных кругов	-	-	-	I	I	2	-	-
ЗЕ70.П06.00.0.000.0.00	Приспособление для напрессовки на шпиндель гидропрессовых втулок	-	-	I	-	-	-	I	-
ЗЕ70.П06.00.0.000.0.00-OI		-	-	-	I	-	I	-	-
ЗЕ70.П11.00.0.000.0.00	Стол делительный синусный с пазами	I	I	I	I	I	I	I	-
ЗЕ70.П11.00.0.000.0.00-OI	Стол делительный синусный с трех - кулачковым патроном	I	I	I	I	I	I	I	-
ЗЕ70.П11.00.0.000.0.00-02	Стол делительный синусный с маг - нитным патроном	I	I	I	I	I	I	I	-
ЗЕ70.П13.00.0.000.0.00	Стол вращающийся синусный с пазами	I	I	-	I	I	-	I	-
ЗЕ70.П13.00.0.000.0.00-OI	Стол вращающийся синусный с трех - кулачковым патроном	I	I	-	I	I	-	I	-
ЗЕ70.П13.00.0.000.0.00-02	Стол вращающийся синусный с маг - нитным патроном	I	I	-	I	I	-	I	-
ЗЕ70.П20.00.0.000.0.00	Стол синусный продольный	I	I	I	I	I	I	-	-
ЗЕ70.П20.00.0.000.0.00-OI	Стол синусный продольный с магнит- ной плитой	I	I	-	I	I	-	-	-
ЗЕ70.П21.00.0.000.0.00	Стол синусный поперечный	I	I	I	I	I	I	-	-
ЗЕ70.П21.00.0.000.0.00-OI	Стол синусный поперечный с магнит- ной плитой	I	I	-	I	I	-	-	-
ЗЕ70.П22.00.0.000.0.00	Стол синусный комбинированный	I	-	-	I	I	-	I	-

Обозначение	Наименование	Количество						
		ЗЕ711ВФI	ЗЕ711АФI	ЗЕ711В	ЗЕ721ВФI-I	ЗЕ721АФI-I	ЗЕ721В-I	ЗЕ711В-I
ЗЕ70.П27.00.0.000.0.00	Механизм правки роликом	I	-	-	I	I	-	-
ЗЕ70.П30.00.0.000.0.00-01	Державка для шлифовальных кругов	I	I	-	I	I	-	I
ЗЕ70.П31.00.0.000.0.00	Приспособление для калибровки круга	I	I	-	I	I	-	I
ЗЕ70.П32.00.0.000.0.00	Приспособление для правки шлифовального круга под углом	I	I	I	I	I	I	I
ЗЕ70.П34.00.0.000.0.00	Приспособление для правки круга по радиусу и углу	I	I	-	I	I	-	I
ЗЕ70.П35.00.0.000.0.00	Приспособление для правки круга по радиусу	I	I	I	I	I	I	I
ЗЕ70.П36.00.0.000.0.00	Приспособление для правки дуг большого радиуса	I	I	-	I	I	-	-
ЗЕ70.П37.00.0.000.0.00	Приспособление для правки шлифовальных кругов по шаблону	I	I	-	I	I	-	I
ЗЕ70.П39.00.0.000.0.00	Механизм правки шлифовального круга	I	I	I	I	I	I	-
ЗЕ70.П40.00.0.000.0.00	Тиски лекальные	I	I	-	-	-	-	I
ЗЕ70.П41.00.0.000.0.00	Тиски прецизионные	I	I	-	I	I	-	I
ЗЕ70.П42.00.0.000.0.00	Тиски синусовые	I	I	I	I	I	I	I
ЗЕ70.П47.00.0.000.0.00	Насос плунжерный	-	-	I	-	-	-	-
ЗЕ70.П47.00.0.000.0.00-01		-	-	-	I	-	I	-
ЗЕ70.П50.00.0.000.0.00	Приспособление делительное	I	I	I	I	I	I	I
ЗЕ70.П51.00.0.000.0.00	Приспособление для шлифования трех и шестигранных деталей	I	I	-	I	I	-	I
ЗЕ70.П52.00.0.000.0.00	Приспособление для шлифования четырех- и восьмигранных деталей	I	I	-	I	I	-	I
ЗЕ70.П54.00.0.000.0.00	Угольник синусный поворотный	I	I	I	I	I	I	I
ЗЕ70.П60.00.0.000.0.00	Призма для шлифования шаблонов	2	2	-	2	2	-	2
ЗЕ70.П61.00.0.000.0.00	Ламелевый уголок 30° и 60°	2	2	-	2	2	-	2
ЗЕ70.П62.00.0.000.0.00	Ламелевый уголок 45°	2	2	-	2	2	-	2
ЗЕ70.П63.00.0.000.0.00	Ламелевый уголок 90°	2	2	-	2	2	-	2
ЗЕ70.П64.00.0.000.0.00	Ламелевая планка 62x30x62 мм	2	2	-	2	2	-	2
ЗЕ70.П65.00.0.000.0.00	Ламелевая планка 62x30x125 мм	2	2	-	2	2	-	2
ЗЕ70.П66.00.0.000.0.00	Ламелевая планка 62x30x250 мм	2	2	-	2	2	-	2
ЗЕ70.П71.00.0.000.0.00	Головка шлифовальная универсальная	I	I	-	I	I	-	I
ЗЕ70.П92.00.0.000.0.00	Коммуникация пылеотсасывающего агрегата	I	I	-	I	I	-	I
ЗЕ70.П92.00.0.000.0.00-01		-	-	-	I	I	-	-
ЗЕ70.П92.00.0.000.0.00-07	Коммуникация пылеотсасывающего агрегата	I	I	-	I	I	-	I
ЗЕ70.П94.00.0.000.0.00	Кожух шлифовального круга	I	I	-	-	-	I	-
ЗЕ70.П94.00.0.000.0.00-02		-	-	-	I	I	I	-

\* Без шлифовального круга

\*\* Установлена на станке


### 3.6. Свидетельство о приемке

Станок плоскошлифовальный ЗЕ711В  
 Класс точности B Заводской номер  
1179

3.6.1. Испытание станка на соответствие нормам точности и жесткости по ГОСТ 273-77.


Проверка точности стакана (табл. I8...23)

Таблица I8

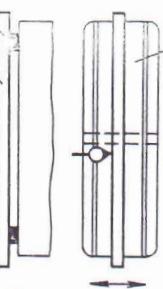Номер проверки	Что проверяется	Схема проверки	Метод проверки	Станок	Допуск в направлении измерения, мкм		Фактическое отклонение в направлении измерения, мкм	
					продольном	поперечном	продольном	поперечном
I.1	Плоскость рабочей поверхности стола		На рабочей поверхности стола 1 на двух регулируемых опорах 2 устанавливает по-верочную линейку 3 так, чтобы показания показывающего измерительного прибора 4 на концах линейки были одинаковыми. Измерительный прибор устанавливается на столе так, чтобы его измерительный на-конечник касался рабочей поверхности линейки и был перпендикулярен ей. Изме-рительный прибор перемещают вдоль ли-нейки и определяют прямолинейность форм профиля поверхности.	ЗЕ71ВФ1 ЗЕ71В ЗЕ71АФ1 ЗЕ721ВФ1-1 ЗЕ721В-1 ЗЕ721АФ1-1 ЗЕ710A	6 6 5 6 6 4 3	4 4 4 5 5 2,5 2,5	/	/
I.2	Прямолинейность в вертикальной и горизонталь-ной плоскостях продольного и поперечного пе-ремещений стола		Стол 1 устанавливает в среднее положение в направлении, перпендикулярном проверя-емому. На рабочей поверхности стола, в средней его части, в направлении продольного (поперечного) перемещения стола устанав-ливает поверочную линейку 3 на двух ре-гулируемых опорах 2 так, чтобы получить одинаковые показания измерительного при-бора 4 на концах линейки.	ЗЕ71ВФ1 ЗЕ71В ЗЕ71АФ1 ЗЕ721ВФ1-1 ЗЕ721В-1 ЗЕ721АФ1-1 ЗЕ710A	5 5 4 5 5 3 2	3 3 3 4 4 2,5 1,5	3 3 3 4 4 2,5 2,5	2

На шлифовальную головку укрепляют измерительный прибор так, чтобы его измерительный наконечник касался рабочей поверхности линейки и был перпендикулярен ей.

Стол перемещают на длину рабочей поверхности стола. Отклонение от прямолинейности траектории перемещения определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний измерительного прибора на длине хода

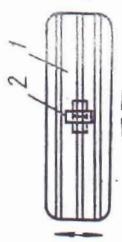


Номер проверки	Что проверяется	Схема проверки	Метод проверки
I.3.	Постоянство положения стола в плоскости, перпендикулярной направлению его перемещения		На рабочей поверхности стола I в плоскости, перпендикулярной направлению перемещения стола, устанавливают уровень 2 в определней части стола.

Стол перемещают на длину рабочей поверхности стола в продольном и поперечном направлениях. Измерения положения стола определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний уровня на длине перемещения стола

I.3.	Постоянство положения стола в плоскости, перпендикулярной направлению его перемещения		На рабочей поверхности стола I в плоскости, перпендикулярной направлению перемещения стола, устанавливают уровень 2 в определней части стола.
			Стол перемещают на длину рабочей поверхности стола в продольном и поперечном направлениях.

Таблица 19

Номер проверки	Что проверяется	Схема проверки	Метод проверки	Станок	Допуск, мкм	Фактическое отклонение, мкм
I.4	ПарALLELНОСТЬ боковых сторон среднего паза стола траектории продольного перемещения стола		На шлифовальной головке станка укрепляют измерительный прибор I так, чтобы его измерительный наконечник касался боковой стороны среднего паза стола 2. Стол перемещают на длину рабочей поверхности стола. Измерение производят по обеим боковым сторонам среднего паза стола.	ЗЕ71ВФI	6	6
			Отклонение, от параллельности траектории продольного перемещения стола определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний измерительного прибора на длине хода по каждой стороне паза	ЗЕ71В-І	6	6
I.5	Радиальное биение базирующей поверхности шпинделя под круг шлифовального шпинделя		На станке укрепляют измерительный прибор I так, чтобы его измерительный наконечник касался проверяемой поверхности шпинделя 2 по образующей конуса и был направлен к ее оси перпендикулярно образующей.	ЗЕ71ВФI	3	3
				ЗЕ71В-І	3	3
				ЗЕ71АФI	2	2
				ЗЕ71ВФI-І	4	4

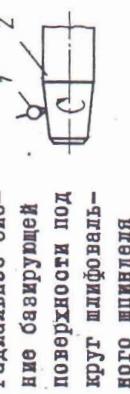

Номер проверки	Что проверяется	Схема проверки	Метод проверки	Допуск, мкм	Фактическое отклонение, мкм
I.6	Осевое биение шлифовального шпинделя	1 2 3 	Радиальное биение определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний измерительного прибора в каждом его положении.  На станке укрепляют измерительный прибор 1 так, чтобы его измерительный плоский наконечник касался поверхности шарика 2, вогнутого в центровое отверстие шпинделя 3. Осевое биение определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний измерительного прибора	3Е721В-1 3Е721АФ1-1 3Е710А 3Е711ВФ1 3Е711В 3Е711В-1 3Е711АФ1 3Е721ВФ1-1 3Е721В-1 3Е721АФ1-1 3Е710А	4 3 1,5 3 3 3 2 2 4 4 2,5 2,5 2 2 2 2 2 2

Таблица 20

Номер проверки	Что проверяется	Схема проверки	Метод проверки	Станок	Допуск, мкм	Л, мм	Фактическое отклонение, мкм
I.7	ПарALLELНОСТЬ оси шпинделя траектории поперечного перемещения стола в вертикальной плоскости	4 3 2 	На шпинделе 4 закрепляют контрольную оправку 3 с цилиндрической рабочей поверхностью. На рабочей поверхности стола 1 укрепляют измерительный прибор 2 так, чтобы его измерительный наконечник касался образующей цилиндрической поверхности оправки и был перпендикулярен ей в плоскости измерения. Стол передвигают в поперечном направлении на длину L. После первого измерения шпиндель с оправкой поворачивают на 180° и измеряют повторно. Измерения проводят в двух крайних положениях шлифовальной бабки по высоте.	3Е711ВФ1 3Е711В 3Е711В-1 3Е711АФ1 3Е721ВФ1-1 3Е721В-1 3Е721АФ1-1 3Е710А	5 5 5 3 5 5 5 5	150 150 150 150 150 150 150 150	3 3 3 3 3 3 3 3

Отклонения от параллельности оси шпинделя определяют как алгебраическую полусумму двух алгебраических разностей показаний измерительного прибора, полученных сначала по одной образующей, а затем при повороте шпинделя на 180°

Таблица 21

Номер проверки	Что проверяется	Схема проверки	Метод проверки		Станок	Допуск, мкм	Фактическое отклонение, мкм
1.8	Перпендикулярность оси вращения шиндуля направлению продольного перемещения стола		Стол 2 устанавливают в среднее положение в продольном и поперечном направлениях. На рабочей поверхности стола в средней его части на опорах 1 в направлении продольного хода стола устанавливают поверочную линейку 6, так, чтобы показания измерительного прибора 5 на ее концах были одинаковыми.	На шиндуль 3 укрепляют коленчатую оправку 4 с измерительным прибором так, чтобы его измерительный наночничек касался рабочей поверхности линейки и был перпендикулярен ей.	ЗЕ71ВФИ ЗЕ71В ЗЕ71В-І ЗЕ71АФИ ЗЕ721ВФІ-І ЗЕ721В-І ЗЕ721АФІ-І ЗЕ710А	5 5 5 3 5 5 5 3	3 3 3 3 5 5 3 3

Измерения производят в двух крайних положениях шлифовальной бабки по высоте.

Отклонение от перпендикулярности оси вращения шиндуля определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний измерительного прибора в точках Б и Г

Таблица 22


Номер проверки	Что проверяется	Схема проверки	Метод проверки		Станок	Допуск, мкм	Фактическое отклонение, мкм
1.9	Перпендикулярность направления перемещения шлифовальной бабки направлению поперечного хода стола		На рабочей поверхности стола 2 на двух регулируемых опорах 3, выставленных параллельно направлению поперечного хода станка устанавливают уголник 4.	На шлифовальной бабке 5 укрепляют измерительный прибор 1 так, чтобы его измерительный наночничек касался измерительной поверхности конечника 3 и был перпендикулярен ей.	ЗЕ71ВФИ ЗЕ71В ЗЕ71В-І ЗЕ71АФИ ЗЕ721ВФІ-І ЗЕ721В-І ЗЕ721АФІ-І ЗЕ710А	300 300 300 300 300 300 300 200	8 8 8 8 8 8 6 4

Шлифовальную бабку перемещают вертикально на длину хода L.

Отклонение от перпендикулярности направления перемещения определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний измерительного прибора в начале и конце перемещения шлифовальной бабки.

Отклонение свободного конца оправки допускается только вниз

Таблица 23

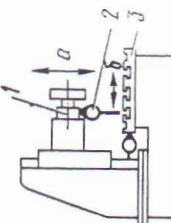Номер проверки	Что проверяется	Схема проверки	Метод проверки	Станок	Длина перемещения, мкм		Допуск, мкм	Фактическое отклонение, мкм
					а	б		
I.10	Точность длин малых перемещений: а) шлифовальной бабки; б) стола при его попечном перемещении		На неподвижной части станка укреплен измерительный прибор 2 так, чтобы его измерительный наконечник касался поверхности стола 3 или шлифовальной бабки 1 в плоскости перемещения. Шлифовальную бабку (крестовый стол) перемещают последовательно (не менее 10 раз) на длину перемещения по табл. 22.	ЗЕ71ВФ1 ЗЕ71В ЗЕ71В-1 ЗЕ71АФ1 ЗЕ72ВФ1-1 ЗЕ72В-1 ЗЕ72АФ1-1 ЗЕ710А	2 2 2 2 2 2 2 2	10 10 10 10 10 10 10 10	1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5	3 3 3 0,5 1 1 1 2

Измерения производят в двух крайних и среднем положениях шлифовальной бабки (крестового стола) после выборки всех зазоров в механизме подачи. Погрешность каждого перемещения определяют как наибольшую разницу между фактической и номинальной длиной перемещений из всех измерений в каждом положении шлифовальной бабки (крестового стола)

## 2. Проверка точности образца-изделия

На станке шлифуют (при чистовом режиме шлифования) образец из чугуна или стали:

шириной 0,6 наибольшей ширины, устанавливаемого на станке изделия;

длиной 0,6 длины стола;

высотой 0,25 наибольшей высоты, устанавливаемого на станке изделия.

Перед установкой изделия на станок предварительно шлифуют в чистовом режиме базу (основание) и в получистовом режиме остальные поверхности изделия.

После шлифования поверхности образца должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 24...26.

Таблица 24

Номер проверки	Что проверяется	Метод проверки	Станок	Допуск в направлении измерения, мкм		Фактическое отклонение в направлении измерения, мкм	
				продольном	поперечном	продольном	поперечном
2.1	Плоскостность обработанной поверхности образца	Образец устанавливают базой (основанием) на поверочную плиту.	ЗЕ7IIIBФI	4	3	2,5	2
		Плоскостность образца проверяют с использованием методов, указанных в проверке I.I (табл. I8)	ЗЕ7IIIB	4	3		
			ЗЕ7IIIB-I	3	3		
			ЗЕ7IIIAФI	2,5	2		
			ЗЕ72IBФI-I	4	3		
			ЗЕ72IB-I	4	3		
			ЗЕ72IAФI-I	2,5	2		
2.2	Параллельность верхней обработанной поверхности образца его основанию	Проверку обработанной поверхности образца приводят при помощи измерительного прибора, перемещаемого по поверочной плите.	ЗЕ7IIIBФI	5	4	3	2,5
		Отклонение от параллельности определяют как наибольшую алгебраическую разность расстояний проверяемой поверхности до базовой (до основания)	ЗЕ7IIIB	5	4		
			ЗЕ7IIIB-I	4	4		
			ЗЕ7IIIAФI	3	2,5		
			ЗЕ72IBФI-I	5	4		
			ЗЕ72IB-I	5	4		
			ЗЕ72IAФI-I	3	2,5		
			ЗЕ7IOA	2,5	2,5		

Таблица 25

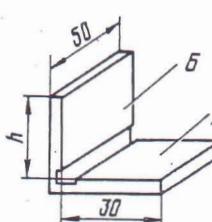
Номер проверки	Что проверяется	Схема проверки	Метод проверки	Станок	h, мм	Допуск, мкм	Фактическое отклонение, мкм
2.3	Перпендикулярность плоскостей, обработанных периферией и торцем шлифовального круга		У стального или чугунного угольника шлифуют внутренние грани А и Б. Грань А шлифуют при поперечной подаче стола, грань Б - при вертикальной подаче шлифовальной бабки или при поперечной подаче стола. Измерение производят при помощи универсальных средств	ЗЕ7IIIBФI	40	2	1,5

Таблица 26

Номер проверки	Что проверяется	Метод проверки	Шероховатость, Ra для станков класса точности по ГОСТ 2789-73, мкм		Фактическая шероховатость, мкм
			B	A	
2.4	Шероховатость обработанной поверхности образца (проверки 2.1, 2.2, 2.3)	Шероховатость обработанной поверхности проверяют при помощи универсальных средств контроля шероховатости поверхности	0,16 0,63	0,08 0,32	0,125 0,5

### 3. Проверка чистоты стакана (табл 27)

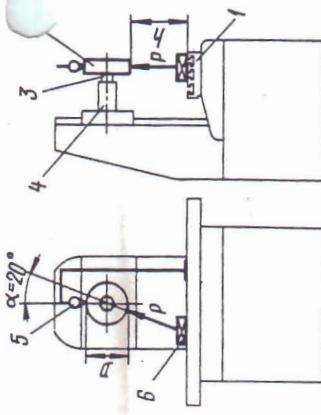


Таблица 27

Номер проверки	Что проверяется	Метод проверки	Параметры проверки				Перемещение, мм
			Станок	Расстояние h от рабочей поверхности стола до оправки, мм	Диаметр фланца контргайкой, мм	Нагружющая сила Р, кН (кгс)	
3.1	Перемещение под нагрузкой стола относительно оправки, закрепленной на шпинделе	На шпинделе 3 закрепляют оправку 2, диаметр фланца которой равен D. На столе 1 жестко закрепляют устройство 6 для создания нагружющей силы P, измеряемой рабочим динамометром.	ЗЕ71ВФ1 ЗЕ71В ЗЕ71В-І	160 160 160	200 200 200	392 (40) 392 (40) 392 (40)	50 50 50
		Любым измерением шлифовальной бабки 4 подводят в положение пролежки перемещением оверку вниз; стол устанавливают в поперечном направлении до сопадения оси его среднего паза с осрединой фланца оправки, а в продольном направлении – в среднее положение перемещением слева направо; шпиндель поворачивают. Между столом и оправкой создают плавно возрастающую до заданного предела силу P, направление которой должно проходить через ось оправки в перпендикулярной ей плоскости и составлять с направлением вертикальной подачи угол 20°.	ЗЕ71АФ1 ЗЕ71ВФ-І ЗЕ72В-І ЗЕ72АФ-І ЗЕ71ОА	160 200 200 200 100	200 250 250 250 160	314 (32) 617 (63) 617 (63) 490 (50) 196 (20)	25 63 63 30 20

одновременно с нагрузжением измерительным прибором 5 измеряют перемещение стола относительно оправки в вертикальном направлении. При этом измерительный прибор должен быть укреплен так, чтобы его наконечник касался середины верхней образующей фланца оправки.

За величину относительных перемещений принимают среднее арифметическое значение результатов двух испытаний

### 3.6.2. Шумовая характеристика станка

Уровень звука на рабочем месте \_\_\_\_\_ дБ  
по шкале А.

Допустимый уровень звука на рабочем месте не более 82 дБ по шкале А.

### 3.6.3. Испытание станка на соответствие с основными техническими условиями и особыми условиями поставки

Станок отвечает всем предъявленным к нему требованиям по ГОСТ 7599-73.

### 3.6.6. Электрооборудование

#### Электрошкаф (панель)

Завод-изготовитель

Заводской номер

	Напряжение, В								Род тока	Час-тота, Гц		
	Станок											
	ЗЕ7IIBФI	ЗЕ7IIAФI	ЗЕ7IIB	ЗЕ7IIB-I	ЗЕ7IOA	ЗЕ72IIBФI-I	ЗЕ72IAФI-I	ЗЕ72IIB-I				
Питающая сеть	380	380	380	380	380	380	380	380	Переменный	50		
Цепи управления	IIO 24 24	Переменный Переменный Постоянный	50 50 -									
Местное освещение	24	24	24	24	24	24	24	24	Переменный	50		
Сигнализация	24	24	24	24	24	24	24	24	Переменный	50		

#### Электрооборудование выполнено по

Принципиальной схеме	Схеме соединения станка	Станок
ЗЕ7IIBФI.80.0.000.I.00. 93	ЗЕ7IIBФI.80.0.000.0.00 94	ЗЕ7IIBФI
ЗЕ7IIBФI.8I.I.000.0.00 93	ЗЕ7IIBФI.8I.I.000.0.00 94	
ЗЕ7IIBФI.82.I.000.0.00 93	ЗЕ7IIBФI.82.I.000.0.00 94	
	ЗЕ7IIBФI.83.0.000.I.00 94	
	ЗЕ7IIBФI.84.I.000.0.00 94	
ЗЕ72IIBФI-I.80.0.000.I.00 93	ЗЕ72IIBФI-I.80.000.0.00 94	ЗЕ72IIBФI-I
ЗЕ7IIBФI.8I.I.000.0.00 93	ЗЕ7IIBФI.8I.I.000.0.00 94	
ЗЕ7IIBФI.82.I.000.0.00 93	ЗЕ7IIBФI.82.I.000.0.00 94	
	ЗЕ72IIBФI-I.83.0.000.I.00 94	
	ЗЕ7IIBФI.84.I.000.0.00 94	
ЗЕ7IIAФI.80.0.000.I.00 93	ЗЕ7IIAФI.80.0.000.0.00 94	ЗЕ7IIAФI
ЗЕ7IIBФI.8I.I.000.0.00 93	ЗЕ7IIBФI.8I.I.000.0.00 94	ЗЕ72IAФI-I
ЗЕ7IIBФI.82.I.000.0.00 93	ЗЕ7IIBФI.82.I.000.0.00 94	
	ЗЕ7IIAФI.83.0.000.I.00 94	
	ЗЕ7IIBФI.84.I.000.0.00 94	
ЗЕ7IIB.80.0.000.0.00 93	ЗЕ7IIB.80.0.000.0.00 94	ЗЕ7IIB
ЗЕ7II.83.I.000.0.00 93	ЗЕ7II.83.0.000.0.00 94	ЗЕ72IIB-I
	ЗЕ7IIB.84.0.000.0.00 94	
	ЗЕ7II.83.I.000.0.00 94	

Принципиальной схеме	Схеме соединения станка	Станок
ЗЕ7IIB-I.80.0.000.0.00 93	ЗЕ7IIB-I.80.0.000.0.00 94	ЗЕ7IIB-I
ЗЕ7IIBФI.8I.I.000.0.00 93	ЗЕ7IIBФI.8I.I.000.0.00 94	
ЗЕ7IIB-I.82.0.000.0.00 93	ЗЕ7IIB-I.82.0.000.0.00 94	
	ЗЕ7IIB-I.83.0.000.0.00 94	
	ЗЕ7IIB-I.84.0.000.0.00 94	
ЗЕ7IOA.80.0.000.0.00 93	ЗЕ7IOA.80.0.000.0.00 94	ЗЕ7IOA
ЗЕ7IIBФI.8I.I.000.0.00 93	ЗЕ7IIBФI.8I.I.000.0.00 94	
ЗЕ7IIB-I.82.0.000.0.00 93	ЗЕ7IIB-I.82.0.000.0.00 94	
	ЗЕ7IOA.83.0.000.0.00 94	
	ЗЕ7IOA.84.0.000.0.00 94	

### Электродвигатели

Модель схеме	Назначение	Тип	Мощность, кВт	Ток, А			Станок								
				номинальный	холостой ход	нагрузка	ЗЕ7IIB	ЗЕ7IIBФI	ЗЕ7IIB	ЗЕ7IIB-I	ЗЕ7IOA	ЗЕ72IIBФI-I	ЗЕ72IIBФI-I	ЗЕ72IIBАФI-I	ЗЕ72IIB-I
M1	Электродвигатель привода шлифовального круга	4AI12M4У3 исп. M30I	5,5	I2			+	+	-	-	-	-	-	-	+
M1	То же	4AI00L4У3 исп. M30I	4,0	8,5			-	-	+	+	-	-	-	-	-
M1	"	4AI00L-4У3 исп. M30I	3,0	6,6			-	-	-	-	+	-	-	-	-
M1	"	4AI32M-M4У3 исп. M30I	7,5	I5			-	-	-	-	-	+	+	-	-
M2	Электродвигатель гидропривода стола	4AI12MA-6У3 исп. M30I	3,0	7,4			+	+	+	+	+	+	+	+	+
M3	Электродвигатель ускоренного перемещения шлифовальной головки	4AX7IA4У3 исп. M30I	0,55	I,7			+	+	-	-	-	+	+	+	+
M5	Электродвигатель охлаждения масла гидропривода	АОЛ0-12-2-С1	0,12	0,34			-	-	+	-	-	-	-	-	-
M4	Электродвигатель смазки шлифовальной головки	АОЛ2I-4-С1 исп. M30I	0,27	0,83			+	+	-	-	+	-	+	-	-
M6	Электродвигатель привода насоса охлаждения	ПА-45	0,15	0,38			+	+	+	+	-	+	+	+	+
M6	То же	ПА-22	0,12	0,3			-	-	-	-	+	-	-	-	-
M7	Электродвигатель магнитного сепаратора	АОЛII-4	0,12	0,45			+	+	+	-	-	+	+	+	+
M7	То же	АОЛ0I2-4-С1	0,08	0,36			-	-	-	+	+	-	-	-	-
M8	Электродвигатель ускоренного перемещения шлифовальной головки	4AX7IA4У3 исп. M30I	0,55	I,7			-	-	+	-	-	+	+	+	+

Обозна- чение по схеме	Назначение	Тип	Мощность, кВт	Ток, А			Станок						
				НОМИНАЛЬНЫЙ	ХОЛОДОЙ ХОД	НАГРУЗКА	ЗЕ71ВФ1	ЗЕ71АФ1	ЗЕ71В	ЗЕ71В-1	ЗЕ71ОА	ЗЕ72ВФ1-1	
М9	Электродвигатель охлаждения масла смазки шлифовальной головки	АОЛО12-2-С1 исп. М101	0,12	0,34	-	+	-	-	-	+	-	+	-
М10	Электродвигатель охлаждения масла гидропривода	АОЛО-12-2-С1	0,12	0,34	+	+	+	+	+	+	+	+	+
М11	Электродвигатель поперечной подачи	ПЯ-250	0,25	9,5	+	+	-	+	+	+	+	+	-
М11	То же	АОЛ12-4-С1	0,18	0,6	-	-	+	-	-	-	-	-	+
М12	Электродвигатель привода вертикальной подачи	Ш2,65/50*	-	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-
М12	То же	ПЯ-250	0,25	9,5	-	-	-	+	+	-	-	-	-
М13	Электродвигатель привода бумажного фильтра	АОЛО12-4-С1	0,08	0,36	-	+	-	-	+	-	+	-	-

\* Кругящий момент 50 кгс.см

#### Максимальное сопротивление изоляции проводов относительно земли

Силовые цепи 300 Мом

Цепи управления 200 Мом

Электрическое сопротивление между винтом заземления и металлическими частями, которое может оказаться под напряжением 50 В и выше, не превышает 0,1 Ом.

**Выводы:** Электрооборудование выполнено в соответствии с установленными требованиями.

Дата сент.- 81

подвергают консервации согласно установленным требованиям.

Дата консервации сент.- 1981.

Срок консервации 3-8-81

Консервацию произвел С.С.С. - 66,

Принял Борисовский (подпись)

(подпись)

М.П.

#### 3.8. Свидетельство об упаковке

Станок плоскошлифовальный ЗЕ71В

Класс точности В заводской номер 1174 упакован согласно установленным требованиям.

Дата упаковки сент. 1981.

Упаковку произвел Комиссар

Принял Борисовский (подпись)

М.П.

#### 3.7. Свидетельство о консервации

Станок плоскошлифовальный ЗЕ71В

Класс точности В заводской номер 1174